
الباب التاسع :

التآكل

مقدمة :

العوامل التي تؤثر في تآكل المعادن

التآكل الكيميائي المباشر

المجموعة الأولى

المجموعة الثانية

التآكل الكيميائي غير المباشر

التآكل المصحوب بتحرير غاز الهيدروجين

أ- محلول صلب

ب- مزيج غير متجانس

ج- تكون الشوائب

التآكل بفعل تنافذ الأوكسجين

التآكل القطب الموجب

تكوين جذر الهيدروكسيل عند القطب الموجب

التآكل في الوسط المتعادل

التآكل والإجهاد الميكانيكي

التآكل الكلالي

التآكل بفعل التصادم

وقاية المعادن من التآكل

مانعات التآكل

- 1- مانعات القطب الموجب
 - 2- مانعات القطب السالب
- وقاية القطب السالب والموجب**
- 1- القطب الجلفاني
 - 2- التيار الخارجي
- مانعات التآكل الشائعة**
- 1- القواعد
 - 2- الكرومات
- المواد العضوية**
- الأغشية الواقية**
- A- المعالجات الفيزيائية
 - B- المعالجات الكيميائية
- أنواع الأغشية الواقية من التآكل**
- A- الأغشية الأوكسيدية
 - B- الأغشية الفوسفاتية
 - C- الأغشية الصباغية
- المواد الصباغية لمنع التآكل**
- النوع الأول**
- النوع الثاني**
- D- الأغشية المعدنية
- 1- طريقة الجلفنة
 - 2- طريقة التغطية بالقصدير
 - 3- طريقة الطلاء الكهربائي
- مانعات التآكل المؤقتة**
- "**الأستلة**"

الباب التاسع :

التآكل Corrosion

مقدمة :

تتوارد غالبية المعادن في الطبيعة على هيئة الأكسيد أو الكبريتات في حين تتوارد قلة منها في حالة حرة. ويرجع ذلك إلى ميل المعادن للاتحاد مع عناصر أخرى مكونة مركبات أكثر ثبوتية. ويمكن تفسير التآكل على أساس هذه الظاهرة .

وتعتبر ظاهرة التآكل في مجال الصناعات الكيميائية من أخطر المشاكل وهي تنجم عن جملة من التفاعلات الكيميائية وتسمى التآكل الكيميائي أو تنجم عن جملة من التأثيرات الفيزيائية وتسمى التآكل الفيزيائي Erosion ففي التآكل الكيميائي تحول المعادن عند سطوحها الداخلية والخارجية تدريجياً إلى مركبات هشة مما يسبب نخراً مستمراً .

وفي التآكل الفيزيائي تفقد المعادن تدريجياً جزءاً منها عند سطوحها نتيجة الاحتكاك المباشر مع الجسيمات الصلبة المترسبة الملامة لها . ويحدث التآكل الكيميائي تحت جميع الظروف الصناعية ولكن بدرجات متفاوتة ويعتمد على نوع المعادن وطبيعة المراد الداخلية في التصنيع ودرجة الحرارة والضغط وغيرها .

ومن أهم المعادن التي تستعمل في بناء معدات المفاعلات والخزانات والأنباب وغيرها في الحديد والألمونيوم والنحاس والnickel أو سبائكها . وتعاني هذه المعادن ظاهرة التآكل الكيميائي بفعل الماء أو الأحماض أو القراعد أو محاليل الأملاح أو الأوكسجين أو الهالوجينات ونتيجة حدوث تشققات أو ثقوب فيها تسبب نلفها .

وتحدث عمليات التآكل الكيميائي بالاتحاد المباشر بين المعدن وبعض العناصر مثل الأوكسجين والهالوجينات والكبريت وتسمى أحياناً بالتأكل الجاف للمعادن أو تحدث عمليات التآكل الكيميائي بصورة غير مباشرة وذلك بتحويل المعدن تدريجياً إلى أيوناته بفعل تأثير التيار الكهربائي المتولد من تلامس سطح المعدن مع الوسط السائل ويسمى هذا النوع بالتأكل غير المباشر أو التآكل الرطب.

وللأهمية البالغة لموضوع التآكل في الصناعات الكيميائية فستطرق إلى بعض النظريات العامة لتوضيح مفاهيم التآكل ومسبباته ومن ثم محاولة التغلب عليه أو الحد من انتشاره.

العوامل التي تؤثر في تآكل المعادن :

ومن أهم العوامل التي تؤثر في تآكل المعادن هي :

- 1- الجهد الكهروكيميائي **Electrochemical Potential** لتأكسد المعدن .
- 2- وجود معدن أو مادة أخرى تعمل كقطب سالب .
- 3- الفرق في الجهد الكهربائي **Over Potential** للمعدن .
- 4- نقاوة المعدن .
- 5- المساحة النسبية لسطح المعدن .
- 6- الظروف الفيزيائية للمعدن .
- 7- الحجم النسبي للذرات المعدن وأوكسيده .
- 8- قابلية ذوبان المواد الناتجة من عمليات التآكل .

ومن أهم الظروف الفيزيائية والكيميائية المسية للتأكل هي :

- 1- وجود الرطوبة .
- 2- الدالة الميدروجينية **pH** (طبيعة وسط التفاعل) .
- 3- وجود الغازات المسية للتأكل كالأوكسجين والهالوجينات .
- 4- تركيز أيونات المعدن .
- 5- نوعية الأيونات السالبة والمرجنة الموجودة في المحيط .

- 6- درجة حرارة المحيط .
- 7- قابلية المحيط للتوصيل الكهربائي .
- 8- وجود مانعاً للتأكل أو عدم وجوده .

التأكل الكيميائي المباشر :

ويسمي التأكل في الجو الجاف **Carrosion In Dry Atmosphere** حيث تظفر بعض المعادن عند درجات الحرارة العادبة مقاومة للتأكل في الجو الجاف. فالكروم والنيكل وحتى الحديد والفلزات تتبقى سطحها محافظة على لمعانها في غياب الرطوبة. غير أنه في أغلب الأحيان عند إجراء اختبار دقيق لسطحها تبين وجود غشاء رقيق جداً من الأوكسيد سماكة عدة ذرات فقط. (حوالي 100 وحدة انجستروم) وبالرغم من كون هذا الغشاء غير مرئي إلا أنه يمكن تعين وزنه معملياً.


وبهذا فإن التأكل الجاف يحدث نتيجة تعرض المعادن لتفاعلات كيميائية مباشرة ويتحول عندها المعادن تحت ظروف خاصة تدريجياً إلى مركبات قد تكون صلبة وعلى شكل طبقة رقيقة تغطي سطح المعادن وتحميه من استمرار التفاعل .

وقد تكون هذه المركبات على شكل سائل متطاير يزال بمجرد تكوينه ويستمر التفاعل. مثلاً يتفاعل الكلور أو اليود مع الفضة مكوناً طبقة رقيقة من كلوريد الفضة أو يوديد الفضة تحمي معدن الفضة من استمرار التأكل. ويتفاعل غاز الكلور الجاف مع الحديد مكوناً كلوريد الحديديك الصلب على شكل طبقة رقيقة تحمي الحديد من التأكل .

بينما يتفاعل القصدير مع غاز الكلور الجاف مكوناً كلوريد القصدير وهو مادة سائلة يسهل إزالتها مع استمرار التفاعل ليتحول التصدير بالكامل إلى كلوريداته. ويعتبر تآكل المعادن من أهم أنواع التأكل الكيميائي المباشر حيث يتحد المعادن مع الأكسجين مكوناً أوكسيد المعادن .

ونحدث الأكسدة في الظروف الجوية العادبة ببطء شديد غير أن عملية الأكسدة وسرعتها تزداد بازدياد درجة الحرارة. ويعتبر حبي المعادن عدا الفضة والذهب والبلاتين عند درجات الحرارة العادبة قابلة للتأكل .

ومن الأمثلة الشائعة للأكسدة المباشرة هي تكوين صدأ الحديد عبارة عن أوكسيد الحديديك المائي $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{XH}_2\text{O}$. وقد ثبت أن تكرير الصدأ ناتج عن الفعل المستمر للأوكسجين في وجود بخار الماء وغاز ثاني أوكسيد الكربون حسب المعادلات الكيميائية التالية :

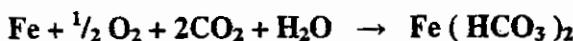

وتتأكسد بيكروبونات الحديدوز بعد ذلك إلى ملح الحديديك القاعدي ومن ثم إلى أوكسيد الحديديك المائي وغاز ثاني أوكسيد الكربون حسب المعادلات التالية :




والدليل على صحة سير التفاعل الكيميائي بهذا الشكل هو احتواء صدأ الحديد دائمًا على نسبة من بيكروبونات الحديدوز والحديديك إضافة إلى أوكسيد الحديديك ولتفسير ميكانيكية الأكسدة في هذا المجال توجد نظريات متعددة ومنها كيف يتحد الأوكسجين مع المعدن .

ويمكن اعتبار تركيب المعدن على أنه ترتيب من أيونات مشحونة بشحنات موجبة ومغمورة في سحابة من الالكترونات . تشارك ذرة المعدن في تكوين السحابة الالكترونية بالكترون واحد أو أكثر من الكترونات التكافؤ الواقعه في المدار الخارجي أي الالكترونات الحرة . وتفصل هذه الالكترونات عن ذراتها حيث تحرك بحرية ضمن بلورة المعدن . ولوجودها تأثير على بعض خواص المعدن كالtorsion الجيد للحرارة والكهرباء .

وقد يمترز غاز الأوكسجين بسرعة على سطح المعدن بفعل التجاذب الموجود بين جزيئات الأوكسجين وذرات المعدن وتكون طبقة من الغاز يسمى ذرات أو أيونات نشطة تتشكل خلال الشبكة البلورية للمعدن مكونة شبكيات بلورية من الأوكسيد في نقاط مبعثرة ومتباينة على سطح المعدن أولاً وتنتمي عملية الأكسدة : تشمل سطح المعدن كلياً مكونة طبقة رقيقة من الأوكسيد :

وقد يعمل الامتياز على زيادة سرعة التفاعل الكيميائي وهو يساعد على تقارب جزيئات الغاز على سطح المعدن. والتصاق الجزيئات الممتدة على السطح وفي مواقع محددها الطبيعة التركيبية والشكل الهندسي للمعدن. وبهذا أن التفاعل يحدث على السطح فإن سرعة التفاعل تزداد بزيادة المساحة السطحية للمعدن المعرض للجو.

ويبيّن في الشكل التالي طبقة الأوكسيد المتكونة وتغلغلها خلال بلورات المعدن.

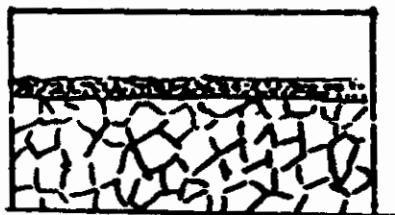

الطبقة الأوكسidiة وتغلغلها بين بلورات المعدن

وتكون هذه العملية عند الدرجات الحرارية العادمة بطيئة جداً وتزداد بارتفاع درجة الحرارة. وهي تؤثر على سمك الطبقة الأوكسidiة وتنافذ أيونات المعدن من الداخل خلال طبقة الأوكسيد إلى السطح واتحادها مع الأوكسجين وذلك طبقاً للنظرية الأيونية للأكسدة.

ويعتمد نمو الأوكسيد على العيوب الموجودة في غشاء الأوكسيد. فعند تسخين النحاس فإن غشاء الأوكسيد المتكون أولاً ينمو بسبب انتقال أيون التحاسوز من المعدن إلى السطح خلال طبقة الأوكسيد مستغلًا الأماكن الخالية. وعند السطح تجذب أيونات الأوكسيد ويواسطة الإلكترونات المتواجدة عند السطح والناتجة من التبادل بين أيونات التحاسوز والتحاسيك.

وينمو غشاء أوكسيد الحديد من انتقال أيونات الأوكسيد خلال طبقة الأوكسيد من السطح إلى المعدن مستغلًا الفراغات الناتجة عن التقص في الأيونات السالبة. لذلك فإن سرعة تآكل الجو الجاف تعتمد اعتماداً مباشراً على خاصية التوصيل الأيوني الإلكتروني للأوكسيد.


وغالباً ما تكون التراكيب الأيونية غير منتظمة وكما في أيونات التحاسوز فنسبة أيونات النحاسوز إلى أيونات الأوكسيد (O^-) في أوكسيد التحاسوز في الصيغة Cu_2O هي 2 : 1

وأن بعض المواضع في التركيب والتي يجب أن تشغلها أيونات النحاسوز هي في الحقيقة خالية ويقال عن الأوكسيد أنه غير متوازن في الصيغة النسبية Non - StoichiometricCu⁺ إلى أيونات النحاسيك Cu⁺⁺ ثانية الشحنة بحيث يتواجد أيون النحاسيك في موضعه كأيون خالٍ.

وتلعب درجة الحرارة دوراً بارزاً في تكوين طبقة الأوكسيد وسمكها. فإذا كان سمك طبقة الأوكسيد أقل من 50 انجستروم. فإن فعل جهد التلامس بين المعدن والأوكسجين الممتز يؤدي إلى تكوين مجال كهربائي قوي ويزدي بدوره إلى زيادة سرعة تناقص أيونات المعدن إلى سطحه وأكسدته مما يزيد من سمك طبقة الأوكسيد.

أما في حالة سمك طبقة الأوكسيد أكثر من 50 انجشترون. فإن تناقص أيونات المعدن يعتمد اعتماداً كلياً على درجة الحرارة ويزداد سمك الطبقة الأوكسیدية بارتفاع درجة الحرارة ويستمر التفاعل إلى أن يتتحول المعدن بكامله إلى أوكسيد.

وتعتمد سرعة التأكسد اعتماداً مباشرةً على خاصيته التوصيل الأيوني والالكتروني. مثلاً يعتبر أوكسيد الكروميك مقاوماً جيداً للتآكل. إذ يكون غشاءً واقياً له ثبوته عالية. ويكون أوكسيد الألミニوم غشاءً واقياً يحمي المعدن من التآكل ولا توجد احتمالات حدوث عيوب في الغشاء الواقي. ويوضح الشكل التالي العلاقة بين زيادة وزن الغشاء الواقي (الأوكسيد) لوحدة المساحة وحدة تعرض المعدن للجو.

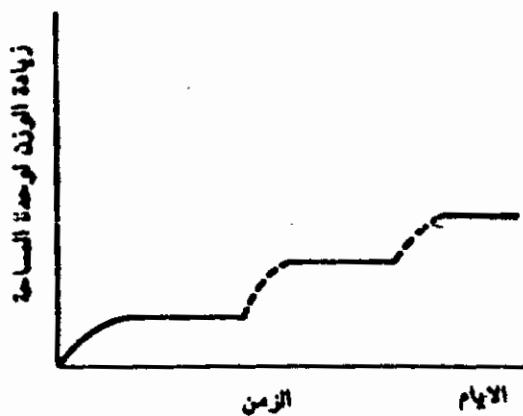

فتعتبر تعرّض المعدن للجو تحدّث زياده سريعة في وزن الأوكسيد عند وحدة السطح. وتستمر هذه الزيادة إلى أن يتغطى السطح بالأوكسيد بصورة عامة. ويُتّخذ الخط البياني بعد ذلك وضعًا أفقياً ولا تحدث زياده في الوزن لفترة طويلة. كما تشير الخطوط المتقطعة في الخط البياني إلى حدوث تشوهات في غشاء الأوكسيد مما يؤدي إلى زيادة قليلة في الوزن.

وفي بعض المناطق الصناعية التي يتواجد فيها غاز SO_2 في الهواء بنسبة أكثر من النسبة العاديّة يصبح تكوين الطبقة السطحية أكثر تعقيداً وهي تحتوي على العديد من العناصر. ويستعمل الألمنيوم والنحاس والرصاص كمواد إنشائية خاصة للتسلق. إذ تكون غشاء من الأوكسيد على سطح المعدن يقيه من التآكل.

وتحتّل الطبيعة التركيبية باختلاف المعدن. مثلاً يتكون غشاء الألمنيوم من الأوكسيد النقي. بينما يتكون غشاء الرصاص من الكربونات القاعدية. أما غشاء النحاس الأخضر فيتكون من كبريتات النحاس القاعدية أو كلوريد النحاس القاعدية في المناطق القريبة من البحر.

المجموعة الأولى :

تشمل المعادن القاعدية والترابية القاعدية أي مجموعة المعادن الخفيفة ماعدا الألنيوم مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغسيوم. يتصف و يتميز أوكسيد هذه المجموعة بأن حجمه أقل من حجم المعدن الذي تكون منه. لذلك تكون طبقة الأوكسيد المكونة هشة ومسامية تسمح بانتشار وتخلخل غاز الأوكسجين من خلاها وتلامسه مع المعدن بحيث تستمر عملية الأكسدة وبسرعة ثابتة.




المجموعة الثانية :

تشمل المعادن الثقيلة والألنيوم وتتصف أوكسidesها بكونها أكبر حجماً من حجم المعدن الذي تكونت معه. وتكون طبقة الأوكسيد المكونة صلدة وغير متساوية تمنع تسرب غاز الأوكسجين خلاها إلا بصورة. وإن وجود هذه الطبقة الصلدة يؤدي إلى انخفاض مستمر في سرعة أكسدة المعدن.

أي أن طبقة الأوكسيد المتكونة عند السطح تحمي المعدن من استمرار عملية التآكل. غير أنه بمرور الوقت كما ذكرنا يزداد سمك الطبقة الأوكسيدية وتتصبح بفعل قوي الضغط الجانبي وارتفاع درجة الحرارة أكثر للتشقق. ويؤدي التشقق إلى زيادة تلامس الأوكسجين والمعدن واستمرار عملية التآكل.

التآكل الكيميائي غير المباشر :

تبين أن بعض المعادن المقاومة للتآكل في الجو الجاف تفقد مقاومتها وتتأكل بسرعة في وجود الماء. وبصورة عامة تكون ميكانيكية التآكل في كل من الجو الجاف والرطب متشابهة. إلا أن بعض ظواهر التآكل الرطب مثل سرعة التآكل وتركيزه في مناطق معينة قد تدل على اختلاف ميكانيكية التآكل في الجو الجاف.

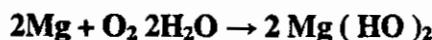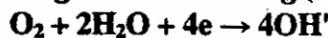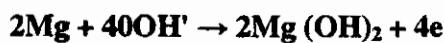

ويمكن تآكل الحديد في الهواء الجاف وعند درجات الحرارة العادبة بطيء . ويبدأ التآكل بصورة عامة عندما تكون الرطوبة النسبية بين 60 - 90 % وظهور بقع على سطح الحديد وتكون بمثابة مركز التآكل. ويؤدي وجود بعض الغازات كغاز ثاني أوكسيد الكبريت إلى زيادة تآكل الحديد في الهواء .

وفي حالة وجود الرطوبة، تعمل الجزيئات الصغيرة من الشوائب كالغاز العادم أي الخام . والرماد والغبار كمراكز للتآكل أيضاً. تتميز هذه الدقائق الصغيرة بسطوح نوعية عالية وتلتصق عليها الغازات وتكون خلايا تركيزية عالية وتكون هذه الظاهرة في المناطق البحرية واضحة وتميل فيها المعادن إلى تكوين أملاحها القاعدية: هيدروكسيد الرصاص وكربوناته أو هيدروكسيد النحاسيك وكلوريده أو هيدروكسيد النحاسيك وكبريتاته .



ويلعب تركيز أيون الهيدروجين في الوسط الرطب دوره البارز في عملية التآكل. ويكون تآكل الحديد على سبيل المثال في المياه المالحة من الأوكسجين قليلاً وحتى تصل الدالة الحامضية

إلى أقل من 5 . وتكون سرعة التآكل عند وجود الأوكسجين المذاب وعند نفس الدالة الحامضية أكثر بكثير .

ويرتفع معدل التآكل في الوسط الحامضي القوي نتيجة تحول أيونات الحديدوز إلى الحديديك وكذلك في الوسط القاعدي حيث يتأكسد هيدروكسيد الحديدوز إلى الأوكسيد المائي .

ويمثل الشكل التالي خلية تآكل وهي تتكون من قطعة من الحديد مغطاة بطبقة غير متكاملة من الأوكسيد في وجود الرطوبة . يقوم الأوكسيد بفعل القطب السالب . وعند تعرض الحديد إلى غشاء الرطوبة في موقع أحد التشققات الموجودة في طبقة الأوكسيد فإنه يتآكل . ويحدث التآكل بالرغم من أن الفرق في جهد الأقطاب ليس كبيراً وإن خاصية التوصيل الالكتروني لطبقة الأوكسيد منخفضة .

وعند تآكل الحديد المعرض للجو عند أحد التشققات تذهب أيونات الهيدروكسيل إلى المحصول كي تضمن تفاعلات القطب السالب في تكوين أيونات الهيدروكسيل من الأوكسجين المذاب .

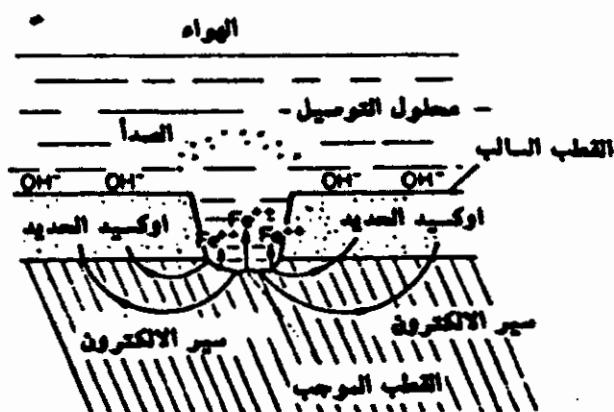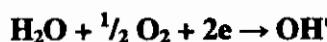


وقد لوحظ أنه عندما تكون المساحة السطحية للقطب كبيرة جداً كما هو الحال في السطح الداخلي لخط طويل من الأنابيب يكون مدى التآكل في القطب الموجب الصغير نسبياً

هائلاً. ويحدث أحياناً ظهور ثقوب في الأنابيب خاصة في الأماكن التي يكون فيها غشاء الأوكسيد غير متكامل.

وكتيجة لاستمرار التآكل يزداد تجمع أيونات الحديدوز والهيدروكسيل في المحلول ويكون هيدروكسيد الحديدوز العديم الذوبان خاصة في المياه الراكدة. ويتآكسد هذا الراسب الجيلاتيني ببطء إلى صدأ الحديد المائي $\text{Fe}_2\text{O}_3 \times \text{H}_2\text{O}$.

وبصورة عامة يتكون الصدأ في المحاليل على مسافات بعيدة من المعدن التآكل. وما تجدر الإشارة إليه أن هيدروكسيد المعدن العديم الذوبان المكون بهذه الطريقة يعمل على ملء الشقوق في طبقة الأوكسيد ويمنع التآكل. ويستند تفسير التآكل الرطب بصورة عامة على مبادئ النظرية الكهروميكانيّة.


وثبتت عملياً أن التآكل في الجو الرطب يسلك سلوك التفاعلات التي تحدث في الخلية الجلغانية وتكون خلايا التآكل من أقطاب مغمورة في سائل موصل للتيار الكهربائي ومتصلة بموصل الألكترونات. وفي هذه الخلية تعمل المعدة الأكثر كهروموجبية عمل القطب الموجب كهربائياً والذي يتآكل. وتبين من الشكل التالي الظواهر الرئيسية في خلية التآكل:

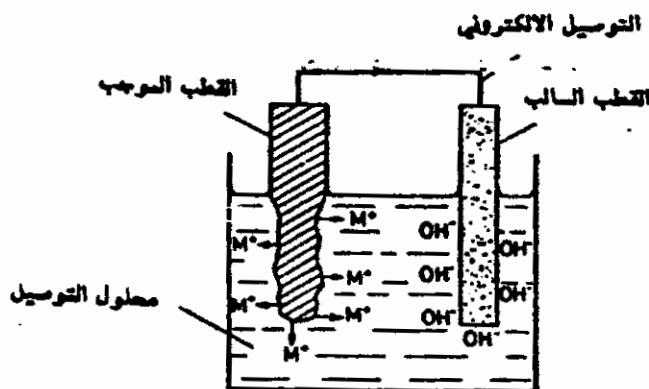

حيث نجد أنه عند القطب الموجب ترك الأيونات الموجبة المعدن إلى المحلول. وتستمر هذه العملية طالما أن الألكترونات الزائدة تسرى خلال السلك من القطب الموجب إلى القطب السالب. ويؤدي ذلك إلى تآكل معدن القطب الموجب. ويعتمد مدى التآكل على

طبيعة التفاعلات عند القطب السالب والتي تستسلم وتستهلك الالكترونات القادمة من القطب الموجب.

وقد تأكل فلزات المغسيوم والخارصين والمنجنيز والألミニوم والكروم بتفاعلها مع الماء النقي وحتى عند وجود الأوكسجين.

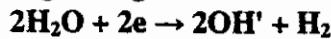

ويمثل الهيكل الفولاذي للسفينة قطبًا موجباً مغموراً في محلول الكترونات ذي خاصية توصيل كهربائي عالية وهو ماء البحر. مثلاً يوجد توصيل الكتروني جيد بين المسار اللولي المصنوع من البرونز الفوسفورى القطب السالب وهيكل السفينة الفولاذي. لذلك يحدث تأكل كبير في هيكل السفينة.

ومن الأمثلة الشائعة التي تساق للتدليل على هذه الظاهرة وتفسيرها على أساس خلية كهروكيميائية هي تحطيم هيكل أحد البحوث أي السفينة المصنوع من سبيكة من النحاس والنكل (سبائك المونيل). والمعروف عن هذه السبيكة أنها تقاوم التآكل إلى حد كبير مما كان يوحى بعدم الحاجة إلى طلائها بل كانت تعتبر كفشاء واقي. ولكن ما حدث أنه نتيجة استعمال مسامير فولاذية في بناء هيكل السفينة.

وقد تكون خلية تآكل: القطب الموجب فيها هو الفولاذ (المسار) والقطب السالب هو المونيل. وعند إزالة اليخت إلى البحر قام القطب السالب (المونيل) باستهلاك الالكترونات القادمة من القطب الموجب (المسامير الفولاذية).

ويقوم ماء البحر بعمل محلول الالكتروليني الموصل للتيار الكهربائي. وقد أدى تكوين خلايا التآكل إلى حدوث تآكل مركز من المسامير وتزحزحها من مواقعها في هيكل اليخت فتحطم وتترقق بعد إزالته إلى البحر بوقت قصير. والتآكل الذي يحدث في موضع اتصال الأنابيب النحاسية والبرنزية مع المحركات والمعدات والمضخات المتصلة بأحواض من الألミニوم يشكل موضوعاً هاماً في مجال الهندسة البحرية.

وقد يحدث التآكل عندما يتكون غشاء من الرطوبة غالباً يحتوي غالباً على تركيز عالٍ من الأملأح. وت تكون خلية التآكل الناتجة من سبيكة الألミニوم (القطب الموجب) والأنياب البرونزية (القطب السالب) وغشاء الرطوبة والوسط الالكتروني والموصى الكهربائي .

وهناك عدة أمثلة أخرى منها زيادة تآكل السطح الخارجي لجسم السفينة بعد معالجته بأصباغ واقية من العفنين البحري. إذ يحتوي العديد من هذه الأصباغ على مركبات النحاس وهناك دلائل على أن مركبات النحاس تشارك في تكوين خلية تآكل يقوم جسم السفينة فيها مقام القطب الموجب .

التآكل المصوب بتحرير غاز الهيدروجين :

عند غمس معدنين مختلفين من حيث الزائد الهيدروجيني في محلول الكتروليت متوازن أو حامضي وتوصيل المعدنين خارجياً يلاحظ مرور تيار كهربائي خلال محلول عن طريق أيونات المعدن الأكثر تفاعلاً. وفي حالة غياب أيونات المعدن يتتصاعد غاز الهيدروجين عند القطب السالب أي الكاثود ويستمر مرور التيار لفترة قصيرة يتجمع خلالها الهيدروجين حول المعدن النبيل أو القطب الموجب مما يؤدي إلى انخفاض جهد الخلية إلى أن يتساوى جهد القطب الموجب مع جهد القطب السالب الذي يمثل المعدن الأكثر تفاعلاً مما يؤدي إلى توقف التيار ومن ثم توقف عملية التآكل .

وبصورة عامة يعتمد تصاعد غاز الهيدروجين قبل وصول فرق الجهد إلى الصفر على تركيز أيون الهيدروجين للمحلول وجهد المعدن والجهد الزائد الهيدروجيني للمعدن. ويحدث التآكل على المعدن الذي هو بمثابة القطب السالب . ولا يحدث هذا النوع من التآكل فقط عند اتصال معدنين أو تلامسهما في وسط الكتروليتي. بل يحدث أيضاً عند سطوح كتل المعدن التي تحتوي على شوائب من معدن نبيل .

وفي حالة كون الجهد الزائد الهيدروجيني للمعدن النبيل عالياً يحدث استقطاب بين كتلة المعدن والشوائب الموجودة فيه. ففي هذه الحالة يكون التآكل غير ملحوظ . أما في حالة كون الجهد الزائد الهيدروجيني للمعدن النبيل منخفضاً يتتصاعد غاز الهيدروجين ويمنع حدوث

الاستقطاب مما يؤدي إلى تآكل كتلة المعدن . ومن خواص هذا النوع من التآكل أن سرعة ذوبان المعدن عند البداية بطبيعة تكون بروزات ونخر على سطحه .

ويعتبر معدن الخارصين جيداً لهذا النوع من التآكل . حيث يذوب الخارصين النقي في محلول حامضي مخفف ببطء شديد . ويعتبر المعدن في هذه الحالة فعالاً كهربائياً ويكون الجهد الكهربائي الزائد كبيراً . أما معدن الخارصين غير النقي يذوب في محلول الحامض بسرعة ويعطي تدريجياً طبقة من راسب أسود عديم الذوبان .

ويمكن الإسراع في ذوبان الخارصين . بالضغط بين الراسب ومعدن الخارصين فيتصاعد الهيدروجين عند سطح الشوائب . والشوائب الرئيسية الموجودة من الخارصين الخام هي القصدير أو الكربون . وكما هو معروف أن عنصر القصدير الإسفنجي يكون أقل فعالية من الخارصين ويكون الجهد الزائد الهيدروجيني له عالياً . ويعتمد تآكل المعدن غير النقي على كيفية انتشار الشوائب في المعدن والتي يمكن تصنيفها إلى :

(أ) محلول صلب :

تمتزج الشوائب في هذه الحالة بالمعدن امتزاجاً متجانساً مكونة طوراً واحداً كالسبائك . وإذا كانت الشوائب من المعادن النبيلة (الخاملة) الموجودة على شكل صلب فإنها تقلل من تآكل المعدن .

(ب) مزيج غير متجانس :

تتوارد الشوائب في هذه الحالة على شكل دقائق متباينة أو كتل معزولة في المعدن وتسبب زيادة تآكل المعدن .

(ج) تكون الشوائب :

في هذه الحالة يتكون طوراً جديداً على شكل مركب جديد . ويؤدي هذا النوع من الشوائب إلى زيادة تآكل المعدن أيضاً .

وأخيراً نستنتج أن المعادن النبيلة ذات الجهد الزائد الهيدروجيني المنخفض . هي أخطر الشوائب من حيث تآكل المعادن . أما المعادن النبيلة ذات الجهد الهيدروجيني العالي فهي تقلل


من تآكل المعادن. مثلاً الخارصين الفعال يتآكل بسهولة في حالة تواجد شوائب من النحاس أو الحديد أو القصدير أو الكربون في حين أن الزئبق يكون مع الخارصين ملغماً يقلل من سرعة تآكل الخارصين.

التآكل بفعل تنافذ الأوكسجين :

في الخلايا التي لا يتضاعف فيها غاز الهيدروجين يكون التيار الناتج عن قطبي التآكل ضئيلاً لكنه مستمر. ففي هذه الحالة يستمر تآكل القطب الموجب فقط. وإذا توفرت في محلول مادة مؤكسدة أو أكسجين مذاب. حيث يزيل الأوكسجين استقطاب الخلية.

واستناداً إلى ذلك فإن قوة التيار المتولد وسرعة تآكل القطب الموجب تعتمد على سرعة نفاذية الأوكسجين إلى القطب السالب إذ يؤكسد الهيدروجين المتحمّع عليه. وفي الحالات العدية تكون كمية الأوكسجين المذاب في الماء قليلة حيث معدل الإذابة حوالي 6 ملليتر / لتر عند درجة 18° م مما يجعل سرعة تآكل القطب الموجب ضئيلة. ويمكن زيادة سرعة التآكل بإمداد تيار من الهواء أو بإضافة مادة مؤكسدة.

ومن الثابت علمياً أن جهد القطب يعتمد على طبيعة وتركيز محلول المحيط بالقطب. مثلاً ثبت علمياً أن جهد الحديد يعتمد على تركيز الأوكسجين الذائب في محلول المحيط به. وأن الحديد المغموس في الماء الخالي من الأوكسجين يكون أكبر كهروموجية من الحديد المغموس في الماء المحتوي على الأوكسجين. ويمثل الشكل التالي قطرة ماء مرتكزة على سطح قطعة من الحديد.

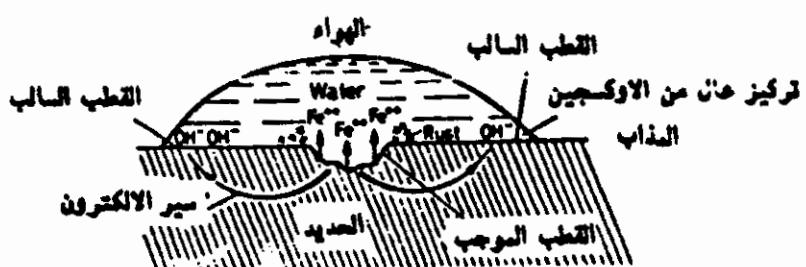

ووجد أن تركيز الأوكسجين المذاب في قطرة الماء المذاب مختلفاً كثيراً من مكان إلى آخر ويكون تركيزه في طبقة الماء الرقيقة عند محيط القطرة أكبر منه عند مركز القطرة الملامس للمعدن. إذ يكون المركز بعيداً عن الجو الخارجي الذي يمد الماء بالأوكسجين.

هذا السبب يصبح المعدن قطباً موجباً عند نقطة تلامسه مع مركز القطرة. فيذوب أيون الحديدوز في محلول وت تكون أيونات الهيدروكسيل في قطرة الماء نتيجة تفاعل القطب السالب عند محيط القطرة. ويتكون هيدروكسيد الحديدوز أيضاً فيتحول إلى الصدأ في محلول . وإن هذه العملية تفسر تكوين دواز أو موقع من المركبات الناتجة عن التآكل والتي تتركز حول الثقوب في الحديد .

وعلى هذا الأساس فالماء الذي يمر خلال خزانات مفتوحة ومعرضة للجو يحتوي على الأوكسجين المذاب وبتركيز ثابت. وفي حالة تواجه ساميرو مثبتة في الخزانات تكون عندها مناطق يكون فيها الماء راكداً مما يؤدي إلى انخفاض تركيز الأوكسجين فيها تدريجياً وبذلك يصبح المعدن موجباً .

إن عدم التجانس في انتشار الهواء يؤثر تأثيراً خطيراً على تآكل خطوط الأنابيب المدفونة في التربة. وقد تمر هذه الأنابيب في مناطق رسمية بعيدة جيدة التهوية ومناطق طينية رديئة التهوية. وحيث أن التي تمر خلاها الأنابيب رطبة ولهمية فت تكون خلايا التآكل. ويكون أجزاء الأنابيب المارة بالتربيه الطينية الحالىة من الأوكسجين القطب الموجب ويمتد في التآكل .

المعروف أن خطوط أنابيب البرول المتعددة في منطقة الشرق الأوسط يمر الجزء الأكبر منها في تربة رسمية جافة غير أن جزءاً منها يمر في مناطق تحتوي على تربات معدنية. فتصبح هذه المناطق في مواسم الأمطار موصلة للكهرباء وعند مرور الأنابيب في مناطق يقل فيها تركيز الأوكسجين يحدث التآكل بصورة كبيرة .



وقد تتعرض الأنابيب المارة في تربة طينية للتآكل بسبب وجود بعض البكتيريا التي تقوم باختزال أيون الكبريتات إلى الكبريتيد فتصبح المنطقة قطباً سالباً نتيجة التفاعل :



تآكل القطب الموجب :

كما ذكرنا يتآكل القطب الموجب الملائم لمحلول متعادل في الخلية الكهربائية مع احتمال عدم تحرر غاز الهيدروجين أو في حالة عدم وجود عوامل مانعة للاستقطاب. وعلى سبيل المثال عند غمس صفيحتين من الخارصين في محلول كلوريد الخارصين وباستعمال جهد خارجي ولا يحدث التحلل الكهربائي إلا عندما يزيد جهد القطب الموجب قليلاً وينخفض في الوقت نفسه جهد القطب السالب قليلاً أيضاً عن جهد التوازن.

وفي هذه الحالة تنتقل أيونات الخارصين إلى القطب السالب وترسب عليه. ويمكن تمثيل تفاعلات القطب الموجب بالمعادلات التالية :

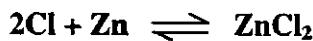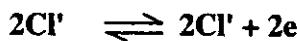

وبما أن ناتج التآكل قابل للذوبان في محلول فيظل التعامل مستمراً. ولكن بسرعة قليلة نسبياً بسبب حدوث الاستقطاب الناجم عن الزيادة في تركيز كلوريد الخارصين عند القطب الموجب. أما في الحالات التي يكون فيها ناتج التآكل عديم الذوبان فتكون طبقة على سطح القطب الموجب تعوق استمرار التفاعل الكيميائي مما يؤدي إلى تقليل التآكل.




وتجدر بالذكر أن طبيعة الطبقة المترسبة على سطح القطب الموجب تلعب دوراً بارزاً في مدى التآكل. فإذا كانت الطبقة متهاسة وغير مسامية فإنها تسبب عزل القطب الموجب عن محلول ويتوقف التفاعل ومن ثم التآكل تقريباً. أما إذا كانت الطبقة إسفنجية أي مسامية فيستمر التآكل.

فمثلاً عندما يقوم الرصاص بعمل القطب الموجب في محلول كرومات الصوديوم تكون طبقة مرئية متهاسة من كرومات القصدير على سطح صفيحة القصدير وهي تعيق عملية التآكل.

وتحدث نفس الظاهرة في حالة استعمال محلول مخفف من كربونات الصوديوم أو تكون طبقة متهاسة من كربونات الصوديوم أو تكون طبقة متهاسة من كربونات الرصاص على صفيحة الرصاص. ونجد أن تآكل القطب الموجب له تطبيقات واسعة خاصة في بعض

المجالات الصناعية. لذلك تستدعي الضرورة في بعض الحالات تفادي تكوين طبقات متراكمة على سطح القطب الموجب ومن أهم التطبيقات الصناعية في هذا المجال هو تحضير كربونات الرصاص القاعدية والمعروفة بالرصاص الأبيض.

يحضر هذا المركب بمحض على شكل دقائق متناهية في الصغر بواسطة عملية التحلل الكهربائي لمحلول مركز. من كلورات الصوديوم وقليل من كربونات الصوديوم. ويتآكل القطب الموجب في هذه الحالة مكوناً كلورات الرصاص التي تنفذ في محلول مبتعدة عن قطب الرصاص حيث تتفاعل مع كربونات الصوديوم مكونة كربونات الرصاص القاعدية. وللحفاظ على تركيز الكربونات واستمرار التفاعل تضاف باستمرار كربونات الصوديوم إلى محلول . ويمكن تفسير وتوضيح تفاعلات القطب الموجب بالمعادلات التالية :

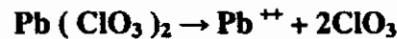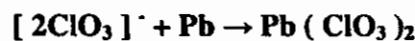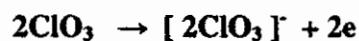

وتتحلل كربونات الرصاص الناتجة مائياً مكونة الكربونات القاعدية :



وتحضير كرومات الرصاص بنفس الطريقة باستعمال كرومات الصوديوم بدلاً من الكربونات. ويستعمل تآكل القطب الموجب في عمليات الطلاء الكهربائي وتنقية المعادن بطرق كهربائية إذ يؤثر القطب الموجب على مستوى تركيز الألكترونين في محلول .

تكوين جذر الهيدروكسيل عند القطب الموجب :

يتكون جذر الهيدروكسيل عند القطب الموجب خاصة في المحاليل القاعدية وقد يؤدي ظهور هذا الجذر إلى تكوين بعض الأكسيد أو الهيدروكسيدات التي تترسب على سطح القطب الموجب على هيئة طبقة رقيقة جداً لا يتعدى سمكها في كثير من الحالات سمك جزيئية واحدة أو جزيئتين .

ويسبب هذه الطبقة يصبح القطب الموجب خاملاً نتيجة عزله عن محلول. وقد تكون هذه الطبقة من الأوكسيد في وسط حامضي. مثلاً في حالة وجود الألミニوم كقطب موجب في محلول حامض الكبريتيك. تولد في هذه الحالة جذور الكبريتات والهيدروكسيل بكميات تعتمد على قوة التيار الكهربائي. وتكون العلاقة بالنسبة للكبريتات عكسية وبالنسبة إلى الهيدروكسيل طردية.



ويصورة عامة عند غمس معدن ما في مادة مؤكسدة تكون على سطحه طبقة غير ذاتية من أوكسيده تؤدي إلى عزل المعدن عن الوسط. وهذه الطبقة العازلة أهمية خاصة في بعض المجالات الصناعية حيث تؤدي إلى تقليل التآكل المباشر وغير المباشر.

التآكل في الوسط المتعادل :

يحدث التآكل في الوسط المتعادل عند توفر شرطين أساسين :

- 1- وجود الأوكسجين أو مادة مؤكسدة .
- 2- كون المعدن غير متجلانس. ويعتبر المعدن غير نقى في الحالات التالية :
 - أ- أن يكون ملامساً لمعدن آخر .
 - ب- أن يكون متصلةً بعنصر نبيل مثل الكربون اتصالاً كهربائياً .
 - ج- أن يتواجد المعدن في سبيكة مزدوجة .

مثلاً عند ملامسة الخارصين للنحاس في محلول كلوريد الصوديوم وفي غياب الأوكسجين المذاب أو مادة مؤكسدة تذوب أيونات الخارصين في البداية ويلتصق الهيدروجين الناتج على سطح النحاس. ويؤدي ذلك إلى توقف سريع لتفاعل نتيجة استقطاب الخلية كما هو موضح في المعادلات التالية :

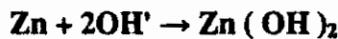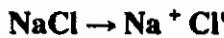

أما في حالة وجود الأوكسجين أو مادة مؤكسدة. فإن الأوكسجين يزيل أي يؤكسد الهيدروجين من سطح النحاس ويستمر تآكل الخارصين ويتكوين هيدروكسيد الصوديوم على

القطب الموجب أي الخارصين الذي يؤدي إلى تكوين هيدروكسيد الخارصين الذي يترسب في محلول .

يلاحظ أن ترسيب هيدروكسيد الخارصين بعيداً عن القطب الموجب لا يؤثر على سرعة التفاعل واستمرارية التآكل التي تعتمد على نفاذية الأوكسجين إلى القطب السالب فقط يحدث هذا النوع من التآكل بكثرة عند تلامس معدنيين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حالة كونهما مغمورين في سائل أو معرضين للتبلل بين وقت آخر .

وأن احتمال التآكل يكون أكبر كلما كان الفرق في قيمة جهد المعدنين كبيراً. فمثلاً يتآكل سطح الألミニوم الملامس للمسامير النحاسية ويتآكل خزانات وأنابيب الحديد المطلية بالخارصين عند ملامستها لسطح نحاسية. ويعزي ذلك إلى فعل الكلفة بين المعدنين من الحديد والنحاس .

التآكل والإجهاد الميكانيكي : Stress Corrosion

ت تكون غالبية سبائك من وحدات تركيبية غير متتظمة وتنفصل كل بلوحة صغيرة أو حبة من السبيكة عن جاراتها بمناطق بيئية لها تراكيب كيميائية مختلفة. وتقوم هذه المناطق بدور القطب الموجب نسبة إلى جسم السبيكة .

ويحدث التآكل بصورة عامة عند تعرض السبيكة لجودة وتنويع مناطق التآكل على المحدود الفاصلة للحببات. غير أن التآكل يتركز في عدد محدود من المناطق البيئية التي عليها إجهاد فيزيائي .

وقد تتعرض سبائك الخارصين والألミニوم مثل هذا النوع من التآكل خاصة في وجود قليل من الرصاص أو القصدير في السبيكة. لذلك تستدعي الضرورة عند تحضير سبيكة الخارصين - الألミニوم التخلص من الرصاص والقصدير. ولحد الآن لا يوجد تفسير مقنع عن دور هذين العنصرين في زيادة سرعة التآكل .

ومثال آخر عن التآكل بفعل الإجهاد فيزيائي هو التشقق في المراجل البخارية. فوجود قليل من كربونات الصوديوم في ماء تغذية المراجل يعمل على تكوين هيدروكسيد الصوديوم خاصة في المراجل التي تعمل عند درجات الحرارة والضغط العاليين .

وبالرغم من أن الحديد لا يتأثر بمحلول هيدروكسيد الصوديوم المخفف. إلا أن المناطق السطحية للمحبات تتأكل بفعل هيدروكسيد الصوديوم المركز. ويتزايد تأثير المحلول في المناطق المعرضة للإجهاد الفيزيائي.

التآكل الكلالي : Corrosion Fatigue

تتعرض بعض المعادن أو السبائك أثناء الاستعمال إلى قوى الشد والانضغاط المتعاقبة مثل محور المحرك المروحي وعور عربة القطار ومراجل العجلات وغيرها التي تتكسر عند وقوع إجهاد قليل عليها. وقد تفتت كلية عند توفر مسببات التآكل بفعل إجهاد أقل بكثير من الإجهاد العادي اللازم لكسرها. وتتعرض السبائك الفولاذية لهذا النوع من التآكل أيضاً.

ويعمل الإجهاد على تصلب موقع صغيرة محطة بفجوات في المعدن أو سقوف سطحية أي أن تركيب المعدن قد تشهو وأصبح أقل مرنة. وتصبح هذه المادة المتصلة قطباً موجباً نسبة إلى بقية المعدن في الجو الرطب. فالتآكل القطب الموجب وتشير فيه شقوق داخلية أو تكسيرات سطحية خلال المعدن.

التآكل بفعل التصادم :

يعمل غشاء الأوكسيد بصورة عامة على وقاية سطح المعدن من التآكل. وقد يتعرض هذا الغشاء إلى التفتت بفعل تصادمات فيزيائية. مثل تصدامه بتيار من الماء السريع أو بتأثير الحركات الميكانيكية كالحركات الاهتزازية أو انفجار الفقاعات المفرغة والتي تكون بكثرة بالقرب من الأجسام المعدنية المتحركة. ويتجزء عن التصادم تكوين خلايا التآكل الناجمة من تفتت غشاء الأوكسيد الواقي.

وقاية المعادن من التآكل :

لكل نوع من أنواع التآكل معالجة خاصة للوقاية منه اعتماداً على طبيعة التآكل ومسبياته. إلا أن هناك طرق تقليدية عامة للوقاية منها. وقد تطرقتنا وتم التأكيد على خطورة تطبيق جهود الأقطاب القياسية دون تمييز. وأن ظروف خلايا التآكل تختلف دائماً عن ظروف قياس الجهد القياسي.

والصعوبة الأخرى التي تواجه بحوث التآكل تأتي من بطء تفاعلات التآكل وفي الوقت نفسه تجري الدراسات المعملية تحت ظروف تسريع التفاعل. وقد يكون التفاعل تحت الظروف المعملية القصيرة ليس مقياساً دقيقاً للتآكل الحقيقي. وحتى لو عرفت طريقة ملائمة لمنع التآكل فقد يكون استعمالها على نطاق واسع مكلفاً جداً. وقد تتحكم العوامل الاقتصادية في تطبيق الطريقة المقترنة.

ولمنع التآكل لابد من عزل المعدن عن وسط التآكل. ويمكن تحقيق ذلك بتغطية سطح المعدن بطبقة من مادة عازلة من الأصباغ أو أكاسيد وهيدروكسيدات وكرbones بعض الفلزات أو الطلاء بالمعادن غير القابلة للتآكل. وقد تكون نتيجة التآكل المباشر طبقة رقيقة غير مسامية وعازلة تمنع استمرارية التآكل إلى درجة كبيرة وتدعى هذه الطبقات بمانعات الواقية للتآكل.

ويعتبر التآكل غير المباشر وهو تآكل كهروكيميائي من أخطر أنواع التآكل. لأن النواتج الأولية غالباً ما تكون مواد ذاتية. وحتى في الحالات التي تكون فيها مواد غير قابلة للذوبان فإنها ترسب على شكل طبقات متراكمة لذلك فهي لا تمنع التآكل.

مانعات التآكل :

عبارة عن مواد كيميائية تضاف إلى مزيج التآكل بحيث تؤدي إلى تكوين طبقة عازلة تعيق سير التفاعلات الكيميائية عند القطب الموجب أو السالب. ويتوقف تأثير مانعات التآكل على الطبيعة التركيبية للمواد وتصميمها وطبيعة التفاعلات الكيميائية المسيبة للتآكل. ويمكن تصنيف مانعات التآكل بصورة عامة إلى صفين رئيسين :

(1) مانعات القطب الموجب :

وهي مانعات تؤثر على نشاط القطب الموجب في عملية التآكل وهي على نوعين .

(أ) مانعات مباشرة : وهي تقلل أو تمنع حدوث التفاعلات الكيميائية عند القطب الموجب بصورة مباشرة وغير مباشرة وذلك عن طريق تكوين غشاء واق بعزل القطب الموجب عن وسط التفاعل .

(ب) مانعات غير مباشرة : وهي مواد كيميائية تقلل أو تمنع حدوث التفاعلات الكيميائية عند القطب السالب وتؤثر هذه التفاعلات بدورها على نشاط القطب الموجب بصورة غير مباشرة تكون فعالية هذه المانعات منخفضة لذلك تكون استعمالاتها على نطاق ضيق.

(2) مانعات القطب السالب :

تشمل مانعات تؤثر على نشاط القطب السالب وهي أيضاً على نوعين :


أ- مانعات تؤثر على نشاط القطب السالب بصورة مباشرة وذلك عن طريق تكوين راسب معين على سطح القطب السالب. مثلًا يمكن التحكم في تآكل الحديد في الماء بإضافة أحد أملاح المغنيسيوم والقصدير إلى وسط التآكل حيث يتكون راسب من هيدروكسيد المغنيسيوم أو القصدير والذي يترسب على سطح الحديد ويحميه من التآكل.

ب- مانعات غير مباشرة وهي تقلل أو تمنع التفاعلات الكيميائية عند القطب الموجب والتي بدورها تؤثر على نشاط القطب السالب. وتعتبر هذه المانعات فعالة إذا استعملت بكميات كافية.

وقاية القطب السالب والموجب :

قد تطرقنا إلى وقاية النظم التي فيها التآكل بفعل الخلايا الجلفانية. إذ توصل هذه النظم بمعدن فعال كيميائياً يعمل كقطب موجب للنظام ومن ثم يتركز فيه التآكل.

وقد تطورت هذه الطريقة. وأول من استعمل هذه الطريقة كان همفري وافي واقتراح وقاية هيأكل السفن المجلفنة بالنحاس بربطها بكتل من المارصين وكما يبين في الشكل التالي :

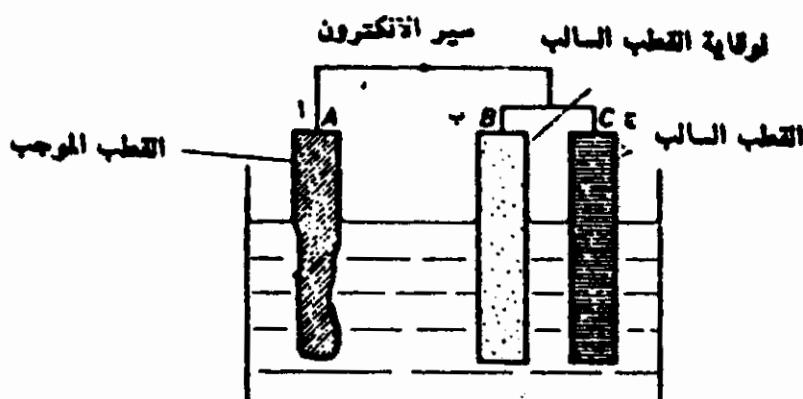

حيث أن (ب) و (ج) عبارة عن قطبين في خلية التآكل. تسرى الالكترونات من القطب الموجب (ب) إلى القطب السالب (ج) فيتآكل القطب (ب).
وعند إدخال تيار من الالكترونات إلى القطب (ب) من قطب آخر مثل (أ) حيث يتصل به. فيتحول التآكل من القطب (ب) إلى القطب (أ).
وهناك طريقتان أساسيتان لإدخال الالكترونات إلى القطب (ب).

(1) القطب الجلفاني :


يحضر القطب (أ) من أكثر كهروموجبية من القطب (ب). فيعمل (أ) في خلية التآكل كقطب موجب ويصبح فيها ب ، ج قطبين سالبين. ومن التطبيقات في هذا المجال هي حماية هياكل السفن من التآكل. وقد استعمل الخارصين لهذا الغرض لفترة طويلة. لكن ثبتت البحوث أن الخارصين ليس بأفضل المعادن، إذ يتغطى سطحه بمركبات تؤثر على جهده ومن ثم تقلل من فعاليته .

ومن السباائك التي ثبتت كفاءتها هي سبيكة المغنيسيوم حيث أن القوة الدافعة الكهربائية خلية المغنيسيوم والفواذ في ماء البحر ليست عالية. لكن شدة التيار الناجمة قد تصل إلى حوالي 20 أمبير. ومن عيوب هذه السبيكة أنها لا تصلح للاستعمال الداخلي. فقد يتسبب الهيدروجين الناتج في حدوث انفجارات .

لقد ثبتت الدراسات الحديثة أن الخارصين النقي جدًا أفضل من العادي . لأن نواتج التفاعل لا تلتتصق بشدة بسطح المعدن، حيث تسقط بعيدًا من المعدن. ويفضل هذا النوع من المعادن لوقاية الأماكن المحصورة في السفينة، لأن التفاعل يؤدي إلى تحرير الهيدروجين .

(2) التيار الخارجي :

يمكن تزويد المعدن بالالكترونات عند توصيله بمولد كهربائي خارجي وكما في الشكل التالي :

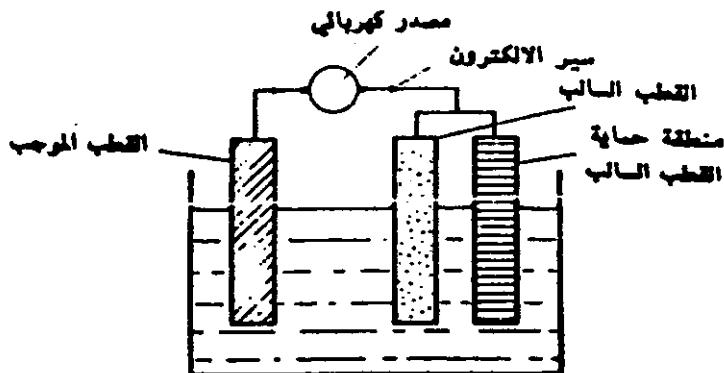

حيث يستعمل المعدن كقطب موجب، وغالباً ما يستعمل الحديد المقاوم الذي يذوب ويتبدل من وقت لآخر. ويمكن استعمال معدن التيتانيوم المغطى بغشاء من البلاتين. وبالرغم من كون التيتانيوم مقاوماً للتآكل في ماء البحر إلا أن استعماله كقطب موجب يؤدي إلى نفخ الغشاء الواقي، فيتآكل القطب الموجب.

وبالرغم من ارتفاع كلفة هذه الأقطاب إلا أن استعمالها يدوم لأوقات كثيرة. ويلاحظ أن القطب الموجب المستعمل في نظام التيار الخارجي يكون من المعادن غير القابلة للذوبان. تستعمل طريقة التيار الخارجي بكثرة لوقاية السفن الرابضة في الموانئ، والأنهار وأرصفة الموانئ وخطوط الأنابيب الطويلة.

مانعات التآكل الشائعة :

(1) القواعد :

عند إضافة القواعد مثل هيدروكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم إلى الماء العذب أو محاليل الأملاح فتحتول أيونات معادن هذه الأملاح الذائبة إلى هيدركسيات غير ذائبة تشكّل سلوك مانعات القطب الموجب. فمثلاً عند إضافة مادة قاعدية إلى الماء العسر فإنها تؤدي إلى تعادل غاز ثاني أوكسيد الكربون المذاب وترسيب أملاح الكالسيوم على شكل كربونات الكالسيوم. وأن وجود القاعدة يؤدي أيضاً إلى زيادة تركيز أيون الهيدروكسيل عند القطب السالب وتنزدي هذه الزيادة بدورها إلى ترسّب كربونات الكالسيوم الضروري الذي يحمل شحنة موجّة وتنجذب نحو القطب السالب ويرسّب.

(2) الكرومات :

المعروف أن المواد المؤكسدة تعمل على زيادة تفاعلات القطب السالب وذلك عن طريق إزالة الهيدروجين المتكون عليه بالأكسدة. لكن تستعمل المواد المؤكسدة كمانعات القطب الموجب بتكون غشاء من الأوكسجين عليه بعزلة عن وسط التآكل. لذلك فإن تأثير المواد المؤكسدة كمانعات التآكل يعتمد على طبيعة وظروف التفاعل.

ففي حالة استعمال المواد المؤكسدة بتركيز مخفف وفي وسط حامض فإنها تزيد من عملية التآكل بإزالتها الهيدروجين من سطح القطب السالب. أما في وجود وسط متعادل أو قاعدي فإنها تعمل على تكوين غشاء من الأوكسجين على سطح المعدن أي القطب الموجب الذي يمنع التآكل. تعتبر الكرومات تحت الظروف الأخيرة من أقوى المواد المانعة للتآكل خاصة الحديد وبصورة عامة يمكن اعتبار الكرومات في الوسط المتعادل كمانعات التآكل للقطب الموجب أو السالب. ويمكن تلخيص مجموعة من التفاعلات التي تحدث في القطب الموجب أو السالب في وجود الكرومات بالشكل التالي:

تفاعلات القطب السالب :

- 1 يتحرر غاز الهيدروجين ويتجمع على سطح القطب السالب مكوناً غشاءً واقياً .
- 2 يتآكسد الهيدروجين بواسطة الكرومات مما قد يزيد من التآكل .
- 3 تخترق الكرومات بواسطة الهيدروجين فيتكون هيدروكسيد الكروم الذي يترسب على القطب السالب ويكون طبقة واقية .

تفاعلات القطب الموجب :

- 1 يذوب الحديد تدريجياً على شكل أيونات الحديدوز .
- 2 يتآكسد أيونات الحديدوز بفعل الكرومات إلى أيونات الحديديك وتترسب على شكل هيدروكسيد الحديديك. وبالإضافة إلى ذلك تكون مادة كرومات الحديديك .
- 3 تخترق الكرومات إلى هيدروكسيد الكروم غير الذائب والذي يترسب على سطح القطب الموجب .

المواد العضوية :

وتشمل المركبات العضوية ذات الفعالية العالية مجموعة المركبات التي تحتوي على عناصر المجموعة الخامسة والسادسة في الجدول الدوري ومن أهمها النتروجين والأوكسجين والكبريت وكذلك مشتقات المركبات العضوية لعناصر الفوسفور والزرنيخ والانتيمون وغيرها. ويتم الحصول على هذه المواد غالباً من مصادر طبيعية حيوانية أو نباتية مثل مشتقات النتروجين الألفانية والأروماتية وهي أكثر المركبات العضوية المستعملة في هذا المجال . حيث تتأين أملاح النتروجين بحيث تترك الشحنة الموجبة على ذرة النتروجين. ويعود ذلك إلى ارتباط الأيونات التروجينية بسطح القطب السالب عن طريق ذرة النتروجين .

ويتوقف مدى مفعول هذه المركبات التروجينية في منع التآكل على :

- 1 قوة التجاذب التي تتكون بين أيونات النتروجين الموجبة وسطح القطب السالب .
 - 2 عدد الأيونات التروجينية التي تلتتصق بسطح المعدن ويعتمد ذلك على طول سلسلة الجذر الأليفاني من المركب العضوي الأميني والتراكيب الفراغي للجذور الأليفانية والأورماتية الحلقة غير المتتجانسة وعلى كون ارتباطها أفقياً أو رأسياً على سطح المعدن .
- وستعمل المركبات الأمينية على نطاق واسع في حماية المعدات الحديدية والفولاذية من التآكل في الوسط الحامضي. ففي هذه الحالة تضاف المركبات الأمينية ذات الأوزان الجزيئية العالية نسبياً مثلاً إلى مياه التغذية المراحل البخارية لحمايةها من التآكل . وستعمل بنزوات الصوديوم $\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_2\text{Na}$ بكثرة كمادة مانعة للتآكل في أجهزة التبريد التي تستعمل فيها الكليسرين أو الكلايكلول وكذلك ضمن مادة تغليف المعدن .

الأغشية الواقية :

عبارة عن طبقات زيتية أو صباغية أو معدنية تغطي سطح المعدن لحماية من التآكل الكيميائي الذي يحدث عند تعرض المعدن للهواء الجوي وفيه يتحول المعدن إلى أحد مركباته بفعل الأوكسجين وبخار الماء. ويعتبر تنظيف سطح المعدن وإزالة القشور العالقة به عملية ضرورية قبل الطلاء. وتتجز عملية التنظيف بطرق فيزيائية أو كيميائية .

(أ) المعالجات الفيزيائية :

يعتبر الحنك بالأسلاك المعدنية عملية فيزيائية شائعة الاستعمال وكلفتها قليلة إلا أن كفاءتها منخفضة نسبياً . والطريقة الأكثر كفاءة هي طريقة القذف بحببيات الكاشطة حيث يعرض سطح المعدن للقذف بحببيات حادة مثل منصهر البوكسايت أو حببيات الفولاذ بواسطة تيار من الهواء المضغوط .

وهذه الطريقة عيوب منها صعوبة إعادة تجميع الحببيات لاستعمالها مرة أخرى وصعوبة حماية العاملين إضافة إلى الكلفة العالية . وقد يستعمل اللهب لإزالة القشور العالقة بالفولاذ إذ يعرض سطح المعدن للهب الأستيلين - الأوكسجين .

(ب) المعالجات الكيميائية :

وتسمى بعمليات تنظيف السطح حيث . يغمس المعدن في حام من حامض الهيدروكلوريك أو الفوسفوريك . وعند معالجة الفولاذ بهذه الطريقة يلاحظ أن القشور الأوكسیدية تزول بسرعة فائقة . ويدوّب أوكسيد الحديديك في الحامض ببطء شديد .

ويفسر ذلك على أساس أن الطبقة الأوكسیدية معقدة التركيب وإن سطح المعدن مغطى مباشرة من أوكسيد الحديدوز الذي يذوب في الحامض بسرعة . وعند تسرّب الحامض إلى طبقة أوكسيد الحديدوز الداخلية خلال الشقوق في الطبقة الخارجية والمكونة من أوكسيد الحديديك وأوكسيد الحديد المغناطيسي تذوب الطبقة الداخلية بسرعة وتؤدي إلى تفتيت الطبقة الخارجية تلقائياً .

ويستعمل في هذا المجال أيضاً حام من منصهر هيدروكسيد الصوديوم وهيدرويد الصوديوم لإزالة القشور من سطح الفولاذ . يتكون الهيدرويد خلال هذه العملية من إضافة الصوديوم إلى منصهر الصودا الكاوية وإمرار غاز الهيدروجين على شكل فقاعات خلال المنصهر . وتستعمل هذه الطريقة بكثرة في إزالة القشور العالقة بهياكل السيارات .

ومن عيوب المعالجات الكيميائية أنه قد يصبح المعدن عند اتحاده بالهيدروجين قابلاً للتدهش . وتصبح قابلية سطح الفولاذ المنظف حديثاً على الأكسدة حرارة أخرى عالية . لذلك

من الضروري غسل سطح المعدن بمحلول حامض الفوسفوريك الذي يتفاعل مع المعدن مكوناً غشاءً واقياً ذاتوية عالية .

تعالج الأدوات الحديدية الفولاذية الصغيرة بغمصها في صمام يحتوي على حامض الفوسفوريك وفوسفات الخارصين والمنجينيز وتسمى طريقة البركرة أي معالجة الفولاذ بطريقة باركر . تستعمل هذه المعالجة لحماية آلات التصوير والطباعة والمسامير اللولبية وغيرها من التآكل . وحتى يصبح السطح صالحًا للطلاء بالأصباغ تضاف بعض المركبات العضوية إلى صمام الفوسفات وتسمى العملية بطريقة الطلاء بالفوسفات .

ويمكن وقاية الألミニوم من التآكل بجعل المعدن قطباً موجباً من خلية الكتروليتية تحتوي على حامض الكروميك بتركيز 3% في درجة 40° م ويستعمل الفولاذ كقطب سالب . تكون في الخلية طبقة من الأوكسيد على القطب الموجب ويزداد سمكها باستمرار عملية التحلل الكهربائي . ويمكن إضافة بعض الأصباغ إلى الخام فيكتسب الألミニوم الواتأ جذابة . تجري حماية سبائك المغنيسيوم بغمصها في محليل حموض الكروميك والميدروفلوريك وغالباً ما تعالج أيضاً بكرومات الخارصين لزيادة كفاءة المعالجة .

ويمكن حماية سبائك الفولاذ والكروم أو الفولاذ والموليبد بتغطيتها بطبقة من نترید المعدن . ويسخن الفولاذ في وجود غاز الأمونيا اللاماني وتسمى المعالجة بعملية النتردة . وهي عملية فعالة جداً تقلل من تأثير الإجهاد ويرجع فعلها إلى حالة الانضغاط في طبقة النتردة . لكن تفاضل الميكانيكية لا يزال مجهولاً .


أنواع الأغشية الواقية من التآكل :

وتتكون الأغشية الواقية بصورة عامة من الأنواع التالية :

(١) الأغشية الأوكسيدية :

عند تعرض الحديد للجو تكون على سطحه طبقة رقيقة من أوكسيد الحديد تعمل كغشاء واقٍ ضد التآكل . لكن لفترة محدودة . وللتغطية الحديد بطبقة سميكه من الأوكسيد يعالج تقنياً بغمص الحديد في محلول من الكرومات أو في منصهر نترات الصوديوم .

وتتلخص الطريقة في إمرار بخار الماء على سطح الحديد الساخن حيث تكون طبقة سميكه من أوكسيد الحديد المغناطيسي حسب المعادلة :

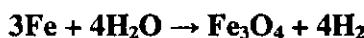

ويمكن حماية الخارجين أو الألمنيوم أو سبائكها من التآكل بتغطية سطوح هذين المعدنين أو سبائكها بغشاء من الأوكسيد. قد تكون هذه الطبقة بصورة طبيعية عند تعرض المعدن للجو. حيث تكون طبقة رقيقة من الأوكسيد لها مفعول كبير في حماية المعدن ضد التآكل.

وللحصول على طبقة سميكه من الأوكسيد لابد من معالجة صناعية. ومن الطرق الشائعة في هذا المجال هذه الطريقة . وهي طريقة أنودية تتضمن غمس المعدن في حام من محلول الكروميك. حيث يعمل المعدن في الخلية الكهربائية في الخلية تدريجياً من الصفر إلى 50 فولت في خلال ساعة واحدة. بحيث تكون خلال هذه الفترة طبقة سميكه من الأوكسيد على سطح المعدن .

ويمكن استعمال حامض الكبريتيك أو محلول البورات أو الأوكسالات بدلاً من حامض الكروميك. ولا يصلح هذا النوع من الغشاء الواقي في حماية الألمنيوم في الأجواء البحرية. لأن الأملاح الذائبة في مياه البحار تؤثر على الطبقة الأوكسیدية وتؤدي إلى أنلافها ويعترتها . وللحماية تآكل معدن المغنيسيوم في السباائك تغطي السبيكة بغشاء من الأوكسيد وذلك بغمصها في محلول ثانوي كرومات الصوديوم بتركيز 10 - 20 % وعند درجة 60 - 90 °م .

(ب) الأغشية الفوسفاتية :

من أهم وأحدث طرق حماية المغنيسيوم ضد التآكل هي تغطيته بغشاء من مزيج الأوكسيد والفوسفات. وتخلص الطريقة في غمس المعدن في حام الكتروليتي من كربونات الصوديوم وفوسفاته. ويعالج المعدن بعد ذلك بالطريقة الأنودية المعروفة في محلول ثانوي كرومات الصوديوم بتركيز 10 % وفوسفات الصوديوم ثانوي الهيدروجين (NaH_2PO_4) بتركيز 2.5 % .

وستعمل الأغشية الفوسفاتية أيضاً في حمأة الحديد بطريقة (باركر) التي تتلخص من تسخين الحديد أو الفولاذ في محلول فوسفات الحديدوز أحادي الهيدروجين (FeHPO_4) مع كمية من حامض الفوسфорيك. ويمكن استعمال محلول من فوسفات المغنيز أحادي الهيدروجين أيضاً.

(ج) الأغشية الصباغية :

استخدم الطلاء بالأصباغ لحماية المعادن لفترة طويلة من الزمن وحتى في الوقت الحاضر بالرغم من وجود طرق حديثة لوقاية المعادن من التآكل. وقد يستخدم الطلاء بالأصباغ أيضاً لوقاية إضافية. ويكون الطلاء التقليدي من مساحيق أصباغ عالقة في زيت التجفيف الذي يحتوي على مجفف ومحفف .

ومن أهم الزيوت الطبيعية الشائعة المعروفة هي زيت بذور الكتان وغيرها وهي مركبات عضوية غير مشبعة تتفاعل مع الأوكسجين الجوي مكونة بيروكسيدات عضوية. وتعمل البيروكسيدات كعوامل مساعدة في تفاعلات البلمرة إلى اتخاذ الجزيئات لتكوين غشاء صلب مرن. ويمكن الإسراع في عملية الأكسدة والتجفيف بإضافة مخففات وهي أملاح أحماض عضوية مثل نفاثات الكربالت والمنجنيز التي يحصل عليها من البترول .

والمخففات المخففة المستخدمة مثل التريتين عبارة عن مذيبات عضوية لتخفيض مزيج الأصباغ وزيت التجفيف والمخفف حتى يمكن الحصول على غشاء رقيق متجلانس من الطلاء. والتريتين متوج طبيعي تفرزه بعض أشجار الصنوبر. بينما المذيب المتطاير الأبيض عبارة عن مزيج من الهيدروكربونات المتطايرة ذات درجات الغليان المنخفضة الناتجة من التقطير التجزيئي للبترول .

المواد الصباغية لمنع التآكل :

تنقسم المواد الصباغية من حيث مفعولها لمنع التآكل إلى نوعين :

النوع الأول :

يقتصر مفعوله على الحماية الفيزيائية وذلك باستعمال غشاء واقٍ ضد تفاذية الرطوبة، مثل غاز البيوتين ويفضل إضافة الجير الحي بنسبة 2% إلى الغاز ويدعى المزيج بمحلول (سميث).

النوع الثاني :

يعمل على تكوين غشاء رقيق من الأوكسيد بالإضافة إلى مفعوله الفيزيائي ويحتوي هذا النوع على مواد مانعة للتآكل. وتحتوي المواد الصباغية غالباً على مخضبات أي مواد ملونة للحصول على لون معين أو لزيادة مثانة الأغشية الصباغية. أو لكتلتها. ويمكن استعمال مركب النترو سليلوز الذي يكون غشاءاً صلباً بعد تطوير المذيب العضوي.

ولبعض المخضبات مفعول المانعات. ومن أهم المواد الصباغية المستعملة لحماية الفولاذ هي الأوكسيد الأحمر الذي يحتوي على أوكسيد الحديديك. ويستعمل أيضاً الرصاص الأحمر الذي يحتوي على أوكسيد الرصاص. ويعتبر الرصاص الأحمر مع زيت بذر الكتان أفضل أنواع طلاء الزينة غير أن دوره لمنع التآكل غير معروف. وقد يتكون هيدرووكسيد الرصاص في منطقة القطب السالب على سطح الفولاذ. وقد يتفاعل هذا المركب مع أيونات الحديدوز لتكوين هيدرووكسيد الحديدويز ثم الحديديك الذي يمنع تفاعل القطب الموجب.

ولفرض الحماية بشكل أفضل يغطي المعدن أولًا بغشاء من الرصاص الأحمر ومن ثم بطبقة من الأوكسيد الأحمر وذلك لحماية الرصاص الأحمر من تأثير الكبريت ولزيادة الحماية الميكانيكية للفولاذ. ولا يستعمل الرصاص الأحمر في طلاء الألمنيوم بل يستعمل بدلاً منه طلاء يحتوي على أكسيد الحديد أو الألミニوم والخارصين.

وتحتوي بعض المواد الصباغية على مادة الكرومات على شكل كرومات القصدير أو كرومات الخارصين أو الباريوم وهي تستعمل كمانعات التآكل في تغطية الحديد. وقد تستعمل مستحضرات الزينة على شكل محلول مزدوج. يحتوي أحدهما على حامض الفوسفوريك وعمله هو خدش المعدن وتحسين خاصية التصاق الطلاء بسطح المعدن.

ويحتوي محلول الآخر على مخضبات من كرومات الخارصين مع راتنجات صناعية مثل بوليمر بيتوروبل الفينيل Polyvinyl butyrol إذ يتحول الراتنج السائل إلى غشاء صلب عند

مزجه بمحلول الحامض. وتطلبي خطوط الأنابيب الفولاذية المدفونة في التربة بطلاء من قار الفحم أو بيتومين البترول ممزوجاً مع مسحوق التلك (Talc) أو مسحوق البووميس (Pumice) بنسبة قد تصل إلى 30 %.

يتميز طلاء البيتومين بقلة قابلية للتهشم. بينما يتميز غطاء القار بقوه التصاقه بسطح الفولاذ. وغالباً ما تستعمل لفائف من الصوف الزجاجي لغطية سطوح الأنابيب بعد طلائها. ويزيد هذا الطلاء من حماية القطب السالب إذ يقل استهلاك القطب الموجب الخارجي في حالة طلاء الأنابيب.

وتتحلل الطلاءات عند درجات الحرارة المرتفعة. غير أن طلاء راتنجات السليكون تقاوم الدرجات الحرارية العالية التي قد تصل إلى 550° م. ومن الطلاءات السليكونية المثالية. الطلاء المكون من 16% راتنج السليكون و 40% صدأ الخارصين و 20% أوكسيد الخارصين مع كمية قليلة من الجرافيت والسليكا.

كما تستعمل الطلاءات السليكونية في تغطية السطوح الساخنة مثل أنابيب المداخن المعدنية وطلاء الأسطح الفولاذية عند درجات الحرارة الاعتيادية. وهي تميّز بأنها طاردة للرطوبة.

(د) الأغشية المعدنية :

إن تغطية المعدن بغشاء من معدن نحيل تعتبر من أفضل الطرق ضد التآكل، وبها أن التغطية النحيلة باهضة التكاليف لذلك تستخدم معادن شبه نحيلة مثل النحاس والخارصين والنحيل والكادميوم والقصدير والرصاص والكروم. وتوجد ثلاثة طرق تقنية رئيسية للتغطية المعدنية وهي :


(1) طريقة العلامة:

لتغطية الحديد مثلاً بغشاء من الخارصين. ينطف سطح الحديد جيداً ومن ثم يمرر الحديد النظيف خلال حمام من منصهر الخارصين. تؤدي هذه المعالجة إلى تكوين طبقة رقيقة من سبيكة الحديد والخارصين على سطح الحديد وت تكون فرق هذه الطبقة أيضاً طبقة من الخارصين النقي التي تلتصق التصاقاً وثيقاً بالحديد من خلال طبقة السبيكة.

وتتوقف صلاحية الغشاء المعدني لمنع التأكل على سماكة طبقة الخارصين وكذلك على طبيعة الجرو الذي يتعرض له. مثلاً تستمر صلاحية هذه الطبقة إلى حوالي 25 سنة في المناطق الريفية و 10 - 15 سنة في ضواحي المدن والمناطق الصناعية و 5 - 15 سنة في المناطق البحرية .

(2) طريقة التغطية بالقصدير :

يتصف القصدير بمقاومة عالية للتآكل لذلك يستعمل الرصاص على نطاق واسع في تغطية العلب المعدنية المستخدمة لحفظ المواد الغذائية ويمثل الشكل التالي حاماً لغطية المعدن بالقصدير .

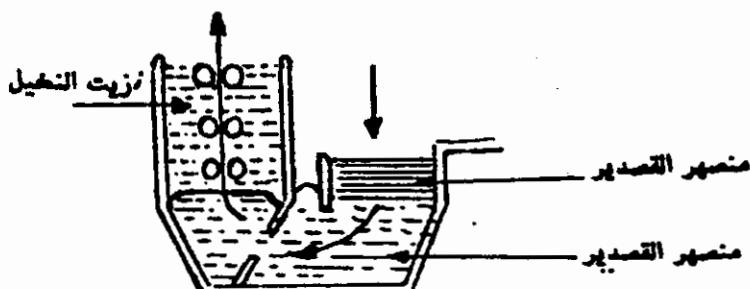

تشبه طريقة التغطية بالقصدير إلى حد كبير طريقة الجلفنة حيث يستعمل القصدير المنصهر بدلاً من الخارصين. وتتضمن العملية تنظيف صفائح الحديد بغمصها في محلول حامض الهيدروكلوريك المخفف أو في محلول حامض الكبريتيك المخفف عند درجة 75° م. تمر صفائح الحديد بعد ذلك خلال منصهر كلوريد القصدير أو مزيج من كلوريدي القصدير والألنيوم .

ومن ثم نمرر في منصهر القصدير وبعده في ضاغطات اسطوانية دوارة لتوزيع القصدير المنصهر على سطح الحديد بشكل متجانس. وتكون الضاغطات معمورة في زيت التخيل الذي يمنع أكسدة القصدير المنصهر. ويبلغ سماكة طبقة القصدير حوالي مايكرونين .

(3) طريقة الطلاء الكهربائي :

تتضمن تغطية المعادن بغشاء واقٍ من معدن نحيل بعملية التحلل الكهربائي. ويعتبر معدن الفضة من أقدم المعادن المستخدمة في عمليات الطلاء الكهربائي خاصة لطلاء الأدوات المترهلة وأدوات الزيتة.

ومن عيوب الطلاء بالفضة في هذا المجال هو أن الغشاء يفقد لمعانه بسرعة ضد وجود أبخرة الكبريت حيث تكون طبقة سوداء من كبريتيد الفضة. ولمنع هذه الظاهرة ترسب على طبقة الفضة غشاءً رقيقاً جدًا من معدن الروديوم أو البليديوم فوق طبقة الفضة.

وكان النحاس من المعادن التي كانت شائعة الاستعمال في الطلاء الكهربائي. لكن في الوقت الحاضر يستعمل على نطاق ضيق وتغطي بطبقة ثانية من معدن آخر أكثر مقاومة للتأكل مثل النيكل.

ويعتبر النيكل من أهم المعادن المستخدمة في عمليات الطلاء. ويمكن ترسيبه كهربائياً على الحديد والنحاس من محلول كبريتات النيكل أو كبريتات النيكل الأمونية . تحتوي المحاليل الحديثة للطلاء بالنيكل على كبريتات وكلوريد النيكل بحيث تثبت الدالة الحامضية لها في حدود 6.3 (pH) بواسطة حامض البوريك كمادة منتظمة. ولزيادة كفاءة الطلاء بالنيكل في منع التأكل يجب أن تكون طبقة الطلاء سميكة ومتهاصة لا تخللها مسامات .

ومن أحدث الطرق للطلاء بالنيكل هو الترسيب الآلي لمزدوج النيكل والكوراليت في محاليل تحتوي على كبريتات النيكل والكوراليت في وجود حامض الفورميك أو الفورمالدهايد. ويكون الغشاء الناتج ذا بريق ولمعان وقد أدخل حديثاً معدن الكروم في عمليات الطلاء الكهربائي وأصبح من أهم المعادن المستعملة لهذا الغرض. لأن معدن صلب ذو مقاومة عالية للتأكل .

يتربس الكروم في عملية الطلاء في محلول حامضي الكروميك وفي وجود حامض الكبريتيك لكن طلاء الفولاذ قد يؤدي إلى تفتت المعدن بسبب تصاعد فاز الهيدروجين. ويمكن استعمال النيكل في الطلاء. إلا أن الطلاء بالنيكل له بعض العيوب منها فقدان لمعان السطح وظهور بقع من الصدأ بالقرب من المسamas الموجودة في طبقة الطلاء. فالنيكل يعمل

كقطب سالب نسبة إلى الفولاذ الذي يتآكل من تعرضه لجو رطب وقد جرت المادة أن يغطي الفولاذ بطبقة من النحاس ثم بطبقة من النيكل قبل تغطيته بالكريوم. ويمكن إجراء عملية الطلاء بالمعدن بطريقة الرش. ففي هذه الطريقة يدخل سلك المعدن إلى أنبوب النفخ ويعرض إلى هب الأستيلين - الأوكسجين حتى ينصلح ثم ينفع بالهواء المضغوط فيخرج المعدن على شكل رذاذة.

إن الأغشية الناتجة عن الرش تكون مسامية ولا توفر الوقاية اللازمة من التآكل لذلك تنطوي سطح الغشاء بطبقة من الصمغ لسد المسamas. ومن مميزات طريقة الرش أن إعادة الطلاء بالصبغ يكون بعد مدة أطول بكثير من الصباغة التقليدية.

ويصبح الطلاء بالرش أكثر كفاءة في حالة تنظيف سطح المعدن أما بطريقة القذف أو اللهب. وتجرى عملية الرش مباشرة بعد عملية التنظيف كما تجرى عملية الطلاء بالصبغ بعد الرش مباشرة أيضاً.

كما تطلي أدوات المصانع الفولاذية برشها بالألينيوم وترش الأدوات الفولاذية المستعملة في بناء الجسور بالخارصين. وبالرغم من الاتفاق على طبيعة دور الخارصين الذي يعمل كقطب موجب نسبة إلى الفولاذ في خلية التآكل غير أن دور الألينيوم لا يزال موضوع جدال. إذ أن غشاء الألينيوم يغطي بطبقة من الأوكسيد. فيقوم المعدن بدور القطب السالب نسبة إلى الفولاذ.

وقد ثبت بالتجارب أن الطلاء بالألينيوم يحمي الفولاذ من التآكل خاصة في وجود أيون الكلوريد. ويجب الملاحظة أن الوقاية بطريقة حماية القطب السالب باستخدام قطب موجب خارجي تتطلب أن تسرى كمية كبيرة من التيار خلال خلية التآكل. فتسري الالكترونات بسهولة كبيرة من الألينيوم إلى الفولاذ حتى في حالة كون الألينيوم مغطى بطبقة من الأوكسيد. ولكن انتقال التيار خلال محلول يعتمد على تركيز الملح المذاب. لذلك فإن الألينيوم يحمي الفولاذ في البحر بشكل فعال. بينما تكون الحماية غير فعالة إذا كان الفولاذ مغموساً في ماء عسر ذي قابلية توصيل منخفضة.

وتطلّى الأدوات الفولاذية الصغيرة بالخارصين أو الألمنيوم وذلك بتتسخينها بعد تنظيفها في مزيج من مسحوق المعدن والأوكسيد مثل طلاء الفولاذ بطبقة من الخارصين بتتسخينه عند حوالي 380° م في مزيج من غبار الزنك وأوكسيده.

مانعات التآكل المؤقتة :

قد تخزن بعض الأدوات المعدنية لفترة طويلة أو تنقل وهي معية لمسامات بعيدة. تعتمد وقاية هذه الأدوات من التآكل على مبدأين أساسين هما التخلص من غشاء الرطوبة المسبب للتآكل ومنع تكوين خلايا التآكل بالفعل الجلفاني. ويعتبر الماء العدو الرئيسي للتآكل. إذ أن أي انخفاض ولو كان بسيطاً في درجة حرارة الجو الرطب يؤدي إلى تكوين غشاء من الماء على سطح المعدن البارد نسبياً. ومن أسباب طرق الحماية من التآكل تحت هذه الظروف هو خزن المعدن في أماكن مغلقة فيها مواد مجففة مثل جيل السليكا. وهو نوع خاص من السليكا يحضر بتتسخين الرابس الناتج عن إضافة حامض الهيدروكلوريك إلى محلول الزجاج المائي Na_2SiO_3 . وأن السليكا المحضر بهذه الطريقة تتصف بخار الماء بقوّة.

وقد توضع المادة المجففة في أكياس من قماش قطني وتعلق قرب الأدوات والأجهزة المعدنية مثل البنادق التي يمكن وقايتها عند نقلها بالسفن بالكرتون COCOn في عبوات بلاستيكية. يستعمل الطلاء بالزيوت المعدنية للوقاية المؤقتة من التآكل حتى في الجو الرطب. لكن يجب تنظيف هذه الأدوات المعدنية قبل طلاؤها تنظيفاً جيداً بغمصها في بخار ثلاثي كلوريد الأثيلين المغلي. ويستعمل الزيت على شكل محلول في منديل عضوي مثل اللانسولين المذاب في الكحول. إذ يتbxر المنديل تاركاً غشاء بلاستيكياً من الهيدروكرбون فوق سطح المعدن. ولإنجاح هذه الطريقة يجب الحفاظ على نظافة المعدن قبل الطلاء.

وتتوفر في الوقت الحاضر مواد متطايرية تستعمل كمانعات للتآكل في الأدوات المعدنية المختلفة. وتسمى هذه المواد بالمانعات الغازية أو مانعات التآكل المتطايرية. وأن معظم هذه المركبات عبارة عن مركبات أمينة مع أحاسض ضعيفة مثل ترتيل الهيكسامين ثانوي الحلقة وكربونات الهيكسامين الحلقي.

وتعتبر بنتروات الصوديوم إحدى مانعات التلامس الفعالة جداً. وتميز هذه المادة بضغط بخاري منخفض وبقائها صالحة للاستعمال لمدة طويلة جداً وهي تستعمل في معالجات السورق المستعملة في لف الأدوات المعدنية كما تستعمل هذه المانعات لوقاية أسطوانات المحركات ذات الاحتراق الداخلي وذلك بمزجها مع مذيب عضوي . حيث يتكون طبقة واقية بعد تبخير المذيب العضوي. وبها أن هذه المانعات تتبخّر بالتسخين بسهولة فلا تصاب جدران الأسطوانات بأذى عند تشغيل المحرك في وقت لاحق. وتحدّث الوقاية نتيجة اتحاد أيونات التريت والبنتروات مع أيونات المعادن المتكونة عن التآكل وبها أن التريت مادة مؤكسدة فإنها تكون طبقة واقية من الأوكسيد .

الأسئلة

- 1- أذكر أهم العوامل التي تؤثر على تآكل المعادن ؟
- 2- وضع بالشرح والمعادلات عملية التآكل الكيميائي المباشر ؟
- 3- اكتب بالتفصيل عملية التآكل الكيميائي غير المباشر ؟
- 4- اكتب مذكريات علمية واضحة عن كل من :-
 أ- التآكل المصحوب بتحرير غاز الهيدروجين .
 ب- التآكل بفعل تنافذ الأوكسجين .
 ج- تكون جزء الهيدروكسيل عند القطب الموجب .
- 5- بين بالشرح والمعادلات التآكل في الوسط المتوازن ؟
- 6- اشرح أنواع التآكل وطرق وقاية المعادن من التآكل ؟ ثم أذكر أهم مانعات التآكل ؟
- 7- وضع بالشرح والتحليل مانعات التآكل الشائعة وكذا الأغشية الواقية ؟