

# علم المعادن

تأليف

م. فاروق عبد اللطيف

الناشر

دار طيبة للنشر والتوزيع

والتجهيزات العلمية.


2008

الترقيم الدولي 7-41-6102-977  
رقم الإيداع 97/17884

علم المعادن  
تأليف: م . فاروق عبد اللطيف

© حقوق النشر والتوزيع محفوظة لدار طيبة للنشر والتوزيع والتجهيزات العلمية - 2007  
23 شارع الفريق محمد ابراهيم - متفرع من مكرم عبيد - مدينة نصر القاهرة ج.م.ع  
تليفون : 26706912-22725376-(02) 22725312  
فاكس : (02)26706912

لا يجوز نشر أى جزء من الكتاب أو إعادة طبعه أو اختصاره بقصد  
الطباعة أو اختزان مادته العلمية أو نقله بأى طريقة سواء كانت  
الكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو خلاف ذلك دون موافقة كتابية من  
الناشر مقدما .

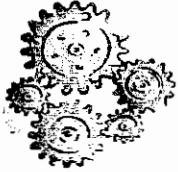

# المعادن

المعادن التي تستخدم في الأغراض التجارية الهندسية يتم تصنيفها بصفة عامة إلى :

(ا) معادن حديدية . Ferrous metals

(ب) معادن غير حديدية . Non-Ferrous metals

• المعادن الحديدية الهامة التي يتم استخدامها هي :

(1) الحديد الزهر Cast iron .

(2) الحديد المطاوع Wrought iron .

(3) الصلب المنخفض الكربون Low carbon steel .

(4) الصلب الطرى Mild steel .

(5) الصلب عالى الكربون High carbon steel .

(6) الصلب الصلد Hard steel .

• المعادن غير الحديدية الأكثر استخداماً هي :

(1) الألومنيوم Aluminium . (2) النحاس الأحمر Copper .

(3) الرصاص Lead . (4) القصدير Tin .

(5) الزنك Zinc .

• سبك المعادن (أشابة المعادن) : Alloying

المعادن في شكلها النقى نادراً ما يتم استعمالها في الاستخدامات الهندسية .

ومعظم المواد المعدنية التي تستخدم في الهندسة هي مركب من المعادن يعرف بالسبائك alloys . وأى سبيكة هي عبارة عن اتحاد من العناصر يؤدي إلى مادة لها الخصائص المعدنية .

والعناصر يمكن أن تتحد بطرق مختلفة لتكوين السبائك . وعادة نجد أن

مكونات السبائك تكون مذابة بالكامل في حالة سائلة . وهذه المكونات يذوب كل منها في الآخر بطريقة تشبه تلك التي في الماء والكحول . وفي الحالة الصلبة ربما تشكل العناصر محاليل صلبة ومركبات أو مخلوطات ميكانيكية .

#### • خصائص السبائك Alloys properties

الرسومات التخطيطية للتوازن توضح بعض المعلومات عن الخصائص النسبية للسبائك في نظام معين . وفي معظم الحالات يكون من الصعب التنبؤ مسبقاً بالقيم المطلقة لمجموعات من السبائك .

#### • العوامل التي تعتمد عليها الخصائص الميكانيكية لسبائك ما :

- (1) خصائص الطور أو الأطوار التي تتكون منها السبيكة .
- (2) الطريقة التي تكون فيها الأطوال العديدة متحدة في تشكيل الإنشاء أو المكون للسبائك .

والعامل الثاني هو الذي يكون أكثر أهمية . وفي السبائك ذات الوجهين الذي يحيط فيها وجه واحد بجزيئات الآخر والسبائك في مضمونها يكون عادة لها خصائص الوجه المستمر .



## صناعة الحديد والصلب

### Manufacture of iron & steel

خامات الحديد هي المادة الأساسية التي تدخل في صناعة الأنواع المختلفة من الصلب والحديد في الاستخدام الحالي . وفي حالة تواجده الطبيعي ربما يحتوى على العديد من الشوائب وتحتختلف بدرجة كبيرة نسبة احتواء الحديد .

#### • خامات الحديد الأكثر أهمية :

- (1) الهيماتيت ويحتوى على نسبة حديد من 30 إلى 65% تقريباً .
- (2) المجنىاتيت ويحتوى على نسبة حديد من 60 إلى 70% تقريباً .

وخامات الحديد لا يتم تغذيتها مباشرة إلى داخل الفرن العالى ، وهى فى حالتها الطبيعية أو الخام ويتم تجهيزها مسبقاً . والتجهيز هو نوع ما من عملية تركيز (مثال ذلك : إزالة المادة الأرضية) ثم يتبعها بعد ذلك التكسير والفصل وعملية التلبد .

والتكسير ينتج عنه كتل صغيرة مستوى الحجم وأترية أو ذرات دقيقة ويتم فصل الذرات الدقيقة بعملية الفصل ثم يتم خلطها بعد ذلك بالفحم الحجرى أو تراب القطران ويتم عمل تلبد لها . وعملية التلبد تسبب تكون الذرات الدقيقة وتراب الفحم وتسبب أيضاً إزالة للمواد المتطرافية . واللبيدة التي تكون مع الخام غير الملبد يتم تغذيتها إلى داخل الفرن العالى كجزء من الشحنة والباقي من الشحنة يكون أساساً فحم كوك والذي يعمل كوقود والحجر الجيرى limestone يعمل كمساعد لحام . وتجهيز خامات الحديد بهذه الطريقة يزددي إلى توفير جيد في الوقود ومعدل أكبر في إنتاج الحديد .

وفي الفرن العالى تكون الشحنة خاضعة إلى حرارة شديدة ، ودرجة الحرارة الأعلى عادة تكون أعلى نقاط الهواء المضغوط وتكون حواله 1800°م .

• بعض التفاعلات التي تحدث في الفرن العالى : Blast Furnace

(1) في أسفل الفرن : كربون + أكسجين = ثاني أكسيد الكربون

(2) في منتصف الفرن : ثانى أكسيد الكربون + كربون = أول أكسيد الكربون

(3) في أعلى الفرن :

أكسيد حديد + أول أكسيد الكربون = حديد + ثانى أكسيد الكربون

ومن (3) نجد أن الحديد المنتج من هذه الأكسدة - عملية الاختزال يكون

كتلة إسفنجية والتي تسقط تدريجياً إلى أسفل الفرن ، وتنصهر عندما تسقط

وتؤخذ إلى داخل محلول الكربون ، الكبريت ، المنجنيز إلى آخره بينما تذهب .

ويتجمع الحديد المنصهر من قلب الفرن ويكون الخبث طافياً فوق سطحه .

وإطلاق الخبث يكون أكثر تكراراً . وعندما يتم إطلاق الحديد المنصهر فإنه

يسرى من الفرن من خلال قنوات رملية إلى داخل الفرشات الرملية للحديد

المنصهر (تماسيك الحديد) أو توجه إلى داخل أحواض والتي تستخدم فى

إمداد الحديد وهو فى حالة الانصهار إلى المحولات أو إلى أفران القلب

المفتوح من أجل صناعة الصلب . وتماسيك الحديد تكون هشة جداً ولها

استخدام بسيط .

• بيانات تحليل عينة من تماسيك الحديد : Pig iron

Combines carbon	٪0.5	كربون
Graphite	٪3.4	جرافيت
Silicon	٪2.6	سيليكون
Manganese	٪0.5	منجنيز
Phosphorus	0.03	فوسفور
Sulphur	٪0.02	كبريت

• عملية القلب المفتوح : Open hearth process

ويستخدم في هذه العملية فرن واسع وضحل لتدعم شحنة تماسيك الحديد

والصلب الهالك . ونسبة تماسيك الحديد المحتوية فى الشحنة تمثل من ٪25

إلى 75% من إجمالي الشحنة والتي ربما تختلف في الكتلة ويعتمد ذلك على سعة الفرن وتكون ما بين 10 إلى 50 طن .

ويضاف الصلب الهالك لتقليل زمن الانصهار إذا كانت البداية وهو بارد .

والوقود المستخدم في هذه العملية يكون غاز الفرن العالى المخصوص (غاز الفرن العالى المخصوص يحتوى على 30% أول أكسيد الكربون بعد التنظيف) والذى يقوم بـصهر الشحنة بواسطة الحرق من خلال سطحه . وتحقيق نسبه احتواء الكربون يتم بواسطة الأكسدة وهذه العملية يمكن تدعيمها بواسطة إضافة خام أكسيد الحديد النقي إلى الشحنة وهناك شوائب أخرى يمكن تقليلها بواسطة الأكسدة أو الامتصاص فى الخبث .

وتؤخذ عينات من الشحنة على فترات دورية متكررة من أجل تحليلها وعندما يتم الحصول على النتيجة المطلوبة يتم إطلاق الفرن .

#### • جدول تحليل المعدن والخبث في فرن القلب المفتوح القاعدي :

العنصر	معدن	الخبث	عند انصهار %	بعد من 6 - 20 ساعة صلب مشطط %
كربون			1.1	0.55
سيليكون			—	0.1
كبريت	معدن		0.04	0.03
فوسفور			0.4	0.03
منجنيز			—	0.6
سيليكا			19.5	—
أكسيد حديد			5.6	—
ألومنيا			1.2	—
أكسيد منجنيز			8.7	—
أكسيد كالسيوم (جير)			50.00	—
منجنيز			5.00	—
فوسفور			9.00	—
كبريت			0.2	—

## • عملية بسمر Bessemer process

في هذه العملية لصنع الصلب يندفع تيار هوائي خلال شحنة تماسخ الحديد المنصهرة المتواجدة في محلول بسمر .

ونظام التكرير يمكن أن يتبعه ملاحظة ظهر اللهب الخارج من المحول حيث أن الهواء يتواجد حول أكسدة الكربون إلى آخره . وبعد صب الشحنة يضاف خليط من الحديد والكربون (عادة يكون في شكل فحم كوك) والمنجنيز وذلك لضبط نسبة احتواء الكربون في الصلب .

والفرق الرئيسي بين القلب المفتوح open hearth ومحول بسمر Bessmer هو أن أنواع الصلب التي تتماثل فيها نسبة احتواء الكربون يكون سبب حدوثها هو نسبة أعلى لاحتواء النيتروجين في صلب بسمر ويكون هذا أيضاً إلى حد ما نتيجة لدرجة أكسدة أعلى مع هذه العملية . وهذا يؤدي إلى ميل أكبر لتقصيف الصلب نتيجة للافعال في المنتج المشطب .

## • نسبة مؤوية طبق الأصل لاحتواء النيتروجين كالتالي :

صلب بسمر Bessmer steel 0.015 % تقريباً

صلب القلب المفتوح Open heart steel 0.005 % تقريباً

## • العمليات الحديثة Modern processes


العمليات المختلفة الحديثة لصنع الصلب قد ظهرت ودخلت حيز الاستخدام بدرجة كبيرة . وهذه العمليات تشمل L.D ، Rotor ، Kaldo و عمليات الرش .

وطريقة L.D لصناعة الصلب وما تدل عليه الحروف L.D هي الحروف التي يبدأ بها اسم تؤام في النمسا . ولنتر Linz ودونا ويتز Donawitz يستخدمان محول مماثل لشكل محول بسمر القديم ومثبت حول محاور أو مراكثر دوران لتجعلها قادرة على التأرجح في الموضع والنقاط المطلوبة المختلفة .

وشكل (1) يوضح ترتيب بيانى تخطيطى لمحول L.D والمعدن الهالك والحديد المنصهر من الفرن العالى Blast furnace سوف يتم تغذيته إلى داخل المحول الذى سيتحول بعد ذلك إلى الوضع الرأسى بعد الشحن . وإسقاط رمح

أكسجين مبرد بالمياه إلى داخل المحول والأكسجين يكون عند ضغط يصل حتى 11 بار تقريباً ويتم حقنه بسرعة عالية داخل الحديد المنصهر ويسبب عملية الأكسدة . وبعد التكرير سوف يتم السحب ثم يتم أولاً إمالة المحول أولاً على وضع صب المعدن وأخيراً على وضع صب الخبث Slag .

وإذا كان المعدن ذو نسبة احتواء فوسفور منخفض فيستخدم الأكسجين فقط ومع ذلك فإذا كان المعدن ذو نسبة احتواء فوسفور عالية فيتم حقن مسحوق أكسيد الكالسيوم مع الأكسجين والتسليط يكون على مرحلتين والعملية تكون متقطعة من أجل إزالة الخبث عالي الفوسفور .

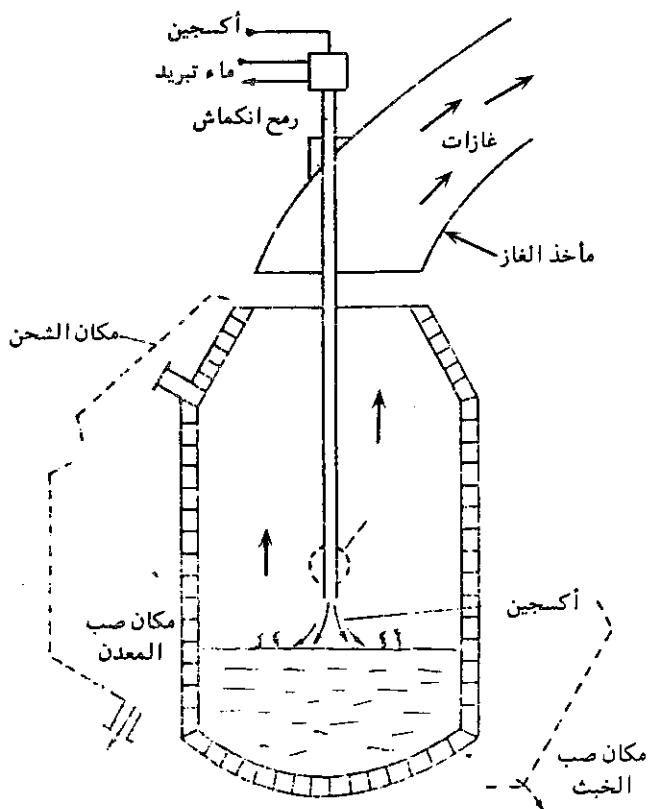

شكل (1) عملية L.D

وعمليات كالدو Kaldo وروتور لم تجد نفس القبول مثل عملية L.D (لتز)


ودوناوبينز) حتى إذا كانت العمليات تتماثل في استخدامهم للأكسجين من أجل التكرير . وكلها يستخدمان المحولات Converters التي يمكن تدويرها كما أن العملية تكون أبطأ وأكثر تكلفة .

وقد قامت (الجمعية البريطانية لأبحاث الحديد والصلب) B.I.S.R.A. بابتكار عملية تطوير والتي يسرى فيها الحديد المنصهر من الفرن العالى Blast furnace ويكون خاضع لتيارات ذات سرعة عالية والتي تقوم برش المعدن في داخل الوعاء وهذا يؤدي إلى تكرير سريه حيث أن المعدن والأكسجين يختلطان بتألف . والميزة الرئيسية في هذا النظام وهي أن المرحلة الوسيطة لحمل المعدن المنصهر من الفرن العالى إلى وحدة صنع الصلب تكون مستبعدة ومعدل إنتاج الصلب يكون متزايد .

وقد تم تحديث أفران القلب المفتوح عن طريق تركيب رماح الأكسجين في أسقفها . وهذا يسرع من إنتاج الصلب وتصبح العملية بعد ذلك مشابهة أكثر وأكثر لعملية L.D .

#### • العمليات الحامضية والقاعدية Acid and Basic processes

عندما يتم تكرير تماسيح الحديد Pig بواسطة الأكسدة Oxidation يكون هناك منتج من الخبث . وبالاعتماد على طبيعة الخبث يكون الاستخدام لأحد نوعي العمليات طبقاً لهذه الطبيعة . وإذا كان الخبث سيليكوني فتكون العملية حامضية وإذا كان ذات نسبة احتواء عالية لأكسيد الكالسيوم فالعملية القاعدية هي التي تستخدم . ولذلك السبب فإن تطهين الفرن والذي يكون في حالة تلامس مع الخبث Slag يكون مصنوع من مادة سيليكونية أو مادة قاعدية طبقاً لطبيعة الخبث وهكذا يتم تجنب التفاعل :

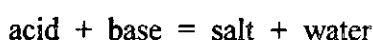

$$\text{أى : حامض} + \text{قاعدة} = \text{أملاح} + \text{ماء}$$

وتماسيح الحديد ذات الفوسفور المنخفض عادة تكون غنية بالسيليكون وهذا ينتج خبث حامضي acid slag مشحون بالسيليكا ومن ثم تكون قوالب السيليكا هي المستخدمة والتي تكون حامضية .

وتماسيع الحديد ذات نسبة الفوسفور العالية تتطلب زيادة أكسيد الكالسيوم lime المضاف إليها وذلك لإزالة الفوسفور . والخيث المتكون سوف يكون غنى بأكسيد الكالسيوم والذي هو مادة قاعدية والتي سوف تتفاعل مع بطانة قالب السيليكا . ولهذا السبب فإن التطبيقات القاعدي هو الذي يجب أن يستخدم ومثال ذلك الدولوميت المؤكسد Oxidised dolomite (كريونات الكالسيوم والمنجنيز) . وكلما من العمليات أو الأسلوبين الحامضي والقاعدي يمكن تشغيلهم فى أفران القلب المفتوح Open hearth ، ويسمر Bessmer ، ولترز دوناينز L.D والقوس الكهربى Electric arc إلى آخره .

#### • الحديد الزهر : Cast iron

الحديد الزهر يتم إنتاجه بواسطة إعادة انصهار تماسيع الحديد iron Pig في فرن الدست Cupola (طراز معين من الفرن العالى) بينما كان مكون الحديد مضبوط بطريقة مناسبة . وسوية المادة تجعلها ملائمة للصلب والخصائص الأخرى تشمل القدرة التشغيلية بالمكبات ومقاومة التآكل والمثانة والانضغاطية العالية .

#### • الميتالورجيا البسطة للصلب والحديد الزهر

##### Simple metallurgy of steel and cast iron


الكريون يمكن تواجده في حالتين هما الحالة البللورية Crystalline والحالة غير البللورية . وفي الحالة الأولى الماس Diamond والجرافييت Graphite والأخير هو كريون نقى .

(الفريت Ferrite) وهو الحديد النقى Pure iron يكون رخو ومطوى ductile مع درجة مثانة كبيرة وعندما يضاف الكريون إلى الحديد فإنه يتحد معه لتكوين مركب صلد وهش وهذا المركب الذى يتكون من الحديد والكريون يسمى كرييد الحديد carbide Iron (Fe<sub>3</sub>C) Cementite ويوضع رقائق الفريق جنباً إلى جنب يتكون إنشاء Structure شكل اللؤلؤ . وعندما يضاف كريون كبير للحديد يكون هناك كرييد حديد أكثر ولذلك يتكون بيرليت أكثر مع نقص في كمية الفriet الحر .

وعندما تكون نسبة احتواء الكربون 0.9 تقريباً لا يتواجد الفريت الحر Free ferrite لفترة أطول والمركب كله يتكون من البريليت بمفرده . وإذا كانت هناك زيادات أكثر من الكربون للحديد فينتج عن ذلك كربيد حديد حر Free iron carbide مع تقليل البريليت .

وتحد نسبة الكربون التي يحتويها الصلب يكون تقريباً عند نسبة 2٪ كربون ويببدأ حد الحديد الزهر Cast iron من 2٪ إلى 4٪ . وهذا الكربون يمكن أن يتواجد إما في صورة السمتيت Cementite أو الجرافيت (كربون حر أو متهد) ويعتمد ذلك على عدة عوامل وأحد هذه العوامل هو معدل التبريد .

والحديد الزهر الرمادي Gray أو المطابع Malleable يتكون من بيرليت وجرافيت ويمكن ميكنته بسهولة . والبريليت والسمتيت يعطيان حديد الزهر الأبيض الذي يكون هش ومن الصعب ميكنته . والرسم التخطيطي البياني التالي (شكل 2) يوضح البيان المذكور أعلاه .

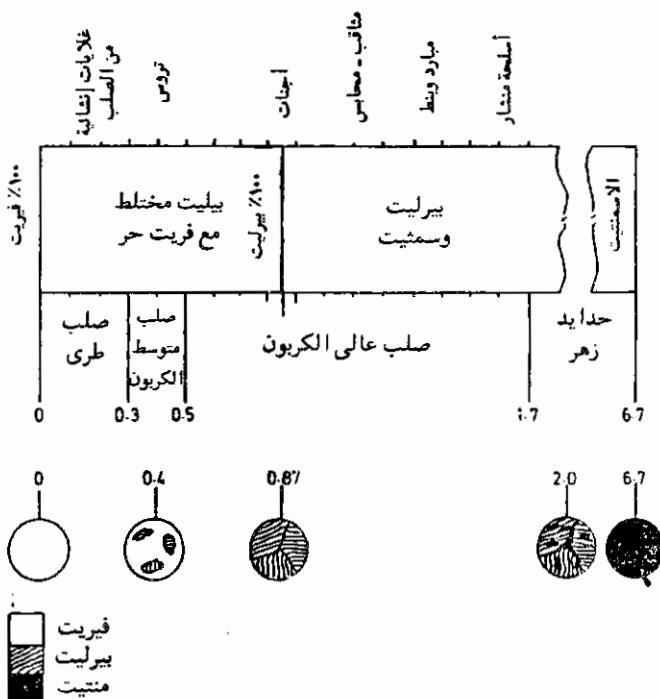

شكل (2) التغير في الإنشاء الدقيق مع زيادة نسبة احتواء الكربون

والحديد الـزـهـر Cast iron كما ذكرنا من قبل يصنع بواسطـة إعادة انصـهـار تماسـيقـ الحديد مع فـحـمـ الكـوكـ وأـكـسـيدـ الـكـالـسيـومـ في فـرنـ الدـسـتـ . وـغـالـبـاـ يتمـ إـزـالـةـ شـوـائـبـ تمـاسـيقـ الـحـدـيدـ وـبـالـمـقـارـنـةـ نـجـدـ أـنـ الـحـدـيدـ النـقـىـ الـذـىـ يـحـتـوىـ عـلـىـ مـنـ 2ـ إـلـىـ 4ـ فـيـ الـمـائـةـ مـنـ الـكـربـونـ يـتـمـ صـبـهـ أوـ سـكـهـ فـيـ نـفـاذـجـ صـبـ طـبـقاـ لـلـأـشـكـالـ الـمـطـلـوـبةـ لـتـكـوـنـ الـحـدـيدـ الـزـهـرـ .

والـحـدـيدـ الـزـهـرـ كـماـ ذـكـرـنـاـ مـنـ قـبـلـ إـمـاـ أـنـ يـكـوـنـ رـمـادـيـ Greyـ أـوـ أـيـضـ Mottledـ .

#### • **الـحـدـيدـ الـزـهـرـ الرـمـادـيـ Gray cast iron**

عـنـدـمـاـ يـكـوـنـ الـكـربـونـ الـذـىـ يـتـواـجـدـ فـيـ الـحـدـيدـ غـالـيـتـهـ فـيـ حـالـةـ حـرـةـ فـيـكـونـ الـحـدـيدـ الـزـهـرـ رـمـادـيـ Greyـ وـيـسـمـيـ حـدـيدـ الـزـهـرـ هـذـاـ بـالـحـدـيدـ الـزـهـرـ الرـمـادـيـ . وـمـكـونـ الـحـدـيدـ الـزـهـرـ الرـمـادـيـ عـبـارـةـ عـنـ قـشـورـ مـنـ الـجـرـافـيتـ مـخـتـلـطـةـ بـكـيـانـ الـصـلـبـ . وـهـوـ نـسـيـئـاـ يـكـوـنـ رـخـوـ وـيمـكـنـ مـيـكـتـهـ بـسـهـولـةـ وـلـكـنـهـ ضـعـيفـ وـيـمـيلـ لـأـنـ يـكـوـنـ مـسـامـيـ عـنـدـمـاـ يـكـوـنـ رـمـادـيـ جـداـ .

#### • **الـحـدـيدـ الـزـهـرـ الأـبـيـضـ White cast iron**

عـنـدـمـاـ يـكـوـنـ الـكـربـونـ مـعـظـمـهـ فـيـ حـالـةـ اـتـحـادـ فـيـ الـحـدـيدـ الـزـهـرـ يـكـوـنـ الـحـدـيدـ أـبـيـضـ فـيـ لـوـنـهـ وـهـذـاـ النـوـعـ مـنـ الـحـدـيدـ الـزـهـرـ يـعـرـفـ بـالـحـدـيدـ الـأـبـيـضـ . وـالـكـربـونـ يـكـوـنـ مـتـواـجـدـ فـيـ شـكـلـ سـمـنـتـيـتـ Cementiteـ فـيـ الـحـدـيدـ الـزـهـرـ الـأـبـيـضـ .

#### • **الـحـدـيدـ الـزـهـرـ المـزـرـقـشـ (ـالـمـنـقـطـ) Mottled cast iron**

عـنـدـمـاـ يـكـوـنـ الـكـربـونـ حـرـ مـرـحلـيـاـ فـيـ الـحـدـيدـ الـزـهـرـ وـمـرـحلـيـاـ فـيـ حـالـةـ اـتـحـادـ فـيـكـونـ الـحـدـيدـ هـوـ عـبـارـةـ عـنـ خـلـيـطـ مـنـ الـحـدـيدـ الرـمـادـيـ وـالـبـيـضاـءـ وـيـسـمـيـ الـحـدـيدـ فـيـ هـذـهـ الـحـالـةـ بـحـدـيدـ زـهـرـ مـنـقـطـ . Mottled cast iron

#### • **خـصـائـصـ الـحـدـيدـ الـزـهـرـ Properties of cast iron**

الـحـدـيدـ الـزـهـرـ صـلـدـ وـهـشـ hard & brittleـ وـالـحـدـيدـ يـمـكـنـ عـمـلـ صـلـادـةـ لـهـ بـوـاسـطـةـ التـسـخـينـ وـالتـبـرـيدـ الـمـفـاجـئـ وـلـكـنـ لـاـ يـمـكـنـ تـطـبـيعـهـ وـلـاـ يـمـكـنـ طـرـقـهـ وـلـاـ

يمكن مغнетه ولا يصدأ بسهولة ويصبح رخو في الماء المالح وينكمش بالتربيد  
وله قوة شد منخفضة نسبياً .

#### • استخدامات الحديد الزهر **Uses of cast iron**

يستخدم الحديد الزهر في العمل الإنساني في صنع الأعمدة والدعامات  
والألواح والقضبان ومواسير المياه والغاز ومواسير الصرف وفي عمل قطع غيار  
لآلات التي لا تخضع أو تقع تحت تأثير صدمات أو خبطات . ويصنع بطريقة  
سهلة ورخيصة وهو اقتصادي جداً عندما يكون طلب لعدد كبير من الأدوات ذات  
نفس الشكل والحجم .

#### • الحديد المطاوع (المطروق) **Wrought iron**

وصناعته تتم عن طريق حرق الكربون من الحديد المنصهر مع خصوص  
المنتج للطرق المتكرر وعمليات الدحرجة . ونسبة الكربون يتم تخفيضها إلى  
أقل من 0.1% وهو رخو جداً ومطولي duetile وسهل لحامه بالطرق .

#### • استخدامات الحديد المطاوع **Uses of wrought iron**

الحديد المطاوع لا يستخدم حالياً بكثرة في العمل الإنساني وفي معظم  
الأحيان يحل محله الصلب الطرى Mild steel ، ومع ذلك فهو يستخدم حتى  
الآن بكثرة في تحويله إلى الصلب الصلد للمطروقات الصغيرة والأعمال  
الزخرفية حيث أن المادة التي ذات مثانة هي المطلوبة والتي يمكن عمل ثني لها  
بسهولة وهي باردة وطرقها بدون شروخ .


#### • السبائك الثنائية للحديد : **Binary alloys of iron**

هناك عدد كبير من العناصر التي تكون سبائك مع الحديد . وبعض العناصر  
التي تتحد مع الحديد لتكوين سبائك تجارية هامة تشمل كربون Carbon وكروم  
Chromium ونيكل Nickle وسيلikon Silicon ومنجنيز Mangnese .

#### • الأشكال المتآصلة للحديد : **Allotropic forms of iron**

إذا تم رسم منحنى الحديد النقي المنصهر مقابل الزمن فنجد أنه عند

النقاط الأربع المختلفة تظل درجة الحرارة ثابتة لفترة من الزمن . ودرجات الحرارة هذه تسمى درجات الحرارة الحرجية أو نقاط الإيقاف Arrest points والتي هي مرقمة في شكل (3) .

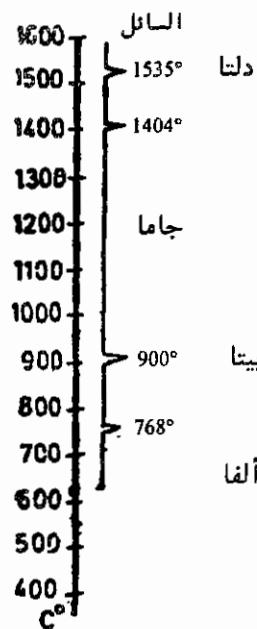

شكل (3) منحنى التبريد للحديد النقي موضحًا درجات الحرارة الحرجية  
بالقيم التي تحدث عن  $1050^{\circ}\text{م}$  ،  $1404^{\circ}\text{م}$  ،  $900^{\circ}\text{م}$  ،  $768^{\circ}\text{م}$  ،

وأقل من  $768^{\circ}\text{م}$  يعرف الحديد بحديد ألفا ويسمى أيضًا بالفريت Ferrite وهو نقى ورخو ومنوعات الحديد لها إنفاذية مغناطيسية عالية . وبين  $768^{\circ}\text{م} - 900^{\circ}\text{م}$  ويسمى الحديد في هذه الحالة حديد بيتا . وهو يكاد يشابه حديد ألفا ولكنه غير مغناطيسي . وما بين  $900^{\circ}\text{م} - 1404^{\circ}\text{م}$  يسمى الحديد في هذه الحالة بحديد جاما Gamma . وقبل درجة  $1404^{\circ}\text{م}$  وحتى درجة الانصهار  $1535^{\circ}\text{م}$  يسمى الحديد في هذه الحالة حديد دلتا .

#### • أنواع الصلب الكربوني Carbon steels

وهي عبارة عن سبيكة من الحديد والكربون مع قيم مختلفة من الفوسفور والكبريت .

## • تصنیفات الصلب الكربونی : Classification :

يصنع الصلب على مدى واسع تحت مسميات :

(ا) الصلب الكربونی العادی Plain carbon steel .

(ب) صلب السباٹک Alloy steels .

## • صلب الكربون العادی Plain carbon steel :

وهو النوع الذى يشمل تلك الأنواع للصلب التي لها خصائص مشتقة تمهدىاً من تواجد الكربون . وهناك عناصر أخرى مثل المنجنيز والسيلیكون والفوسفور والكربون . ربما تكون متواجدة نسبياً بكميات صغيرة ولكن الغرض منها لا يكون بصفة أساسية من أجل تعديل الخصائص الميكانيكية للصلب . ونسبة احتواء الكربون لهذا النوع يمكن أن تتغير في المدى من العلامة إلى 1.7% بالرغم أنه نادراً ما يكون أعلى من 1.3% . وأنواع الصلب الكربونى يمكن أن تقسم أكثر طبقاً لنسبة احتواء الكربون كالتالى :

### • الصلب المنخفض الكربون Law carbon steel :

ويحتوى على من 0.10% إلى 0.30% كربون .

### • الصلب متوسط الكربون Medium carbon steel :

ويحتوى على من 0.30% إلى 0.85% كربون .

### • الصلب متوسط الكربون Medium carbon steel :

ويحتوى على من 0.85% إلى 1.3% كربون .

وأنواع الصلب الكربونى التي تحتوى على أكثر من 1.3% كربون نادراً ما يتم إنتاجها أو استخدامها .

وأنواع الصلب المنخفض الكربون تستخدم في الطرق والمصبوبات Castings والمجارى الزاوية والأسلاك اللوحية والألواح المجلفنة Galvanised .

وأنواع الصلب متوسطة الكربون تستخدم في المطروقات Forgings والكرنكات Cranks ، المحاور Axles والمصبوبات Castings وأسطوانات الغلاية Boiler drums ، وبنوز الكرنك Gear wheels ودرافيل الطحن Crank pins الصلب والعجلات الترسية .

وأنواع الصلب عالية الكربون تستخدم فياليات springs وقوالب القلوظة (القوالب الأخرى) blocks ودرايفيل التكسير Crusher rolls والمطارق Hammers ، والعدد العامة ولقم القلوظة Taps والمثاقب Drills والقوالب السلكية إلى آخره .

#### • أنواع الصلب السبائكية : Alloys steels

الصلب السبائكى يشمل تلك الأنواع التى تحتوى على العناصر المضافة بغرض تعديل الخصائص الميكانيكية لأنواع الصلب الكربون العادى Plain carbon steels . وأنواع صلب السبائك يمكن أن تكون صلب سبائك منخفض Law-alloy steel أو صلب سبائك عالى .

#### • المادة التى تستخدم فى أنواع صلب السبائك Material used in alloy steels

المعادن التى تستخدم لتكوين صلب السبائك هى : الألومينيوم Aluminum ، والكروم Chromium ، والكوبالت Cobalt ، والمنجنيز Manganese ، والموليبدينوم Vandium ، والنikel Nickel ، والتنجستين Tungsten ، والفاتاديوم Molybdenum .

#### • الأغراض التى من أجلها تستخدم العناصر السبائكية :

##### Purposes of alloying elements

يمكن تلخيص هذه الأغراض كالتالى :

- (1) لزيادة القدرة على الصلة .
- (2) لزيادة المقاومة للتآكل على التطبيع .
- (3) لزيادة المقاومة ضد التآكل والأكسدة .
- (4) لتحسين خواص درجة الحرارة العالية .
- (5) لزيادة المقاومة ضد البرى Abrasion .
- (6) لزيادة متانة أنواع الصلب التى لا يمكن خضوعها للتبريد .

#### • التأثير العام للعناصر السبائكية : General effect of alloy elements

التأثيرات المحتملة التى تنتج من إضافة العناصر إلى الصلب يمكن

تخصيصها كالآتي:



العناصر مثل الموليبيدنتوم Molybdenum والتنجستين والفاناديوم تساعد على تكون كربيد الحديد Iron carbide في الصلب ويعمل تكور الكربيدات في المارتنزيت المطبع . وهكذا تزيد قابلية الصلادة Hardenability في الصلب السبائكى ودرجة حرارة النطعى العالية يمكن أن تستخدم بدون تضحية بالمتانة . وهكذا نجد أن أنواع الصلب السبائكى التي تحتوى على تلك العناصر لها مطولة أفضل بكثير لمتانة معينة عن أنواع الصلب الكربونى العادى .

•nickel : نيكيل

ويضاف النيكل إلى الصلب بكميات تتغير من 2 إلى 40% وحوالي من 3 إلى 5% نيكيل ترفع حد المرونة elastic limit وتحسن المتانة . وصلب النيكل مع  $\frac{1}{2}$ % نيكيل ومن 0.15 إلى 0.50% كربون يكون له مطولية جيدة ومعدل مرونة عالية ومقاومة ضد الكلل أو التعب Fatigue .

## • المنجنيز : Manganese

يحدث الصلاة في الصلب . وصلب المنجنيز يستخدم بصفة خاصة في صنع قضبان السكة الحديد ومحولاتها .

#### • الكوبالت Cobalt

عندما يضاف الكوبالت للصلب عالي الكربون فإنه يعطي خصائص مغناطيسية عالية.

## • الكوبالت والクロム : Cobalt and Chromium

عندما يتم سبكهما مع بعضهما مع الصلب الكربوني فهذا يجعل المنتج بدون قشور عند درجة الحرارة العالية والإصلاح في الهواء Air hardening وغير متآكل .

## • تنجستين : Tungsten

عندما يستخدم التنجستين في السباكة مع الصلب فإنه يحسن من خصائصه المغناطيسية والقدرة على الصلادة . والتنجستين المستخدم بحسب معلومة يعطى خصائص الصلادة في الهواء للصلب .

## • الفاناديوم : Vanadium

عندما يتم إضافة الفاناديوم حتى بكميات صغيرة إلى الصلب المنخفض الكربون فإنه يرفع حد مردنته بدرجة كبيرة ويبعد عن مقاومته للتعب أو الكلل Fatigue .

## • الألومنيوم : Aluminium

عندما يضاف الألومنيوم إلى الصلب الكربوني فإنه يعمل كمانع مؤثر وفعال لتكوين الجبيبات ونموها .

## • الكروم : Chromium

عندما يضاف الكروم إلى أنواع الصلب العادي فإنه يحسن من قدرة الصلادة والمتانة Strength ومقاومة التآكل ومع ذلك فإن الكروم له عيب وهو هش التطبيع . Temper brittle

## • السيليكون : Silicon

السيليكون له تأثير قوي في زيادة حجم الجبيبات ويقلل من ذوبانية الكربون في الحديد . وسبائك الحديد التي تحتوى على ما بين 0.5 إلى 4.5 % سيليكون تستخدم في الصناعة الكهربائية كمواد رخوة مغناطيسية للمحول Transformer ورفاق المولد Generator .

## • الصلب سريع القطع : High speed steels

وهو الصلب السبائك الملائم لصناعة أدوات القطع والتي يمكن أن تقطع

المعادن عند سرعة عالية جداً بالمقارنة مع عدد أو أدوات الصلب الكربوني العادي . والصلب سريع القطع لا يكون رخو حتى عند درجة 1400°C والأدوات أو العدد المصنوعة منه يمكنها أن تقطع معظم المعادن بدون مساعدة من مائع القطع . والتركيب الأصلي الذي حدده المكتشفون هو كالتالي :

Carbon	كربون	0.68
Tungsten	تنجستين	18.00
Chromium	كروم	4.00
Vanadium	فاناديوم	1.00

#### • أنواع الصلب الذي لا يصدأ Stainless steels

وأنواع الصلب هذه لها مقاومة عالية ضد التآكل الكيميائي Corrosion والأكسدة عند درجات الحرارة العالية وتحافظ على المتانة بدرجة كبيرة عند هذه الدرجات للحرارة . وأحد أفضل أنواع الصلب الذي لا يصدأ (الإستينلس ستيل) يتكون من الآتي :

Chromium	كروم	%18
Nickel	نيكل	%12
Molybdenum	مولبدينوم	%2

#### • أنواع الصلب سهلة القطع Free cutting steel

تلك الأنواع من الصلب لها نسبة احتواء كبريت عالية متواجدة على هيئة كبريتيد المنجنيز Manganese sulphide والذي يسبب كسر النحاتات عند الميكنة . وأنواع الصلب سريعة القطع التي تحتوى إلى 0.05 - 0.45% كربون وحتى 0.66% كبريت كانت تستخدم في وقت ما بصفة عامة .

#### • الصلب الإنساني Structural steel :

هناك استخدام آخر واسع النطاق للصلب منخفض الكربون في الاعتبار Beams والألواح Plates والمجاري Channels والزوايا Angles إلى آخره

وذلك في أغراض الإنشاء . ونسبة الاحتواء للكربون في تلك الأنواع للصلب يتراوح من 0.15 إلى 0.25% وأنواع صلب الغلاية غالباً تكون في نفس المعدل هذا بالرغم من أن نسبة احتواء الكربون تكون عالية وتصل إلى 0.3% وهناك بعض الاستخدام للصلب منخفض السبيكة لهذا الغرض .

#### • تأثير العناصر السبائكية على درجة حرارة التحويل

##### Effect of alloy elements on transformation temperature

إضافة العناصر السبائكية يعدل درجة الحرارة والتي يتحول عندها حديد جاما Gamma إلى حديد ألفا Alpha وأيضاً تغير درجة حرارة التحويل اليوتكتويدي Eutectoid transformation والتأثير إما أن يرفع أو يخفض من درجات حرارة التحويل . وأكثر من ذلك أن درجة الحرارة في التسخين والتبريد لا تتأثر بنفس الطريقة حيث أن درجة الحرارة الحرجة في التسخين يمكن أن ترتفع بينما التي في التبريد يمكن أن تنخفض وهناك عامل آخر هو التغيير في التكوين التكتويدي وذلك بإضافة عناصر سبائكية .

#### • تأثير العناصر السبائكية على معدل درجة التبريد الحرجة

##### Effect of alloying elements on critical cooling rate

الخاصية الهامة للعناصر السبائكية هو تعديل بيان التحويل الأيزوثيرمالي . وما يمكن توقعه أن العناصر السبائكية لا تعدل فقط درجة الحرارة التي يتحول عندها الأوستيت إلى بيرليت Pearlite في حالات التوزان ولكن أيضاً درجات الحرارة التي عندها تكون منتجات التحويل .

والأكثر أهمية هو التغير المؤثر في المعدل الذي تكون عند المنتجات والتأثير العام لمعظم العناصر السبائكية هو جعلها ممكنة للحصول على الصلادة الكاملة مع المعدلات المنخفضة للتبريد عن إمكانية استخدامها في أنواع الصلب الكربوني العادي Plain carbon steels المزودة بالعناصر والذي يكون مذاب في الأستونيت . وهذا يكون بسبب انتقال البيان التحويلي التخططي الأيزوثيرمالي إلى اليمين وهكذا فإن ذلك يتطلب وقت أطول للبداية والانتهاء لتحويل الأوستيت Austenite .

## • المعادن غير الحديدية والسبائك Non-ferrous metals and alloys

### • النحاس الأحمر Copper (Cu)

يتواجد في بعض الخامات المعدنية مثل بيريتات النحاس الأحمر ( $\text{CuFeS}_2$ ) وومضمة النحاس الأحمر ( $\text{Cu}_2\text{S}$ ) copper glance وأخيراً يتم أكسدتها في محلول باسم Bessmer converter للحصول على النحاس الأحمر المنفط Blister copper . والنحاس المنفط يتم تكريره في فرن عاكس Reverberatory furnace للحصول على النحاس الخام . والنحاس الأحمر القى جداً يتم الحصول عليه من النحاس الخام Crude copper بواسطة التحليل . والنحاس الأحمر رخو Soft ومتاوع malleable وهو معدن مطولي ذات اللون الأحمر المميز . وهو موصل جيد للكهرباء . ونقاء النوعى Specific gravity هي 8.9 ودرجة انصهاره  $1083^{\circ}\text{C}$  . وهو يكون سبائك مفيدة جداً مع عدد كبير جداً من المعادن ، ويستخدم بكثرة في عمل الكابلات والأسلاك للأجهزة الكهربائية واستخداماتها .

### • سبائك النحاس الأحمر :Copper alloys

وهي مصنفة على نطاق واسع كالتالي :

- (1) النحاس الأصفر والذي يكون فيه الزنك Zinc هو المعدن السبائكى الأساسى .
- (2) البرونزات Bronzes والذي يكون القصدير Tin هو المعدن السبائكى الأساسى فيها .

### • النحاس الأصفر : Brasses

وهذه الأنواع من النحاس الأصفر هي عبارة عن سبائك من النحاس الأحمر والزنك ونسبة احتواء الزنك تتراوح من 25 إلى 40٪ . ومعدن مونتز Muntz metal (Cu60, Zn40) ونحاس الطلقات الأصفر (Cu70, Zn30) وسيكة النحاس الأصفر البحري (Naval brass) (CuboZn39Sn1) ومعدن دلتا Delta metal (Cu60, Zn37, Fe3) وبعض النيكل Ni أو المنجنيز Mn وجميع هذه السبائك هي بعض أنواع النحاس الأصفر الهاامة التي في الاستخدام .

## • البرونزات Bronzes

وهي سبائك النحاس والقصدير . والبرونزات التي تحتوى على 10% قصدير يمكن تشغيلها على البارد . والبرونزات أكثر شدة وأقوى من النحاس الأصفر . Brass .

### • بعض البرونزات الهامة :

- (1) معدن المدفع . (Cu 88, Sn 10, Zn 2) Gun metal
- (2) البرونز الفوسفورى . (Cu 89, Sn 10, P 1) Phosphor bronze
- (3) برونز العملة . (Cu 95, Sn 5) Coinage bronze
- (4) معدن الأجراس . (Cu 80, Sn 20) Bell metal

## • الألومنيوم : Alominium

يتواجد الألومنيوم بكثرة في الطبيعة على شكل البوكسit ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $2\text{H}_2\text{O}$ ) والكورنودوم (أكسيد الألومنيوم البليورى) والستفرا والياقوت العادى والياقوت النقي ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) . ينقى البوكسit أولا ثم يتم إذابته بعد ذلك فى كربسلايت منصهر ( $\text{AlF}_3$ ,  $3\text{NaF}$ ) . ومن هذا محلول يتم تجهيز الألومنيوم بواسطة التحليل الكهربى عند درجة حرارة 900°م .

والألومنيوم هو معدن أبيض مائل إلى الزرقة وهو معدن خفيف . وهو معدن موصل جيد للحرارة والكهرباء والثقل النوعى له هو 2.7 ودرجة انصهاره هي 660°م وهو يكون سبائك مقيدة مع الحديد والنحاس الأحمر والزنك ومعادن أخرى . والألومنيوم يستخدم في صنع الأسلاك الكهربائية والمواعين والطائرات وقطع غيار آلات الاحتراق الداخلى ورقائق الألومنيوم .

### • سبائك الألومنيوم : Alominium alloys

(1) ديرالومين Duralumine

(Al 94%, Cu 4%, Mg %, MN, Simplify, Fe 0.5% for each)

. (Al 10%, Cu 90%) Aluminium bronze (2) الألومنيوم برونزى

. (Al 92.5%, Cu 4%, Ni 2%, mg 1.5%) (3) سبيكة جاما

والسبائك الخفيفة هي سبائك الألومنيوم والمغناسيوم . وهذه السبائك تستخدم في صنع الكابلات وساتام المحركات والمصبوغات وأعمدة المطحنة والطائرة وصناعة السيارات . وسبائك الألومنيوم الباردة هي سبائك ألومنيوم ذات متانة عالية ( مثل دبورالومين أو شبيكة R.R ) مع تغطية حماية رقيقة من الألومنيوم النقي .

#### • سبائك النيكل : Nickel alloys

أهم سبائك النيكل الأساسية هي :

- (1) معدن موينيل Monel metal . (Ni 68%, Cu 29%, Fr, Mn, Simplify, C 3%)
- (2) سبيكة نايكونال Niconal . (Ni 76%, Cr 15%, Fe 8%)
- (3) سبيكة نايكروم Nichrome . (Ni 65%, Cr 15%, Fe 20%)

وهذه السبائك تستخدم في مواسير المكثف والرافعات والاليات وأسلك المقاومة الكهربائية للأفران الكهربائية وعناصر التسخين .

#### • سبائك المغناسيوم Magnesium alloys

- (1) سبيكة دو Dow metal . (Mg 91%, Al 9%)
- (2) معدن إلكترون Electron metal . وهى سبائك مغناسيوم هامة وهى تستخدم فى صنع علب الكرنك Crank cases وصيارات الوقود فى المحركات ( تبريد هواء ) والمواسير وقطع غيار المحركات فى السيارات .

#### • الزنك : Zinc

يتواجد فى الطبيعى على هيئة كالامين Calamine ( $ZnCO_3$ ) والزنكيت Zincite ( $ZnO$ ) ، مخلوط الزنك ( $ZnS$ ) .


والزنك المعدنى يتم الحصول عليه عندما تبرد أبخرة الزنك فى المكثفات Condensers . وأبخرة الزنك يتم إنتاجها عند تسخين الزنكيت Zincite ( $ZnO$ ) فى الفرن الكهربائي . وهو أبيض مائل إلى الزرقة وهو معدن بلورى . وثقله النوعى 6.2 ودرجة انصهاره  $419^{\circ}\text{C}$  . وهو يستخدم فى صنع النحاس الأصفر والسبائك الأخرى وفي الخلايا الكهربائية فى الحديد المجلفن والصلب .

## • الرصاص : Lead

يتواجد الرصاص في الطبيعة على هيئة غالينا Galena (كبيريتيد الرصاص) ( $PbS$ ) . ويتم تركيز الخامات أولاً ثم يتم صهرها بعد ذلك في الفرن العالى مع فحم الكوك والحديد المعدنى . والرصاص غير النقي يتم تنقيبته بواسطة إصهاره مرة أخرى في فرن عاكس عندما تزال معظم الشوائب بواسطة الأكسدة . والرصاص معدن رخو لونه رمادى مائل للزرقة . ونطحه النوعى 11.36 ودرجة انصهاره  $326^{\circ}\text{C}$  . وهو يستخدم فى صناعة السبائك alloys والمواسير pipes والطلقات والقذائف واللحامات وفي تسطيع وتطحين رواقى الطلع الكهربائى .

## • القصدير : Tin

يتواجد القصدير في الطبيعة على هيئة حجر القصدير Tinstone (أكسيد القصدير المتبلور) ( $\text{SnO}_2$ ) .

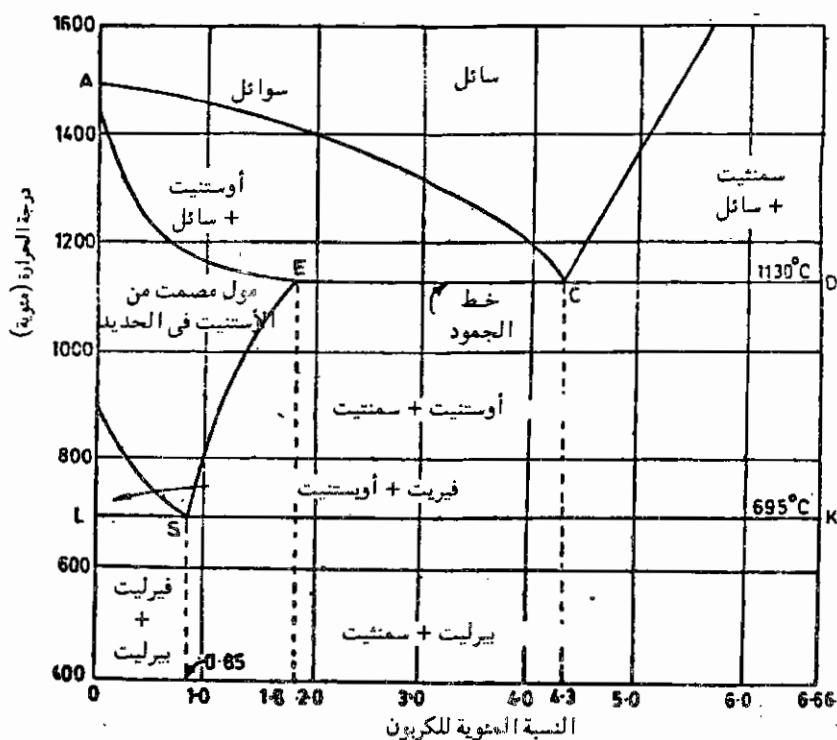

شكل (6) التخطيط البيانى لموازنة الحديد والكربون

يتم سحق حجر القصدير ثم يتم تكليسه ، وبعد ذلك يغسل ثم يتم صهره ففى فرن للحصول على القصدير الخام الذى يتم تكريبه فى فرن عاكس Reveberatory furnace للحصول على القصدير النوى .

والقصدير هو معدن أبيض لامع وشله النوعى يكون 7.3 درجة انصهاره  $232^{\circ}\text{C}$  . وهو معدن رخو ومطابع . ويستخدم القصدير فى التغطية الواقية والسبائك alloys كما يستخدم فى عمل رقائق القصدير وألواح القصدير .

ومعادن الأجراس Bell metals والبرونز الفوسفورى ومعدن المدافع Gun وبرونز العملة Coilage broze وجميع هذه السبائك هى سبائك القصدير metal . Tin alloys

ومعدن بايت هو معدن خاص لونه أبيض يحتوى على من 80 - 90% قصدير ومن 3 - 10% نحاس أحمر من 8 - 12% أثيمون .

والسبائك غير الحديدية Non-ferrous alloys هي المفضلة فى خصائصها المقاومة للحرارة وهى مواد رائعة فى مقاومة الاحتكاك للمتانة العالية فى صناعة السيارات وفي أجهزة القياس الكهربائية وأسلاك المقاومة إلى آخره .

#### • التخطيط البيانى لتوازن الحديد والكربون Iron-carbon equilibrium diagram

التخطيط البيانى لتوازن موضح فى شكل (6) . وفي هذا النظام نجد أن المحاليل الجامدة للكربون فى حديد دلتا Delta وجاما Gamma وألفا Alpha تسمى محاليل دلتا الجامدة والأوستينيت Austinite والفريت Ferrite على التوالى .

واليوتكتكى يحدث عندما يكون المكون 4.3% كربون ويكون من أوستينيت (17% كربون) وكربيد حديد (سمتيت) والحصول على الدرجة الأقل للانصهار لسيكة الحديد والكربون يتم عند درجة حرارة  $1130^{\circ}\text{C}$  . درجة حرارة الانصهار تنخفض عندما تزيد النسبة المئوية للكربون فى السيكة وتصل حتى 4.3% .

والصلب اليوتكتكى هو صلب يحتوى على 85% كربون . وعند درجة الحرارة التى أعلى من  $695^{\circ}\text{C}$  . يكون الصلب محلول جامد من الأوستينيت فى الحديد . والصلب اليوتكتكى يتم تبريدته حتى درجة  $690^{\circ}\text{C}$  . بدون انحلال .

وأنواع الصلب ذات النسبة الأعلى من الكربون عن 0.83% تعتبر من الصلب اليوتيك الزائد .

وعندما يتم تبريد هذه الأنواع من الصلب لأقل من 690°C وهذه الأنواع من الصلب تتحول إلى بيرليت Pearlite وسميت Cementite (أنواع صلب اليوتيك الزائد وتحتوي على أقل من 3.83% كربون . وعند التبريد لأقل من 690°C تتحول إلى بيرليت وفيريت . وفي التسخين البطئ والتبريد فإن درجة الحرارة الحرجة الأقل انخفاض تكون عند 700°C .

ودرجة الحرارة الأعلى للصلب تعتمد على درجة نسب احتواه للكربون وهي حوالي 900°C للحديد النقى Pure iron ، 860°C للصلب المحتوى على 2.2% كربون ، 750°C للصلب المحتوى على 0.85% كربون تم ترتفع الدرجة مرة أخرى إلى 1100°C للصلب ذات اليوتيك الزائد المحتوى على 1.8% كربون .

#### • المعالجة الحرارية للصلب : Heat treatment of steel

المعالجة الحرارية يمكن تعريفها بأنها عملية أو مركب من العمليات التي تشمل تسخين وتبريد المعدن أو السبيكة التي في حالة جامدة من أجل الحصول على الخصائص والحالات المرغوبة . والفائدة التي تحصل عليها من الصلب نتيجة السهولة النسبية لتعديل أو تغيير طريقة التحكم في تسخينه وتبريده .

#### • عوامل المعالجة الحرارية Factors in heat treatment

المعالجة الحرارية للصلب تعتبر طريقة مبسطة نسبياً والمجهزة بالمعالج الحراري الذي يدرك جميع العوامل الذي يتضمنها وأساسيات نجاح التحويلات .

#### • العوامل التي يعتمد عليها العلاج الحراري لقطعة من الصلب :

- (1) درجة الحرارة التي يتم تسخين الصلب عندها .
- (2) الزمن المقرر للصلب عند هذه الدرجة للحرارة .
- (3) المعدل الذي يبرد عنده الصلب من درجة الحرارة هذه .

• عوامل تحديد مواصفات تلك البيانات الثلاثة :

- (1) تحليل الصلب .
- (2) البيان السابق للصلب (الميكانيكي والحراري) .
- (3) حجم القطعة التي يتم معالجتها .
- (4) شكل القطعة المراد معالجتها .
- (5) الخصائص المطلوبة والغرض من المعالجة الحرارية .

• التلدين : Annealing

مصطلح التلدين يرجع لأى تسخين وتبريد الذى يستخدم عادة لإحداث تليين وزيادة للتوضيح يمكن تقسيم التلدين إلى عمليتين وتسمى التلدين الكامل Process annealing وتلدين العملية Full annealing .

وفي عملية التلدين الكامل يتم عادة تسخين الصلب إلى حوالي 100°F (40°C) أعلى من درجة الحرارة الحرجة Critical temperature وتظل على طول الفترة الزمنية المطلوبة ثم يتبع هذه العملية تبريد بطيء جداً مثل الذى في الفرن .

• الغرض من التلدين الكامل : Full annealing

- (1) لتليين الصلب وتحسين المطولية .
- (2) لتصريف الإجهادات الداخلية التي تنتج من معالجة خاصة .
- (3) لتكثير الحبيبات .

وفي تلدين العملية Process annealing يتم تسخين الصلب إلى درجة حرارة أقل أو تقترب من درجة الحرارة الحرجة الأقل ثم يتبعها بعد ذلك أى معدل مطلوب من التبريد . والأهداف الأساسية لتلك العملية هي تليين الصلب مرحلياً والحصول على تحرير للإجهادات الداخلية .

وفي هذه الطريقة للمعالجة يكون تكثير الحبيبات بواسطة تحويل الوجه مثل ما هو في التلدين الكامل . وتلدين العملية يستخدم على نطاق واسع في معالجة الألواح الأسلامك .

## • المراجعة الحرارية : Normalizing

مصطلح المراجعة يرجع إلى سخين الصلب تقربياً حتى درجة حرارة 100°F (40°C) أعلى من درجة الحرارة الحرجة العليا ويتبع ذلك التبريد في هواء ساكن . وهذه الزيادة في معدل التبريد تتسبب في تصليل بسيط للصلب ومطولة أقل من التي تتوارد في الصلب ذو التلدين . والبيريليت المتكون له إنشاء دقيق عن البيريليت المتكون أثناء التلدين . والمراجعة تستخدم من أجل إزالة الإجهادات والانفعالات Stresses & strains ومن الإنشاءات البللورية غير المرغوب فيها ولتحسين المتنانة والقدرة على الميكتنة .

## • التصليد بواسطة التبريد (التسقية) : Hardening by Quenching

مصطلح التصليد Hardening مثل الذي يستخدم في المعالجة الحرارية للصلب يرجع لتلك العملية للتبريد الذي بواسطته يصبح الصلب صلداً . وبالتحكم في الطريقة التي يحدث فيها تحويل الأوستنیت Austenite . وهناك إمكانية في أن يزيد بدرجة كبيرة المتنانة والصلادة للصلب .

ويتم تسخين الصلب إلى درجة حرارة أعلى من الدرجة الحرجة ثم التبريد (التسقية) Quenching وهكذا يتم تحويل الأوستنیت إلى مارتينیت . ومعدل تبريد التصليد يتم التحكم فيه بواسطة الانتقاء الصحيح لوسيط التسقية . ومجموعة التسقية تشمل المياه و محلول هیدروكسید الصوديوم و كلوريد الصوديوم والزيت و مستحلب الزيت والماء والهواء . والحد الأقصى للصلادة يمكن الوصول إليه بواسطة تبريد المادة عند معدل مساوى إلى أو أكبر من معدل التبريد الحرج .

## • التطبيع : Tempering

التطبيع هو عملية تسخين للصلب المصلي لأى درجة حرارة أقل من درجة الحرارة الحرجة الأقل ثم يبرد بعد ذلك عند المعدل المطلوب . والغرض من التطبيع هو تقليل الصلادة Hardness و تصرف الإجهادات الداخلية للصلب

الذى تم تسقيته وذلك للحصول على مطولية أكبر من المرتبطة بصلادة الصلب  
الذى تم تسقيته .

#### • التكور : Spheroidizing

عملية التكور هى تسخين الصلب إلى درجة أعلى من معدل درجة الحرارة Critical temp ثم تبريده بعد ذلك ببطئ ومن ثم سوف يتجمع السمنتيت على شكل تكورات صغيرة وتكون محاطة بالفريت Ferrite وهو يستخدم فى معالجة المتأنة كما أنه يمكن أن يحسن من قدرة ميكنة الصلب عالي الكربون . High carbon steel

#### • التطبيع أو المراجعة الشديدة : Austempering

تتم هذه العملية عن طريق تسخين الصلب إلى درجة أعلى من درجة الحرارة الحرجة (أعلى من 746°C) ثم إسقاطه بعد ذلك في حمام ملح مذاب أو رصاص منصهر عند درجة حرارة (316°C) ثم يؤخذ بعد ذلك إلى الخارج بعد عدة دقائق ثم يبرد بعد ذلك في الهواء والصلب الذي يتم معالجته سوف لا يوجد التكوين البرليتي Pearlitic الذى يحدث بواسطة التبريد البطئ ولا التكوين المارتنيتيك Martensitic الذى يحدث بواسطة التسقيبة Quenching ولكن المركب يتتحول إلى نموذج خاص من السمنتيت والفريت ولكن الصلب يرجع مرة أخرى مقاوم للصدمة بطريقة فائقة .

#### • الحماية السطحية في المعالجة الحرارية

##### Surface protection in heat treatment

عندما يتم تسخين الصلب في الفرن المفتوح Open furnace مع وجود الهواء ونواتج الاحتراق فربما يتضمن ذلك عدد اثنين ظاهره سطحية هما :  
(1) الأكسدة . Decarburization .  
(2) إزالة الكربنة . Oxidation .

وأكسدة الصلب يكون سببها هو الأكسجين ، ثانى أكسيد الكربون أو بخار الماء . والأجواء المحيطة بالفرن ربما تكون مهيأة بأن تأثير الأكسدة المتعادل

أو فعلياً تقليل أكسيد الحديد المتكون فعلاً بواسطة رد الفعل العكسي لتكون الحديد المعدني الإسفنجي Metalic sponge iron .

وإزالة الكربون Decarburization أو تخفيض نسبة الكربون السطحي الذي يحدث عند التسخين إلى درجات حرارية أعلى حواله  $1200^{\circ}\text{C}$  ثم تصل إلى أبعاد أكبر بعد ذلك طبقاً لعامل الوقت ودرجة الحرارة والجو المحيط بالفرن .

وال المشكلة التي تسببها الأكسدة وعملية إزالة الكربون من سطح أجزاء الصلب والتي ينتج عنها فقد في الأبعاد وتقليل صلادة السطح والمثانة Strength يمكن منع ذلك أو تقليله بطريقة عديدة كالتالي :

- (1) إزالة السطح المزال كربونه بواسطة عمليات الميكنة بعد المعالجة الحرارية .
- (2) تطبيق خاصية إيقاف الدهان أو التغطية السيراميكية قبل المعالجة .
- (3) تطبيق عملية التغطية الكهربائية للنحاس قبل المعالجة الحرارية .
- (4) الأجزاء الساخنة في صندوق الصلب المحكم أو العلبة يغلف بالفحمة النباتي Carcoal أو جزيئات حديد الزهر Cast iron .
- (5) استخدام حمامات الملح المذاب كأوساط تسخين .
- (6) استخدام الأجواء الواقية للفرن والتي سوف تمنع الأكسدة وإزالة الكربون .

#### • التصليد السطحي :

هذه العملية هي عبارة عن زيادة النسبة المئوية للكربون على السطح الخارجي للصلب ويكون ذلك بواسطة وضع الجزء المراد زيادة صلادته السطحية من الصلب في صندوق مغلق و حول هذا الجزء توضع مواد بها نسبة الكربون تكون عالية مثل الجرافيت ثم يتم بعد ذلك رفع درجة الحرارة للمادة إلى حوالي  $900^{\circ}\text{C}$  ثم تترك بعد ذلك لتبرد ببطء وال فترة الزمنية التي تتعرض لها المادة في هذه الدرجة من الحرارة تعتمد أساساً على سمك طبقة المادة المراد زيادة صلادتها و تصل في مثل هذه الحالات من 0.8 - 3 مم و تتمتد هذه الفترة الزمنية من ساعتان إلى 12 ساعة ويعتمد ذلك على الفترة الزمنية للتشغيل .

## • الكربنة : Carburization

عملية الكربنة Carburization هي عبارة عن تغليف عينة من المادة داخل وعاء محكم مع تواجد مادة كربونية أو غاز كربوني gas Carbon ومادة الكربنة إما أن تكون من الفحم النباتي Charcoal أو سيانيد Cyanide أو بروبين Propabe أو غازات هيدروكربونية أخرى . وتسخين العبوة جيداً أعلى من درجة الحرارة الحرجية العليا وتبقي من 4 - 10 ساعة للحصول على العمق المطلوب من اختراق الكربون وأفضل النتائج يمكن الحصول عليها إذا كانت العبوة لتبريد الفرن بعد فترة التشرب الحراري المطلوبة .

والمكون الأوتيني لقطعة من الصلب سوف يمتص كربون كافى ليحول مكون السطح جيداً إلى المعدل اليوتكتيكي الزائد (أعلى من 0.83٪ كربون) والقلب لا يتأثر (قلب الفرن) .

## • تقسية أو تصليد السيانيد : Cyanide Hardening

عملية تقسية السيانيد هي عملية تقسية أخرى للسطح وهذه الطريقة تستخدم لأنواع الصلب متوسطة الكربون وهى ناتجة من امتصاص الكربون والنيتروجين . وإذا تم تسخين الصلب مع تواجد سياميد الصوديوم Sodium Syamid sodium عند درجة حرارة حوالى 1600° ففتكون فى هذه الحالة النشرات الصلدة . والتسمية تكون كرييدات وتلك الطريقتين يكونان سطح صلد بارتفاع حوالى 0.025 بوصة مع صلادة عالية .

## • النتردة : Nitriding

عملية النتردة تتطلب صلب السبائك الذى يكون قد سبق تطبيعه وصلادته . وتتم هذه العملية بمرور غاز النوشادر حول القطعة المراد زيادة صلادتها بعد تسخينها إلى درجة حرارة 900° (500م°) وعند ذلك يبدأ غاز النيتروجين المتواجد في غاز النوشادر يتحدد مع المركبات الموجودة في الصلب مثل الكروم Chromium والنikel Nickel والألومنيوم Aluminium ويكون نترات هذه المعادن الذى اتحد بها وهى عبارة عن مواد صلبة تتكون على السطح الخارجى

وبالتالى نحصل على نسبة صلادة عالية على السطح ويتوقف سمك هذه الطبقة على زمن مرور غاز النوشادر .

والطبقة الكاملة من النترات تكون بارتفاع من 0.005 إلى 0.020 مم . والفترقة الزمنية من 8 ساعات إلى 24 ساعة وهذه الطبقة تكون صلدة جداً وتحتفظ بصلادتها عند درجات حرارة من 750 إلى 1000°ف والتى تجعل الصلب يكون ملائماً للعمليات التى تتطلب مقاومة لمواجهة الإجهاد Stress والتأكل Wear . وأنواع الصلب التى تحتوى على سبائك الكروم Chromium والموليبدينوم Molybdenum والفالاناديوم Vanadium والألومنيوم Aluminium يمكن ترتيبها .

#### • التردة الكربونية : Carbonitriding

الشريحة الكربونية هي العملية التي فيها الكربون يكون في حالة غازية يتم إضافته إلى النيتروجين وهكذا يسمح بالكرينة وتنفيذ عملية التردة في آن واحد . والدرجات المختلفة من الكرينة والتردة يمكن الحصول عليها بواسطة معالجة حرارية وتبريد متحكم فيهم .

#### • التقسيمة أو التصليد باللهب : Flame Hardening

وهذه العملية لا تحتاج لإضافة مواد لإتمام عملية التقسيمة Hardening . والتقسيمة باللهب تتطلب من 0.30% إلى 0.60% كربون . وهذه الطريقة تستعمل لزيادة الصلادة السطحية للتروس باستعمال اللهب والتسخين على السطح الخارجى إلى حرارة حوالى 1500°ف (800°م) باستعمال غاز الأسيتيلين وبعد ذلك يعقب هذا التسخين إزالة بالمياه (تسقية) وهذه الطريقة لها خطورتها لاحتمال حدوث شروخ ويعتمد ذلك بدرجة كبيرة على الدقة والحرص والمهارة والإتقان حيث أنه يمكن أن تحدث اجهادات داخلية نتيجة للتبريد الفجائي . وال الحديد الزهر يمكن زيادة صلادته باللهب بهذه الطريقة .

#### • الصلادة بالاحت : Induction Hardening

وفي هذه العملية يكون هناك تسخين موضعى للعينة ويعتمد ذلك أساساً على مرور تيار متغير Ac. Current ذو تردد عالى High frequency حول المنطقة المراد

تقسيتها ( تقسية سطحها ) وعندما يمر التيار الكهربائي حول قطعة أو عينة الصلب فإنها تتحول إلى مغناطيس وتحرك جزيئات المعدن في حركة سريعة فترتفع درجة الحرارة فتزداد صلادة السطح الخارجي ويتم التحكم في سمك طبقة الصلادة بزمن مرور التيار الكهربائي وتستكمل عملية التقسية بالتبريد ( التقسية ) .

#### • مميزات التقسية أو الصلادة بالبحث :

- (1) سرعة التقسية .
- (2) التحكم في سمك الصلادة بواسطة زمن مرور التيار .
- (3) التبريد السريع والتسخين السريع يؤديان إلى حبيبات معدنية دقيقة .
- (4) لا يكون هناك كسر أو نمو للجزيئات نتيجة للسرعة .
- (5) لا يتكون فاصل حدي بين السطح والقلب وتستخدم هذه الطريقة في تقسية بنوز أذرع التوصيل في المحركات وفي التروس الصغيرة .

#### • المعالجة الحرارية لأنواع الصلب سريع القطع

##### **Heat treatment of high-speed steels**

عندما يتم سبك بعض أنواع الصلب مع التنجستين Tungsten والموليبدنوم Molybdenum والكريون بنسبة مئوية تقريرًا 0.83٪ فإن هذه الأنواع تصنف على أنها من أنواع الصلب سريع القطع High-speed steels وهذه الأنواع من الصلب تحتاج إلى طريقة خاصة من المعالجة الحرارية Heat treatment .

بعد الميكنة Machining توضع العينة في غلاف محكم مع حضور الكربون ( فحم كوك ) ويتم تسخينها حتى درجة حرارية 1600°F ثم يتم تشريبها حراريا ثم يبرد الفرن بعد ذلك وهذه العملية تسمى Pack annealing . ثم توضع العينة بعد ذلك في فرن متحكم فيه بالجو الخارجي أو حمام ملحى Salt bath ثم يتم تسخينها إلى 1400°F . ومن هذه الدرجة المسبقة للتسخين تكون القطعة قد انتقلت إلى فرن آخر متحكم فيه بالجو الخارجي والذي يبقى على درجة حرارة حوالي 2300°F . وبعد فترة زمنية يتم تبريد ( تقسية ) هذه القطعة أو العينة في حمام عند درجة حرارة 1100°F . ويسمح بوقت كافى بحيث أن تصل العينة إلى

الدرجة الحرارية المتوازنة في كل أنحائها 1100°F ، ثم يتم إبعادها بعد ذلك عن حمام 1100°F ويتم تبریدها حتى درجة حرارة الغرفة في الجو الخارجي . ويتم بعد ذلك إجراء معالجة تطبيع ثانوية للأداة بواسطة التسخين حتى درجة 1100°F وتبریدها بعد ذلك في الهواء والفترات الزمنية للتطبيع تكون على مراحل للحصول على ميزة الصلادة الثانوية التي تحدث .

#### • المواد غير المعدنية : Non-metalic materials

المواد الآتية هي بعض المواد غير المعدنية التي تستخدم بكثرة في المجال الهندسي :

##### (1) البلاستيكات : Plastics

البلاستيكات أنواع فيوجد منها الطبيعى Natural والصناعى Synthetic وشبه الصناعى Semisynthetic للمواد العضوية والتي يمكن تحولها إلى بلاستيك تحت تأثير الحرارة والضغط وبعد ذلك يمكن تشكيلها أو صبها في نماذج تشكيل وتشكل بالبثق أو تستخدم في عملية المنتجات الرقيقة إلى آخره . والبلاستيكات الطبيعية تكون شيلاك Shellac وستومين Bitumen . والبلاستيكات الشبه صناعية تكون عبارة عن كاسين Casein ومشتقات سيليوزية . والراتينجات الصناعية تتكون بواسطة التكثيف Condensation أو طريقة بلمرة Polymerisation .الجزئيات العضوية البسيطة .

##### • تصنیف البلاستيكات Classification of plastics

يمكن تصنیف البلاستيكات هندسیاً إلى فرعین هما :

- . (1) بلاستيكات ذات لدونة تصلد عند التسخين Thermosetting plastics
- . (2) بلاستيكات ذات لدونة دون تغير كيميائي عند التسخين Thermoplastics

##### • بلاستيكات ذات لدونة تصلد عند التسخين Thermosetting plastics

وهي تتكون من منتجات بسيطة والتي تكون تحت تأثير الحرارة والضغط Polymerisation لتغيرات كيميائية في التكثيف Condensation والبلمرة

لتكون شكل نهائى ذات صلابة Rigid وفورمالدهايد الفينول Phnol formaldhyde وفورمالدهايد الاليوريا Urea formaldhyde هى البلاستيكات اللدنة التى تصلد عند التسخين وهى شائعة الاستخدام وأمثلة أخرى على ذلك هو البوليسترات Polysters والسيليكونات Silicones .

• بلاستيكات ذات لدونة بدون تغير كيميائى عند التسخين . Thermoplastics وهذه البلاستيكات يتم الحصول عليها من المشتقات البديلة للإيثيلين Ethylene الذى يمكن عمله للبلمرة تحت تأثير الحرارة والمادة الحفازة Catalyst . وبلاستيكات اللدونة بالتسخين الشائعة الاستخدام هى : نترات Celluolse nitrate والأسيتونات Acetate والبوليسترينات Polystrenes والسيليولوز Polymethyl methacrylates وكلوريادات البولييفينيل Ployvinyl chlorides (PVC) وميثاكريلات البولييميشيل Polymethyl methacrylates .

والبوليسترينات أو راتنجات ستايرول Styrol resins تتكون بواسطة البلمرة Polymerization للأسترينات Styrenes والتى هى عبارة عن فينيثيلين  $C_6H_5.CH.CH_2$  وتمتاز بأن لها خصائص ميكانيكية ممتازة ومقاومة للرطوبة وحامض الكبريتيك والقلويات القوية والكحول والأسيتون .

والميثاكريليتان البولييميشيل Polymethyl methacrylates أو راتنجات أكريليك Acrylic resins تتكون بواسطة بلمرة الأسترات estres أو أميدات حامض الأكريليك Acrylic acid ( $CH_2.CH.COOH$ ) وهى شفافة Transparent ولدنه عند التسخين ومعمرة ومقاومة للضوء والأحماض الضعيفة والقلويات Thermoplastic والكحوليات والبرافينات والأحماض الدهنية Fatty acids وتستخدم بصفة رئيسية فى الأغراض البصرية والعدسات lenses وأغطية الأجهزة ونوع pe.s.p.x هو راتنج لدن وشفاف وعديم اللون .

#### • كلوريادات البولييفينيل : Polyvinyl chlorides

وكلوريادات البولييفينيل تعرف أيضاً PVC أو راتنجات الفينيل هى راتنجات بلاستيكية لدنة عند التسخين وتتكون عن طريق اتحاد بلمرة Co-polymerisation

كلوريد الفينيل Vinyl chloride [CH<sub>2</sub>: CHCl] وأسيتات الفينيل Vinyl acetate [CH<sub>2</sub>: CHC<sub>1</sub>] وهى تقاوم الرطوبة والأحماض المخففة [CH<sub>3</sub>: COOH : CH<sub>2</sub>] والقلويات والزيوت وتستخدم كأغطية واقية للأغذية والكيماويات ومواسير المياه وأغطية الأرضيات .

#### • بلاستيك الرقائق : Laminated plastics

وت تكون بواسطة رقائق مشربة Impregnating من مواد الألياف (مثل الورق والكتان وقماش الخيام Canvas أو الحرير) مع راتنج صناعي ثم يتم بعد ذلك اضغاط هذه الرقائق مع بعضها مع استخدام الحرارة . وهكذا ترابط الرقائق مع بعضها واحدة مع الأخرى .

وبلاستيك الرقائق Laminated plastics تكون خفيفة وقوية لها قدرة ميکنة ولا تتغلغل فيها المياه والزيت ومقاومة للتآكل Wear والأحماض Acids والقلويات وتستخدم على نطاق واسع في العزل الكهربائي وعجلات الطنابير Pulley wheels وأجزاء المضخة Pump parts وأغراض التزيين وغيرها إلى أخرى .

#### • البكاليت : Bakelite

البكاليت هو الاسم التجارى لراتنج صناعى من نوع خاص وهو فورمالدهايد فينول Phenol formaldehyde . وعندما يتم تسخين مقدارين متساوين من الفينول والفورمالدهايد مع بعضهما مع التواجد القاعدى فيكون المنتج بكاليت فى شكل سائل . ويتم تسخينه للحصول على كتلة جامدة ثم يسخن مرة أخرى تحت ضغط للحصول على المنتج النهائى .

ويستخدم البكاليت على نطاق واسع في أغراض العزل الكهربائي وفي تصنيع المنتجات البلاستيكية والدهانات والورنيشات والمحامل (كراسي التحمل) إلى آخره . Bearings

#### • المطاط : Rubber

يتم الحصول على المطاط بواسطة تجلط Coagulation للسائل اللبنى من أشجار الغابات الاستوائية . والمطاط له معامل حجمى عالى Bulk modulus

ويستخدم على نطاق واسع في الأغلفة والعوازل الكهربائية والمطاط هو مادة مرنة Elestic material والسيور المطاطية تستخدم أيضًا وهذه السيور تصنف من الألياف القطنية أو الجبال تكون مشربة Impregnated ويتم ترابطها مع بعضها بواسطة مركبات المطاط المطبوخة Vulcanized . والسيور Rubber Belts لها قوة شد عالية ولها قوة قيص أو إمساك عالي بالمعدن وبطريقة سريعة وكافية على الصنبور أكثر من السيور الجلد Leather belts كما أنها تقاوم الرطوبة التي تسبب تدهورها .

#### • الزجاج : Glass

الزجاج هو عبارة عن خليط من سيليكات Alkali قلوية Silicate مع سيليكات مع سيليكات القاعدة . والسيليكات القلوية غالباً وبصفة عامة تكون صوديوم أو بوتاسيوم بينما السيليكات القاعدية تكون رصاص أو كالسيوم . والمواد الخام ببناء على ذلك تكون كالتالي :

(1) سيليكا Silica .

(2) الكربونات الأرضية القلوية Alkaline earth carbonates .

(3) كربونات الصوديوم Sodium carbonate .

(4) الرصاص الأحمر Red lead .

والأنواع المختلفة من الزجاج يمكن الحصول عليها عن طريق تغيير تركيبها . والزجاج الرخو Soft glass هو خليط من الصوديوم وسيليكات الكالسيوم . والزجاج الصلد هو خليط من البوتاسيوم وسيليكات الكالسيوم وأنواع الزجاج البصري تحتوى على ثالث أكسيد البورون Boron وأكسيد الزنك والزجاج البصري يحتوى على السيليكا وكربونات البوتاسيوم وأكسيد الرصاص . والزجاج البيريكس Pyrex هو خليط من الصوديوم وبورسيليكات الألومينيوم . والزجاج له قوة شد كبيرة ومتانة انصباغطية . والزجاج متخصص نتيجة الإجهادات الداخلية وليس له نقطة انصهار كبيرة . ويلين عند التسخين وتقل السيولة Viscosity بالتدرج .

## • الأسبستوس : Asbestos

الأسبستوس هو مادة معدنية وهو ليفي في التكوين ويكون لونه أبيض أو رمادي أو بني . وكميائياً هو عبارة عن سيليكات الكالسيوم والمغناطيسيوم . والأسبستوس غير قابل للاحتراق وهو مادة مضادة للحرق حيث أنه لا يتأثر بالأحماض والأدخنة . وهو أيضاً عازل جيد ضد الصوت والحرارة والكهرباء . وبالنسبة لخصائصه في مقاومة الحريق فهو يستخدم على نطاق واسع في وصلات مواسير البخار وهو يستخدم في تصنيع تغطيات الحريق الواقية والمواد الأرضية .

## • المواد المقاومة للصهر : Refractories materials

تلك المواد هي مواد غير معدنية تستطيع أن تقاوم درجات الحرارة العالية وهي تستخدم في البناء أو تبطين الأفران والغلايات والمداخن والمسترجمات والمحولات ومجففات البوتاق والمعدن المقاومة للصهر الذي يستخدم لأى غرض يجب أن يتتوفر فيه الآتي :

(1) يقاوم درجات الحرارة العالية التي يتحمل التعرض لها بدون شروخ أو تحلل أو ليونة .

(2) يقاوم تأثير الغازات الساخنة والخبث وعادم المدخنة والبرى Abrasion والتأثيرات المفاجئة لدرجة الحرارة .

## • السيليكونات : Silicones

السيليكونات هي مشتقات السيليكات  $\text{SiO}_2$  والسيليكونات يتم تصنيعها على هيئة سوائل وشحومات والمطاط . وهى تظهر تغير بسيط جداً فى السبيولة مع التغير فى درجة الحرارة وهى تقاوم درجة الحرارة العالية وغير قابلة للاشتغال . والسيليكونات السائلة تستخدم كوسائل لانتقال الحرارة والموائع الخامدة Damping fluids ومزلقات الحرارة العالية للمحامل Bearings والصمامات Valves وتستخدم السيليكونات أيضاً مكونات فى راتنجات الورنيش التى تستخدم فى التغطيات الواقية مثل وسائل الترابط فى الرقائق وكعازل كهربى .

## • مواد التغليف : Packing materials

وتلك المواد تستخدم للحشو داخل الوصلات أو بين أسطح أجزاء الآلة المتلامسة . وهذه المواد يمكن أن تكون أسيبيتوس أو بيرلاب Burlap (قماش خشن) أو فلين Cork أو جوان أو صوف زجاجي Glass wool أو خيش Hessian أو صوف رصاصي أو مطاط أو تصنيع مطاطي .

## • الجلد : Leather


يستخدم في الإدارة بالسيور ويستخدم كحشو أو يستخدم كورد . وهو مرن جداً وهو يقاوم التآكل بدرجة كبيرة جداً في الحالات الملائمة . ومعامل المرونة يتغير بالنسبة وطبقاً للحمل الواقع على الجلد .



## خصائص المواد

### Properties of materials

عند الاختيار لمادة بفرض استخدامها كمركب هندسى يعتمد على الحالات التي سوف تستخدم من أجلها . والحالات يمكن أن تكون بسيطة أو مركبة ولذلك يحتاج المهندس إلى إرشاد في حالة الاختيار . والإرشاد لا يتغير في شكل الخصائص الميكانيكية للمادة والخصائص الأخرى كالتالي :

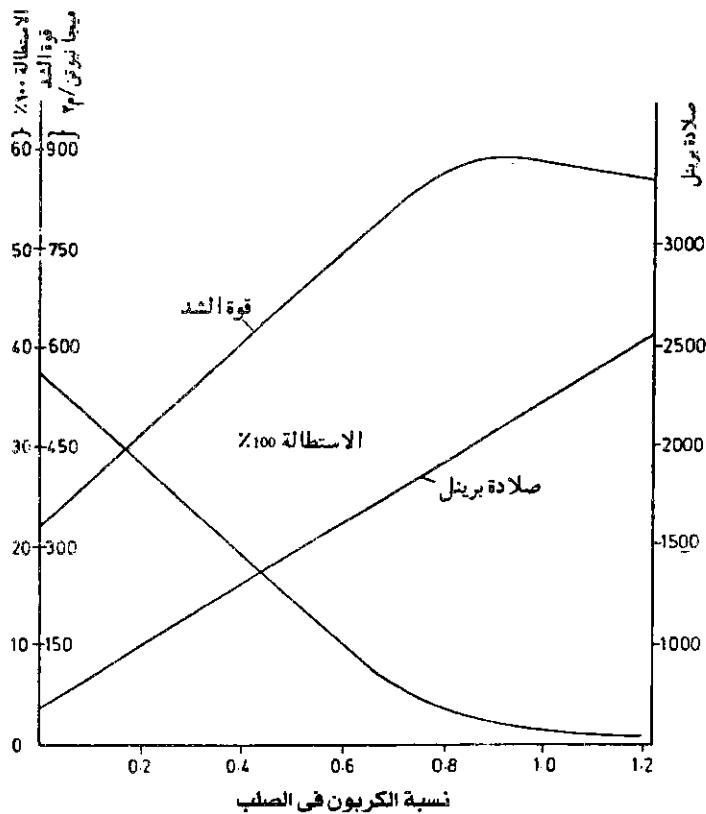

شكل (7) رسم تخطيطي يوضح مدى تأثير زيادة نسبة احتواء الكربون على الخصائص الميكانيكية

• الخصائص الميكانيكية للمعادن كالتالي :

← الاستطالة (المطولية) Ductility

الاستطالة هي قابلية المادة للسحب والاستطالة ويعبر عنها بنسبة الزيادة في الطول أو النقصان في مساحة المقطع التي تحصل عليها في اختبار الشد وهي مقاييس لهذه الخاصية .

← الهشاشة Brittleness

وهي عدم قابلية المادة للسحب أو الشد وتنكسر فجأة تحت تأثير الاجهادات المختلفة . ويمكن تعريفها بأنها هي النقص في المطولية .

**القابلية للطرق** : Molleability

هي الخاصية الموجودة بالمادة وتسمح لها بتغير شكلها إما بالطرق أو الدفلة دون كسر أو تغير في خواصها . وهذه الخاصية تشابه المطولية Ductility .

**المرونة** : Elasticity

وهي خاصية تغير شكل المعدن الأصلي إذا أثرت عليه قوة وعودته مرة أخرى إلى شكله الأصلي عند إزالة هذه القوى .

**الصلادة** : Hardness

هي قدرة المادة أو المعدن على مقاومة إنضغاط الأجسام الأخرى الأكبر صلادة منها وهي توضح مدى مقاومة المعدن للتآكل .

**اللدونة** : Plasticity

هي قابلية المعدن للتشكيل وقدرته على الاحتفاظ بشكله الجديد بعد زوال المؤثر الخارجي .

**المتانة** : Strength

هي قدرة تحمل المعدن للجهد المؤثر عليه حتى الإجهاد المسموح به .

**مقاومة الشد (استعصاء)** : Tenacity

هي مقياس لأكبر حمل شد لكل وحدة مساحة يمكن أن تحملها المادة دون أن تنكسر وتعرف بـ المقاومة القصوى .

**مقاومة الانضغاط** : Compressibility

هي مقياس قدرة المادة على تحمل الانضغاط دون أن تنكسر كما فى الأعمدة وكراسى التحميل Bearings .

كما أن هناك بعض الخواص الأخرى للمادة عند استخدامها وهى :

(1) المقاومة للصدأ Corrosion .

(2) التوصيل الكهربائى Electric conductivity .

(3) التوصيل الحرارى Thermal conductivity .



## اختبارات المعادن

### Testing of Materials

هناك نوعان رئيسيان من الاختبارات التي تجرى على المعادن لتحديد مدى ملائمتها للاستخدامات الهندسية :

(1) اختبارات مدمرة Destructive tests

(2) اختبارات غير المدمرة Non-destructive tests

والاختبارات المدمرة وغير المدمرة موضحة في الجدول الآتي :

الاختبارات غير المدمرة Non-destructive tests	الاختبارات مدمرة Destructive tests
<ul style="list-style-type: none"> <li>. اختبار الشد (1) Tensile test</li> <li>. اختبار التصادم (2) Impact test</li> <li>. اختبار التعب أو الكلل (3) Fatigue test</li> <li>. اختبار الصلادة (4) Hardness test</li> <li>. اختبار الزحف (5) Creep test</li> <li>. اختبار الانحناء (6) Bending test</li> <li>. اختبار اللي (7) Torison test</li> <li>. اختبار القص (8) Shearing test</li> <li>. اختبار الانضغاط (9) Compression test</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: Crack detection (1) اكتشاف الشروخ</li> <li>. Magnetic (2) مغناطيسي</li> <li>. Penetrant test (3) اختبار الاخترق</li> <li>: Sound test (4) الاختبار الصوتي</li> <li>. Hammer test (5) بالمطرقة</li> <li>. الموجات فوق الصوتية (6) Ultra sonics</li> <li>: Radio graphic (7) بالأشعة</li> <li>. X ray (8) أشعة X</li> <li>. Micrographic test (9) إلكترونى</li> </ul>

### الاختبارات المدمرة


#### • اختبار الشد Tensile test :

يجري هذا الاختبار لتحديد متانة المعادن وخاصية السحب والاستطالة .

ويستخدم جهاز بسيط في تركيبه لإجراء اختبار الشد وهو موضح في شكل (8) .

الطريقة : يتم إمساك العينة أو قطعة المادة المراد إجراء اختبار شد لها بواسطة كلامات قابضة Grip ذات استقامة ذاتية ثم تخضع قطعة المعادن إلى حمل

شد وتدرجى فى زيادته ويظل العتب Beam فى وضع عائم وذلك بواسطة التقل الراكب Jockey كما يتم زيادة ضغط الزيت لأسطوانة الانفعال كما يركب مقياس الاستطالة Extensometer مقابل العينة أو قطعة المعدن كما فى الشكل . والعينة ستعطى قراءات امتداد عندما يتم استخدام الحمل . والآلات الحديثة لقياس اختبار التصادم والشد تستخدم بصفة رئيسية الوسائل الهيدروليكية وهى أكثر تعقيداً وصعوبة أما الجهاز الموضح فى شكل (8) يعتبر جهاز بسيط وسهل فى تشغيله . ومن قيم قراءات الحمل مع قراءات الاستطالة يمكن رسم منحنى الإجهاد والانفعال . Stress-strain/curve

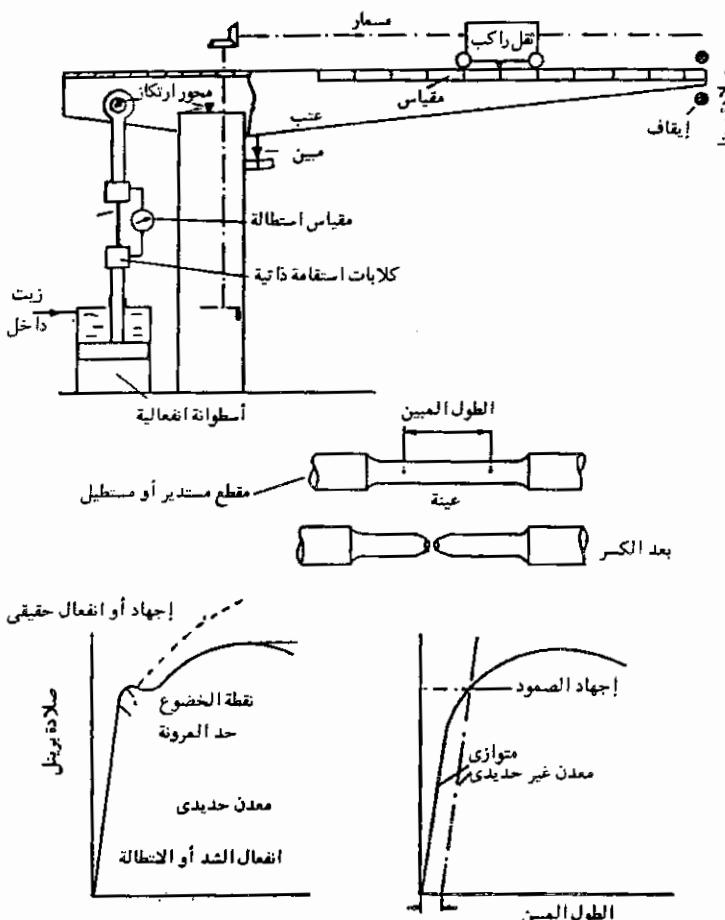

شكل (8) منحنى إسمى للإجهاد والانفعال

والعينة أو قطعة المعدن المراد اختبارها يمكن أن تكون مستديرة أو مستطيلة في مساحة مقطعها والطول المبين تم تشكيله بواسطة تقليل مساحة مقطع الجزء المركزي للعينة . وهذا التقليل يجب أن يكون تدريجي لأن التغيرات السريعة للمقطع يمكن أن تؤثر في النتيجة والعلاقة بين الطول المبين مع مساحة مقطع العينة تكون هامة ومن جانب آخر أن القيم المختلفة للنسبة المئوية للاستطالة يمكن أن تظهر لنفس المادة . والمعادلة التي توضح العلاقة هي :

$$\text{الطول المبين} = \frac{4}{\text{مساحة المقطع}}$$

وفي اختبار الشد تكسر العينة وبعد الكسر يتم تركيب الأطراف مع بعضها والمسافة التي بين العلامات المرجعية والقطر الأصغر يتم قياسها والحد الأقصى للحمل والحمل الذي عند نقطة الخصوع يتم أيضًا تحديدهم ومن تلك القيم السابقة يتم حساب الآتى :

$$\frac{\text{الطول النهائي} - \text{الطول الأصلي}}{\text{الطول الأصلي}} = \frac{\text{النسبة المئوية للاستطالة}}{\text{النسبة المئوية لانكماش للاستطالة}}$$

$$\frac{\text{المساحة الأصلية} - \text{المساحة النهائية}}{\text{المساحة الأصلية}} = \frac{\text{النسبة المئوية لانكماش للاستطالة}}{\text{النسبة المئوية للاستطالة}}$$

$$\frac{\text{الحد الأقصى}}{\text{مساحة المقطع الأصلية}} = \frac{\text{الحد الأقصى لإجهاد الشد}}{\text{الحمل الأقصى}}$$

$$\frac{\text{حمل الخصوع}}{\text{مساحة المقطع الأصلية}} = \frac{\text{إجهاد الخصوع}}{\text{إجهاد الخصوع}}$$

والنسبة المئوية للاستطالة والنسبة المئوية لانكمash المساحة هي قياسات مطولة Ductility materials . والحد الأقصى لإيجاد الشد هو قياس متانة Strength materials . وإجهاد الخصوع يعطى بيان الابتعاد من العلاقة الخطية التقريرية اى بين الإجهاد والانفعال Stress & strain . وهو الإجهاد الذي يحدث بعض الأوضاع الدائمة في المادة مثل المواتير عند تمددها .

$$\frac{\text{الحد الأقصى لإجهاد الشد}}{\text{إجهاد الفعال}} = \frac{\text{معامل الأمان}}{\text{الحد الأقصى لإجهاد الشد}}$$

ودائماً يكون معامل الأمان Factor of safety أكبر من واحد والأجزاء التي تكون خاضعة للتعب والتآكل Fatigue يعطي لها معامل أمان أكبر من تلك التي تكون خاضعة لحمل استاتيكي .

وقانون هوك Hook's law ينص على أن الإجهاد يتناسب مع الانفعال إذا كانت المادة مجدهة من خلال حد المرونة .

$$\therefore \text{الإجهاد} \propto \text{الانفعال}$$

$$\text{أو الإجهاد} = \text{الانفعال} \times \text{ثابت}$$

ويرمز للثابت بحرف E ويسمى معامل يونج Young's modulus أو معامل المرونة .

$$\text{معامل المرونة (E)} = \frac{\text{الإجهاد}}{\text{الانفعال}}$$

. معامل مرونة المادة هو بيان للتقوية والرجوعية Stiffness and resilience وعندما يزيد معامل المرونة E فإن تقوية المادة تزداد .

وبطريقة أخرى سهلة للتوضيح فإننا نعتبر أن هناك عدد 2 عتب مدعمين بطريقة بسيطة أحدهما من الحديد الزهر والآخر من الصلب وكل عتب منها يحمل حمل مركزي هو W . وانحراف العتب المحمول بهذه الطريقة يمكن إيجاده كالتالي :

$$\delta = \frac{WL^3}{48EI}$$

حيث أن :  $\delta$  = انحراف العتب تحت تأثير الحمل W .

،  $L$  = طول العتب .

،  $I$  = العزم الثاني لمساحة المقطع .

،  $E$  = معامل المرونة للمادة .

وبيما أن العتب متطابق

$$\therefore \delta \propto \frac{I}{E}$$

$$\text{أي أن : ثابت} = \delta \times E$$

معامل المرونة للصلب أكبر من معامل المرونة في الحديد الزهر ومن ثم فإن

الصلب أشد صلابة من الحديد الزهر . ولهذا السبب تكون المثانة أقل ويكون الصلب Steel هو المطلوب في الإنشاء عن الحديد الزهر .

$$\text{معامل المرونة (E) للصلب} = 30 \text{ كيلو نيوتن}/\text{م}^2$$

$$\text{معامل المرونة (E) للحدي الزهر} = 23 \text{ كيلو نيوتن}/\text{م}^2$$

$$\text{أقصى جهد للصلب} = 360 \text{ ميجا نيوتن}/\text{م}^2$$

$$\text{أقصى جهد للحديد الزهر} = 310 \text{ ميجا نيوتن}/\text{م}^2$$

#### • إجهاد الصمود : 0.1 proof stress

في بعض المعادن غير الحديدية ويعض أنواع الصلب البائكة غير معروف لها نقطة الخضوع Yield point وهي موضحة في اختبار الشكل شكل (8) وفي هذه الحالة يستخدم إجهاد الصمود 0.1 لأغراض المقارنة بين المعادن . وبالرجوع إلى شكل (8) نجد أن النقطة (A) يتم تحديدها والخط AB يرسم موازى للجزء السفلى من المنحنى حيث أن الخط AB يقطع المنحنى والإجهاد Stress عند تلك النقطة ويتم قراءته من الرسم وهذا الإجهاد يسمى 0.1 إجهاد الصمود .

#### • اختبار الصلادة : Hardness test

صلادة المادة تحدد بصفة أساسية مقاومتها للتآكل . وهناك اختبارات عديدة يمكن استخدامها لتحديد الصلادة Hardness وهنا يتم شرح طريقتين منهم :

#### • اختبار برينيل للصلادة : Brinell Test


ويستخدم في هذه الاختبار كرة من الصلب المقسى قطرها 10 ميلليمتر وتوضع هذه الكرة على عينة المعدن المراد قياس صلادته ويضغط عليها بقوة وهذه القوة يمكن قياسها بنيوتون ولمدة عشر ثوانى فيحدث بعد ذلك فراغ فنى العين ثم ترفع الكرة ويتم قياسها ، يقاس مساحة سطح التطبيع بواسطة ميكروسkop والمماكينة المستخدمة في هذا الاختبار موضحة في شكل (9) . وبذلك يمكن حساب مساحة التطبيع رياضياً .

$$\text{رقم الصلادة} = \frac{\text{الحمل}}{\text{مساحة}} \text{ نيوتن} \text{ مم}^2$$

$$\text{المساحة} = [ق_1 - ق_2]$$

حيث أن :  $ق_1$  = قطر الكرة ،  $ق_2$  = قطر التطبيع  
وعادة تستخدم الأحمال الآتية :

الصلب 30 كيلو نيوتن ، النحاس 10000 نيوتن ، الألومنيوم 500 نيوتن

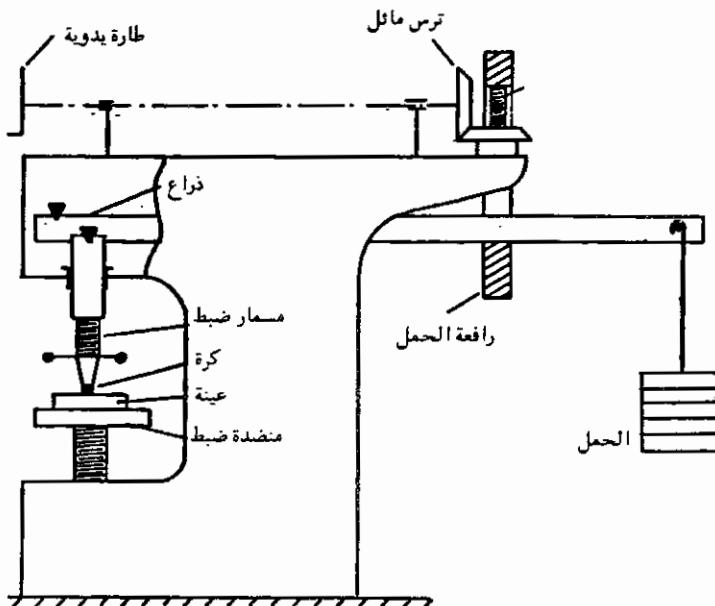

شكل (9) آلة برينيل لاختبار الصلادة

#### • اختبار فيكرز للصلادة (الاختبار الهرمى) : Vickers pyramid test

في هذا الاختبار تستبدل الكرة بهرم رأعى منتظم يضغط برأسه على قطعة المعدن المراد اختبار صلادته ويضغط بالقوة على قاعدة الهرم فيحدث في هذه الحالة تطبيع يكون سطحه على شكل مربع مساحته  $\text{س م}^2$  ويكون رقم فيكرز الهرمى VPN

$$\text{يساوي} = \frac{\text{الحمل}}{\text{مساحة}} \text{ نيوتن} \text{ مم}^2$$

وهذا الاختبار مناسب جداً للمعادن ذات الصلاة العالية ويعطى نتائج صحيحة بينما يكون هناك شك في نتائج اختبار برينيل للمعادن ذات صلاة أعلى من رقم 600 ويبيّن الجدول الآتي بعض أرقام الصلاة للمعادن .

V.P.N رقم فيكرز N	P.N رقم برينيل	العنوان
600	600	النحاس الأصفر Brass
1300	1300	الصلب الطري Mild steel
2050	2000	حديد الزهر الرمادي Grey cast iron
4370	4150	حديد الزهر الأبيض White cast iron


#### • اختبار الصدمة : Impact test

هذا الاختبار في تحديد الاختلافات في المعادن التي تظهر عند المعاملة الحرارية Heat treatment والتشغيل Working والسباكه Casting وطريقة اختبار الصدمة تتم عن طريق جهاز يسمى إيزود (Izod) كما هو موضح في شكل (10) :  
الطريقة التي يتم بها الاختبار :

تشتبّع عينة الاختبار في منجلة بالجهاز ثم يترك الثقل لينزل بسرعة (المطرقة) ليعطي صدمة للعينة كما في شكل (10) . وبعد أن تحدث الصدمة للعينة بواسطة المطرقة المتأرجحة يتعرّض ذراع المطرقة Hammer arm مع المؤشر الذي يكون محملاً للمتبقّي من تأرجح الذراع وبعد أن يتم استكمال تأرجح المطرقة ينفصل المؤشر وتظهر القراءة بواسطة المطرقة في صدمة العينة . وعادة يتم إجراء هذا الاختبار ثلاث مرات على نفس العينة ومتّوسط طاقة الكسر (الصدمة) يكون هو قيمة الصدمة Impact value .

وعند خط أو نقر العينة فإن قيمة الصدمة تكون إلى حد ما هي قياس لقيمة هذه النقرة Notch (هشاشة النقرة) أو القدرة على تأخير امتداد الشرخ Crack . ومن الناحية العملية نضع في الاعتبار أنه في حالة تغيرات المقطع Section التي تحدث في المواد المحملة (مثل الأعمدة والمسامير) في هذه الحالة يحدث تركيز إجهاد والاختبار السابق في هذه الحالة يقيس مقاومة المواد للانهيار عند هذه الانقطاعات .

وقيمة الصدمة بالنسبة للصلب الذي فيه نسبة 2% كربون تكون من 25 - 27% وكلما زادت نسبة الكربون في الصلب تقل قيمة الصدمة . وقيمة الصدمة للحديد الزهر هي 3 .

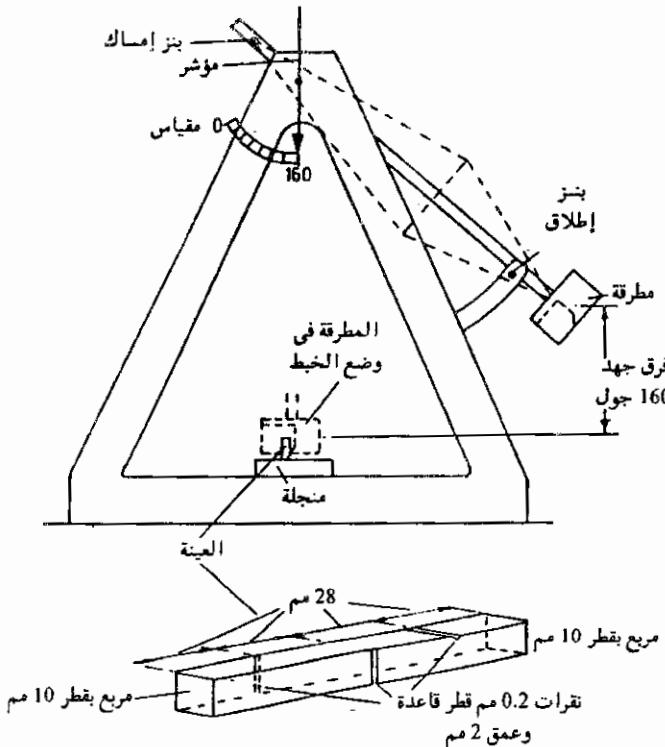

شكل (10) جهاز ايزود لاختبار الصدمة

والجدول الآتي يوضح بعض القيمة الأصلية للمواد المختلفة :

الاستخدامات Uses	قيمة ايزود Izod value	المادة Material
Rurbine Blade	136	18 - 8 أستيلس ستيل
Gears	16	حديد (ملدن) (Iron (annealed))
Mild steel (عام)	54	صلب (0.15 كربون ، 0.5 منجنيز)
Cyl. valves	حتى 3	حديد زهر رمادي


وبعد عملية التقسيمة Hardening تزداد الصلابة للمادة وبالتالي تقل قيمة

الصدمة ويجري اختبار الصدمات على المعادن التي تتحمل الصدمات فمثلاً لا يجرى إجراء هذا الاختبار على الألومنيوم والنحاس .

#### • شاربى للنقرة الحادة على شكل V : Charpy V Notch V

يمكن تحويل جهاز إيزود بواسطة استخدام مطرقة مختلفة ووضع منجلة مختلفة إلى جهاز آخر هو جهاز النقرة V لشاربى Charpy V Notch حيث أن العينة في هذه الحالة توضع أفقية عند مصددين متوازيين وتكون بين المسافة التي تتأرجح فيها المطرقة وتكسر العينة .

والميزة التي يمكن أن تكتسب من هذه الطريقة هو أن العينة يمكن ضبطها بسرعة كبيرة جداً في الجهاز وبذلك يمكن الحصول على القيم الدقيقة لقيمة الصدمة للعينات عند درجات الحرارة المختلفة .

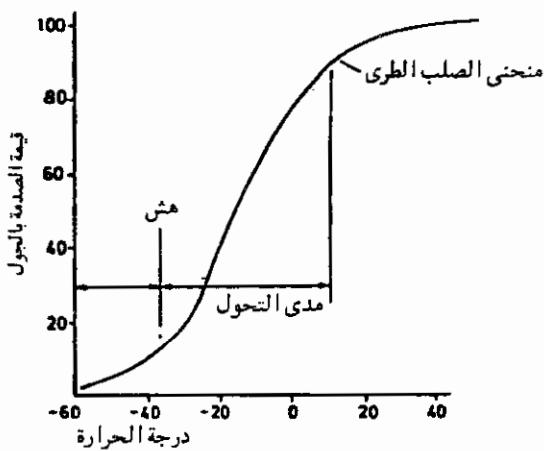

شكل (11)

#### • الكسر الهش Brittle Fracture

وهو الكسر الذي لا يوجد هناك تواجد للتشوّه البلاستيكي قبل الانهيار . وهذا الكسر يمكن أن يحدث في أنواع الصلب التي تخفيض درجة حرارته والصلب الذي يعاني من التحول . وشكل (11) يوضح الانخفاض الكبير في قيمة الصدمة للصلب الطرى Mild steel عندما يقابل معدل تحول أو تغير في درجة الحرارة .

• العوامل التي تؤثر في درجة حرارة التحول أو التغير :

- (1) العناصر : الكربون والسيليكون والفسفور والكبريت ترفع من درجة الحرارة .  
والنيكل والمنجنيز تخفض من درجة الحرارة .
- (2) حجم الحبيبات : حجم الحبيبات الأصغر يخفض من درجة حرارة التحول  
ولذلك تكرير الحبيبات يمكن أن يكون ذو فائدة .
- (3) تقسيمة التشغيل : وهي تزيد من درجة حرارة التحول .
- (4) النقرات : احتمال حدوثها أثناء التجميع والتركيب ومثال ذلك عيوب اللحام  
أو علامات الآلة ، والنقرات يمكن أن تزيد من احتمالية الكسر الهش .

ومن هنا فإن درجة حرارة التحول تعتبر عامل هام في انتقاء المواد لتحميل  
أنواع البضاعة ذات درجة الحرارة المنخفضة . ومثال ذلك ناقلات غازات  
البترول السائلة LPG وناقلات الغاز الطبيعي LNG . وأنواع الصلب الأستنلس  
ستيل الملائمة لتلك الحملات سوف تحتوى على :

Nickel	،	Chrome	18.5%
Silicon	،	Carbon	0.03%
		Manganese	1.2%

الحد الأقصى لقوه الشد U.T.S 560 ميجا نيوتن / م<sup>2</sup> ، 50% elongation .  
شاربي للنقرة V (Charpy V notch) 102 عند درجة حرارة 196° م .


• اختبار الزحف : Creep test

الزحف يمكن تعريفه بأنه التشوه البلاستيكي البطئ للمادة تحت تأثير  
إجهاد ثابت . ويمكن تعريفه أيضاً بأنه هو التغير الذي يحدث للمعدن نتيجة  
تعرضه لجهد ثابت لفترة طويلة .

ويتم اختبار الزحف للمادة أو المعدن بتعريف العينة لحمل ثابت لمدة  
طويلة ويجري ذلك على عديد من العينات المتماثلة وباجهادات مختلفة ولكن  
تكون في نفس درجة الحرارة .

وترسم العلاقة بين الانفعال والزمن ويلاحظ بعد ذلك أن المنحنى يتكون من ثلاثة مراحل :

- المرحلة الأولى : يزيد الانفعال Strain بمعدل مرتفع في زمن قليل .
- المرحلة الثانية : يزيد الانفعال Strain ببطء مع الوقت بمعدل ثابت .
- المرحلة الثالثة : يزيد الانفعال Strain بسرعة في وقت قليل إلى أن ينكسر المعدن .

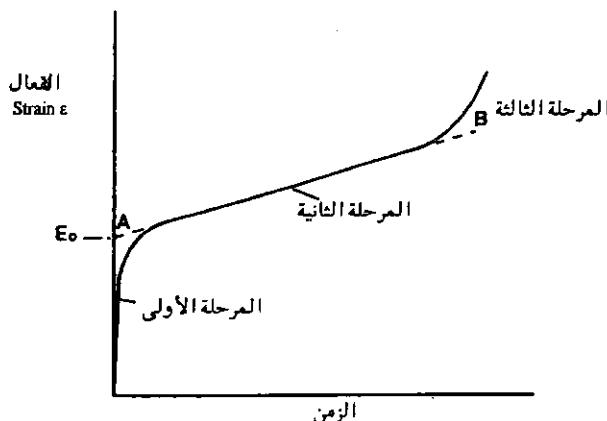

شكل (12) منحنى الزحف

الجدول الآتى يوضح بعض قيم الزحف المسموح بها وهى لنتائج اختبار الزحف . وجميع المواد المذكورة تكون عند درجة حرارة التشغيل .

أقصى انفعال	زمن الاختبار بالساعة	معدل الزحف $m$ $mh$	اسم المركب Component
0.0001	${}^5 10$	${}^9 10$	اقراص التوربين Turbine dises
0.003	${}^5 10$	${}^7 10$	مواسير البخار والغلاية Steam pipes
0.02	${}^3 10 \times 20$	${}^6 10$	مواسير المحمض Super heater


والمواد التى تكون ذات حبيبات دقيقة fine grained يكون استعدادها للزحف Creep أكبر من المواد التى تكون حبيبات خشنة Coarse grained بسبب احتواها الأكبر للمعدن غير المتببور .

#### • اختبار التعب أو الكل fatigue test :


يمكن تعريف التعب أو الكل لمعد بأنه هو انهيار المعدن نتيجة ل تعرضه

لإجهادات متكررة . والإجهاد المطلوب للوصول إلى مثل تلك الانهيار، ربما يكون أقل بكثير عن تلك المطلوب لكسر المادة في اختبار الشد Tensile test . ويجرى اختبار التعب أو الكلل على معادن أجزاء الماكينات التي تتعرض لأحمال متكررة متماثلة أو متغيرة مثل أعمدة الدورات ويتم هذا الاختبار على عينات متماثلة عند إجهادات متغيرة وذلك بتوجيه أحمال متكررة على قطعة الاختبار إلى أن تنكسر ثم تتحسب الإجهادات التي بذلت وهذه الأحمال المتكررة قد تكون أحمال شد أو أحمال ضغط .

وشكل (13) يوضح أنواع الإجهادات المتغيرة التي يخضع لها المركب . وشكل (14) يوضح الأشكال المختلفة لانعكاس الإجهاد الذي يخضع له المركب .

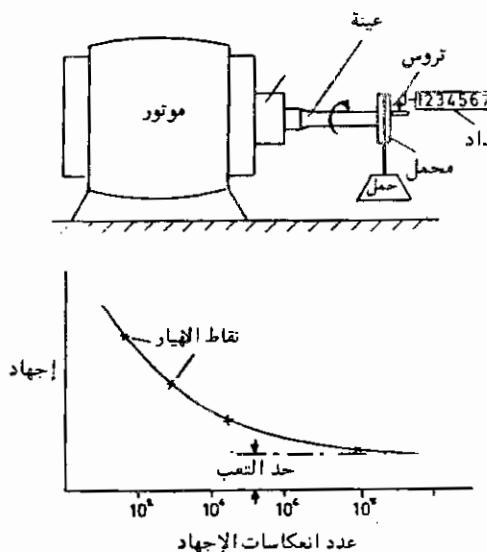

شكل (13) اختبار التعب أو الكلل

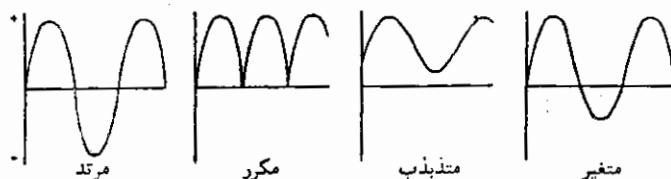

شكل (14) أشكال انعكاس الإجهاد

• أنواع انعكاس الإجهاد :

• إجهاد مرتد Reversed stress :

مدى الإجهاد فيه يماطل خط إجهاد الصفر ومثال ذلك عامود المضخة الطاردة المركزية .

• إجهاد متكرر Repeated stress :

المركب يكون مجهد ثم يزال بعد ذلك الحمل كلياً ومثال ذلك أسنان الترس والكاميرا .

• إجهاد متذبذب Fluctuating stress :

المركب يكون مجهد إما بالانضغاط أو بالشد ولكن معدل الإجهاد لا يمر من خلال خط الصفر ومثال ذلك مسامير الرباط والنقط السفلية للمسامير Bottom end bolts .


• إجهاد متغير Alternating stress :

مدى الإجهاد يمر من خلال خط الصفر ومن ثم فإنه يغير من الشد إلى الانضغاط ولكنه لا يكون متماثل من خط الجهد الصغرى ومثال ذلك ذراع المكبس والمضخة وعامود الكرنك .

• إجهاد الانحناء Bend stress :

يتم هذا الاختبار على مواد ألواح الغلاية ويجرى الاختبار بثنى عينة الاختبار المستقيمة إلى أن تقصير جوانب النهايتين متوازيتين ولكى يتم هذا الاختبار بنجاح يجب ألا تحدث شروخ أو كسر عند السطح الخارجى للوح (شكل 15) .

المسافة بين الدعامات لا تكون أكبر من 5.21

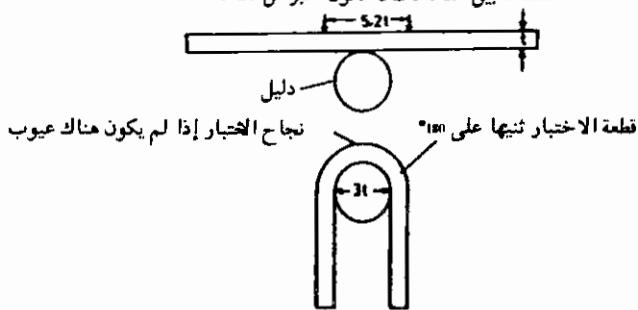

شكل (15) اختبار الانحناء

## الاختبارات غير المدمرة Non-Destructive Tests

### أولاً : اختبارات الشروخ السطحية Surface crack

(1) الفحص بالنظر Visual examination : ويتم ذلك بالنظر إلى الجزء المراد فحصه بالعين المجردة واكتشاف أي شرخ موجود وقد يستخدم في هذا الاختيار الميكروسكوب أو العدسات اليدوية .

(2) الاختبار بالاحتراق Penetrant examination : ويستخدم في هذا الاختبار السوائل ذات السيولة المنخفضة لتجدد مسارها إلى داخل الشروخ الدقيقة وتتلخللها .

(ا) باستعمال الزيت ومسحوق الطباشير oil and white wash :

وهذه الطريقة هي واحدة من أقدم الطرق وأبسطها في اختبارات الاحتراق . ويجهز الجزء المراد اختباره وينظف ويدهن بزيت البرافين وبعد فترة يتم تجفيف هذا الجزء ويجفف جيداً ثم يرش عليه مسحوق الطباشير ويلاحظ أنه إذا كانت هناك شروخ فإنها سوف تمتتص مسحوق الطباشير وفي هذه الحالة يظهر مكان الشروخ بوضوح .

(ب) باستعمال مادة مضئية فوسفورية :

ويتم رش هذه المادة على سطح المعدن ثم ينطف السطح من هذه المادة ويتم الفحص بعد ذلك بتوجيه أو تسليط ضوء قوى فتظهر أماكن الشروخ .

(ج) باستعمال محلول كبريتات الصوديوم :

يتم مسح سطح المعدن بمحلول كبريتات الصوديوم ثم توضع ورقة تصوير حساس مدهونة بمحلول كبريتات الصوديوم وبعد فترة زمنية ترفع هذه الورقة فنجد أماكن الشروخ على هذه الورقة .

(د) باستعمال السلقون (أكسيد الرصاص) مذاب في الزيت :

يدهن الجزء المراد اختباره وبعد فترة ينطف السلقون فتبقي أماكن الشروخ تحمل لون السلقون الأحمر وظهور بوضوح .

## • الاختبار المغناطيسي : Magnetic test

يتم مغناطة الجزء المراد اختباره من المادة فيحدث تخلخل في المجال المغناطيسي في الأماكن التي بها شروخ فإذا تم رش برادة الحديد على السطح المراد اختباره فإن شكل توزيع البرادة الحديد سوف يختلف على مساحة السطح بحيث يوضح مكان الشرخ ، وهذا يحدث أيضاً إذا كان هناك لا فلز في المعدن عند أو أسفل السطح مباشرة .

## أولاً : اختبارات الشروخ الداخلية : Internal crack

### (1) الاختبار بالطرق : Hammer test

والطريق في هذا الاختبار هو أن يعلق الجزء المراد اختباره تعليقاً حرّاً ويتم الطرق على أجزاءه بالمطرقة وأثناء الطرق يمكن اكتشاف أماكن الشروخ وذلك بعد سماع الرنين الحقيقي من عدمه .


### (2) الاختبار بالأشعة : Radiography

والأشعة التي تستخدم في هذا الاختبار هي أشعة X وأشعة جاما ويمكن لهذه الأشعة أن تخترق المادة حتى 180 مم سمك ويوضع من الناحية الأخرى للمعدن أو الجزء المراد اختباره لوح حساس يعطي صورة سالبة ونظراً لاختلاف كثافة المعدن في المناطق التي بها شروخ فإن امتصاص الأشعة سوف يكون غير منتظم وبظاهر عدم الانتظام هذا على الصورة موضحاً أماكن الشروخ ويمتاز جهاز التصوير بأشعة X بسرعة الحصول على الصور ويمتاز جهاز التصوير بأشعة جاما بصغر حجمه وسهولة تداوله .

### (3) الاختبار بالموجات فوق الصوتية : Ultrasonic test

وميزة هذا الاختبار أنه غير مطلوب حد معين لسمك الجزء المراد اختباره وتكون هناك إمكانية لاختبار أي سمك وفكرة الاختبار هي أن الموجات الصوتية ذات التردد العالى تتعكس بمجرد اصطدامها بأى شرخ في المعدن ويكون استقبالها عند انعكاسها على شاشة تحولها من موجات فوق صوتية إلى موجات

كهربائية وتنظر على جهاز البيان الذي يثبت الكهربائية وعندئذ يمكن تحديد عمق ومكان الشرخ ويمكن أيضاً استخدام هذا الجهاز في تحديد سمك المعدن Metal thickness . ويوجد من هذا الجهاز نوع محمول ببطارية وهو أسطواني مع كابل لضبط مایك الرأس ويستخدم هذا الجهاز لاكتشاف التسربات Leakkages ، ومثال ذلك (الفراغ Vacuum ، خطوط الهواء Air lines ، البخار الممتص super heated ، وتكييف الهواء) والاستخدام الحديث للموجات فوق الصوتية هو اختبار المكثفات Condensers .

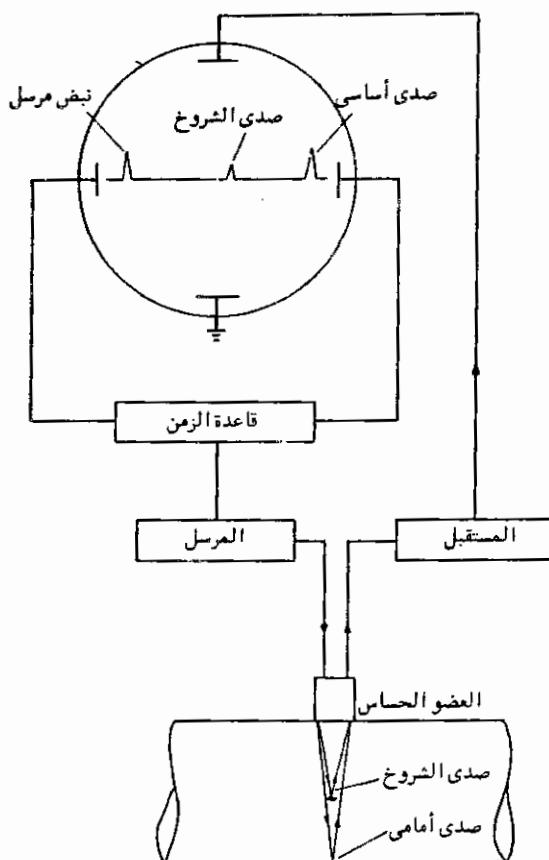

شكل (16) جهاز الاختبار بالموجات فوق الصوتية

## تشكيل المعادن Forming metals

### (1) المسبوكات الرملية Sand Casting :

يصنع نموذج من الخشب للمسبوك ويكون بمقاييس أكبر قليلاً للسماح بالانكماس بعد عملية الصب ويوضع النموذج الخشبي في صندوق رملي كالموضح في شكل (17) ثم يرفع النموذج ويصب المعادن في الفراغ الذي تركه النموذج الخشبي .



- العيوب التي يمكن أن تحدث في المسبوكات :

(1) التجويفات Cavities : نتيجة لسوء التهوية وعدم وجود تهوية كافية وذوبان الغازات في الصلب .

(2) الأكسدة Oxidation .

(3) الشوائب Impurities .

وطريقة المسبوكات تكون بطيئة ومكلفة وهي تستخدم فقط إذا كان شكل المسبوكة والمعدل غير ملائم مع الفنيات الأخرى .

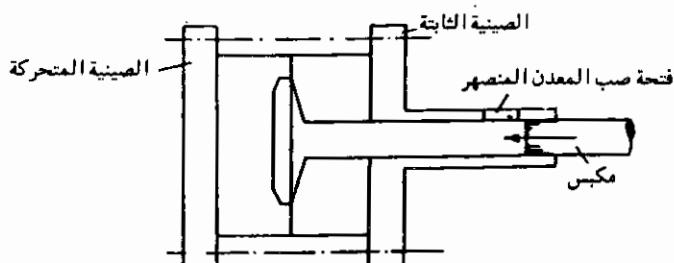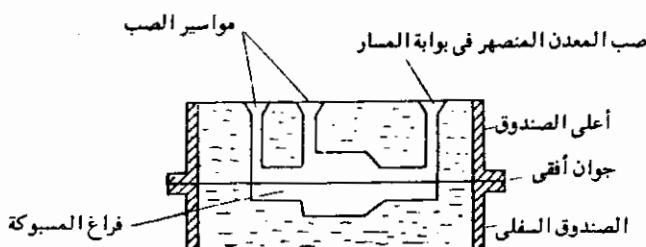

شكل (17) مسبوكات الصب في القوالب

## **: Die casting (المسيوکات المکبیة)**

وهذه الطريقة تستخدم في سبائك الألومنيوم والزنك ويصب المعدن المنصهر تحت تأثير الجاذبية أو تحت ضغط عالي وهذه الطريقة تعطى حبيبات دقيقة في تركيب منتظم ويمكن استخدام النموذج مرة أخرى .

## **: Centrifugal casting (السباكه بالطرد المركزي)**

وفي هذه الطريقة يصب المعدن المنصهر على نموذج معدني أسطواني يدور حول محوره فتكون القوة الطاردة المركزية سبباً في تباعد المعدن المنصهر قطرياً للخارج على السطح الداخلي لل قالب الإسطواني غير المساحة والمسوکات لهذه الطريقة تستخدم في شناير المکابس أو إنتاج أنابيب الحديد المسوكة .

## **: Forging casting (السباكه بالطرق)**

وهذه هي الطريقة التي تكون التشغيل والتشكيل للمعدن الساخن بعملية ميكانيكية أو يدوية بواسطة أدوات تسمى عدد الطرق أي هي عملية التشكيل على الساخن بواسطة الماكينات أو العدد وهذه العملية تستخدم لإنتاج أعمدة المرفق وأذرع التوصيل في المحركات .

## **: Cold working (التشغيل على البارد)**

وهي سحب المعدن من خلال فرم التشكيل مثل أسلاك أو مواسير وألواح حديد مدرفلة وجميعها أمثلة لطريقة التشغيل على البارد في المعادن .

## لحام المعادن Metal welding

تنقسم عملية اللحام إلى مجموعتين رئيسيتين وهما :

أولاً : اللحام الضغطى Pressure welding .

ثانياً : اللحام اللاضغطى Non-pressure welding

وأى عملية لحام تتطلب أو تحتاج إلى الضغط يكون أصل مرجعها هو عملية اللحام بالطرق وهذه العمليات لا تحتاج في العادة معدن لحام Filler metal أو مساعد صهر Flux ومع ذلك فإن الأجزاء التي تحتاج إلى لحام يجب أن تكون نظيفة وخالية من الشحومات إلى آخره .

وأقدم نوع لحام بالطرق Force welding هو لحام الطرق بالحدادة Blacksmith forge .

وهذه العملية هي عبارة عن تسخين لمركبات المعدن المراد لحامها بواسطة لهب الحدادة حتى تصبح الأجزاء الملتحمة بلاستيكية (لدنة) . ثم تزال أجزاء المركبات بعد ذلك بعيداً عن مصدر الحرارة ويتم بعد ذلك طرقيها مع بعضها لتكون جزء واحد .

واللحام بالمقاومة Resistance welding وهو عملية أخرى للحام بالطرق . يتم إمداد الأجزاء المراد لحامها بتيار والضغط أى التيار الكهربائي والضغط ولكن ليس هناك حاجة إلى معدن ملي أو مساعد صهر اللحام ، والحرارة المتولدة من أجل اللحام تعتمد على :

(1) مربع التيار الذي يتم إمداده .

(2) المعدن المراد لحامه والمقاومة التلامسية Contact resistance .

(3) زمن استخدام التيار الكهربائي والضغط .


و عمليات اللحام التي لا تتطلب أى ضغط غالباً تكون بالصهر تحتاج إلى معدن ملي Fusion filler processes . و عمليات اللحام بالصهر تحتاج إلى معدن ملي Filler metal و غالباً يستخدم فيها مساعد الصهر Flux . وأكثر عمليات اللحام بالصهر المتفقة والملازمة والشائعة هي اللحام بالقوس الكهربائي

Metal arc welding وأحياناً تسمى عملية اللحام بالقوس المعدني Electric arc processes .

#### • اللحام بالقوس الكهربائي : Electric arc welding

في هذه العملية يكون إشعال القوس بين الألكترود الذى يعمل كمعدن لحام والمعدن المراد لحامه . والحرارة المتولدة يجعل الألكترود ينصهر ويتقلل المعدن المنصهر من الألكترود إلى اللوح كما في شكل (1) .

وإذا كان الألكترود مكشوف Bare فيمكن أن يصل القوس ولذلك يكون من الصعب التحكم فيه وأيضاً إذا كان سريان القوس مكشوف (مفتوح) للتلتوث من الجو الخارجي وهذا يتسبب في أن يكون اللحام هش Brittle ومسامي Porous . ولتجنب هذه العيوب غالباً يتم استخدام الألكترودات المغطاة بمساعد الصلب Flux . وطبقة مساعد الصلب تنصهر عند درجة حرارة أعلى من قلب معدن الألكترود وهكذا نجد أن هذه الطبقة تبرز خلف القلب Core أثناء اللحام . وهذا يعطى اتزان أفضل مع التحكم والتركيز للقوس Arc . وهذه الطبقة تحجب أيضاً القوس وتحفظ المعدن المنصهر من الجو الخارجي بواسطة الفازات الخامدة Inert gases التي تصدر عندما تتبعثر .

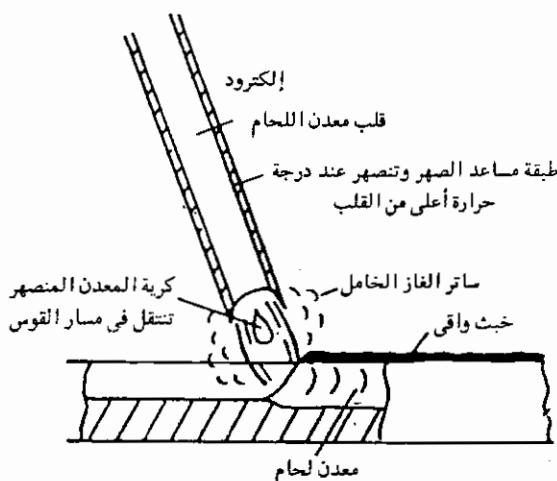

شكل (2) قطاع من خلال لحام القوس الكهربائي

والسيليكات التي تكونت من طبقة مساعد الصهر تكون خبث عند سطح المعدن الساخن وهي تحمى المعدن الساخن من الجو الخارجى عندما تبرد . ونتيجة أيضاً للانكماش الأكبر للخبث Slag عن المعدن عندما يبرد فإن الخبث يمكن إزالته بسهولة .

ولحام القوس الكهربائى يمكن أن يتم باستخدام تيار ثابت (مستمر) D.C. أو تيار متغير A.C. current والمطلوب فى هذه العملية دائرة مفتوحة وحوالى 80 فولت عندما يستخدم التيار المتغير A.C. D.C. وإمداد التيار المتغير هو الشائع فى الاستخدام عن التيار الثابت D.C. للأسباب الآتية :

- (1) يعتبر وحدة أكثر فى الدمج . Compact
- (2) الصيانة التى تتطلبها الوحدة أقل .
- (3) كفاءة أعلى من وحدة التيار الثابت D.C.
- (4) التكاليف الأولية أقل بالنسبة للوحدات المماثلة فى السعة .

#### • عيوب التيار المتغير A.C. هي :

- (1) الفولت المستخدم أعلى ولذلك يكون الخطر بالنسبة للصدمة الكهربائية .
- (2) أكثر فى لحام الحديد الزهر والمعادن غير حديدية .

وشكل (3) يوضح اللحام المثالى وأيضاً بعض العيوب التى يمكن أن تحدث على السطح أو من داخل اللحام والمعدن المجاور .

والأخطاء أو العيوب عامة تكون بسبب سوء التشغيل لماكينة اللحام ولهذا السبب يجب على اللحامين أن يقوموا بفحص لحاماتهم بانتظام من حيث العيوب .

#### • بعض عيوب اللحام وأسبابها :

##### (1) التراكب أو التداخل Overlap :

وذلك يكون بسبب الفائض Overlap بدون صهر لمعدن اللحام فوق المعدن الأصلى . وعامة يمكن اكتشاف هذا العيب بواسطة مكتشف الشرخ المغناطيسي .

## (2) القطع أو اللحام المنخفض : Undercut

وهذا العيب هو عبارة عن مجرى أو شق بطول تنوء أو بروز اللحام وسببها هو إهدار المعدن الأصلى والذى يمكن أن يكون نتيجة لتيار اللحام العالى جداً أو من سرعة اللحام البطيئة .

## (3) الطرطشة : Spatter

وهذا العيب هو عبارة عن بعثرة كريات Globules أو جزيئات من المعدن على أو حول اللحام . ويمكن أن يكون سبب هذا هو التيار العالى جداً أو الفولتية التى تسبب فى بعثرة ورش المعدن .

## (4) الفجوة الهوائية : Blowhole

وهذا العيب هو عبارة عن تجويف أو فجوة كبيرة ويكون سببها هو الهواء أو الغاز المحصور .

## (5) المسامية : Porosity

وهذا العيب هو عبارة عن مجموعة من الجيوب الغازية الصغيرة .

## (6) الشوائب : Inclusion

وهذا العيب هو أن أى خبث Slag أو أى مادة محصورة تعتبر عيب شوائب دخيلة . والسطح الذى يراد لحامه يجب أن يكون خالياً من المادة الغريبة أو الدخيلة ومثال ذلك الزربوت . والشحوم والقشور الدقيقة ورايش المعدن إلى آخره . وأنباء عملية اللحام يجب أن يسمح للخبث بأن يكون أمام المعدن المنصره أو ربما يصبح محصوراً . وأيضاً عندما يكون اللحام متقطع نتيجة لتغير الإلكترونود فإن المعدن الذى ترسب بالفعل يجب أن يبرد ثم بعد ذلك يجب كشط النحات وطرده بفرشاة .

## (7) الاختراق الغير كامل : Incomplete root penetration

وهذا العيب هو عبارة عن فراغ سببه هو فشل معدن اللحام فى ملئ الجذر .

## ٨) الصهر الناقص : Lack of fusion

وهذا العيب يحدث بين معدن اللحام والمعدن الأصلي وذلك بين الطبقات المختلفة لمعدن اللحام أو بين الأسطح المتلامسة للمعدن الأصلي . والسبب هو أن التيار غير مضبوط أو الفولت أو القاذورات أو الشحومات .

ومعظم العيوب السطحية التي تحدث في اللحام يمكن إزالتها بواسطة التجليخ ولكن العيوب الداخلية التي يمكن اكتشافها بطرق الأشعة أو الموجات فوق الصوتية تقتضي الإعادة لهذه العمليات .

ويجب فحص اللحام أثناء اللحام وبعد اللحام حيث أنه إذا أمكن اكتشاف العيوب مبكراً فهذا يعني الاقتصاد في المادة وتكليف العمل .

وأثناء اللحام بطريقة القوس الكهربائي Electric arc يجب ملاحظة النقاط

الهامة التالية :

. (1) معدل استهلاك الألكترود . Penetration

. (2) التحكم في الخبث Slag control . Fusion

. (3) طول وصوت القوس Length and sound of arc




والأشكال الأخرى للحام بالقوس الكهربائي تشمل عملية قوس الأرجون Argon arc . ولحام قوس الأرجون قادر على أن يتم لحام المعادن غير حديدية مثل الألومنيوم والمغناسيوم والنحاس الأحمر والمعادن الحديدية مثل الأستانلس ستيل بدون استخدام مساعد الصهر Flux .

وفي طريقة اللحام هذه تسمى T.I.G أي الغاز الخامل للتنجستين ، نجد أن القوس يكون إشعاله بين ألكترود التنجستين الغير قابل للاستهلاك والمعدن الأصلي . والقوس والمعدن المنصهر يكونان ذو إحاطة بغاز الأرجون الذي يورد للمشعل Torch تحت تأثير ضغط .

والأرجون Argon يعتبر واحد من الغازات الجوية الأكثر ندرة ويتم الحصول عليه من الجو الخارجي Atmosphere بواسطة الإسالة Liquefaction . وبقصد الجو الخارجي تماماً وكلية أثناء اللحام في هذه الحالة نجد أن غاز


الأرجون يمنع الناتج المؤكسدة Oxidation products والترات Nitrides التي تكون قد تكونت وهكذا تساعد اللحام على أن يتم بدون استخدام مساعد صهر Flux . وبالنسبة للحام الأكسى أسيتين نجد أن الأكسجين والأسيتين يتم تخزينهم في أسطوانات من الصلب المسحوب المصمت Solid drawn steel تحت ضغط ويتم إمدادهم للمشغل Torch .

والمشاعل الحديثة غالباً تكون من النوع الموحد ويمكن أن تستخدم إما في اللحام Welding أو في عمليات القطع ويتم توريد مختلف أنواع وأحجام الفوانى لهذا الغرض .

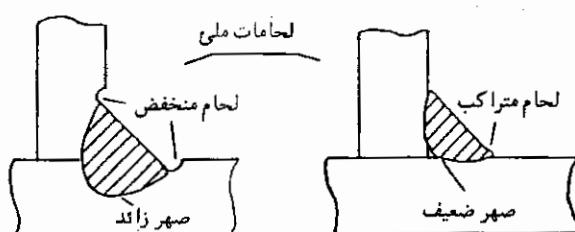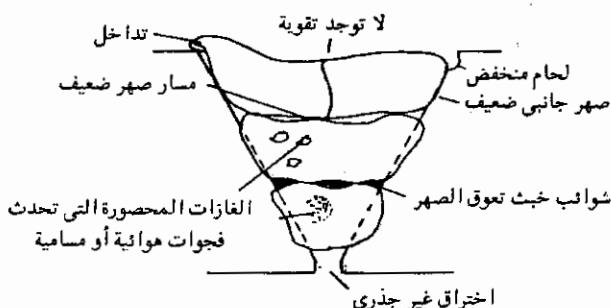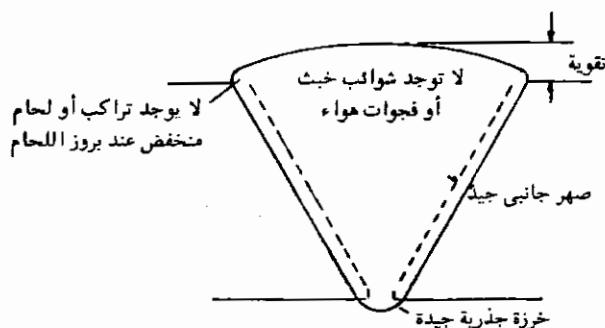

شكل (3) اللحام الصوتى وبعض عيوب اللحام

وفي اللحام يكون اللهب المتعادل هو المطلوب وهو اللهب الذي لا يتأكسد ولا يختزل . ويستخدم معدن اللحام Filler metal ومساعد الصهر Flux . ويمكن استخدام لحام الأكسى أسيتيلين Oxy acetylene في لحام المعادن الحديدية وغير الحديدية .

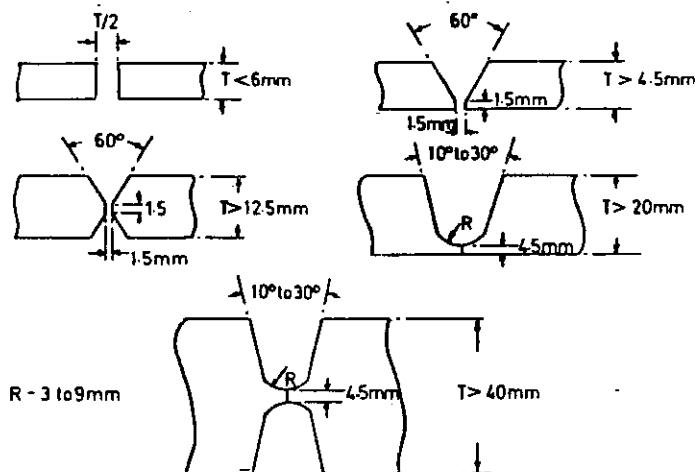

شكل (4) تجهيزات ثناكية طبق الأصل على شكل حرف U & V في اللحام

ومثال هذه المعادن أنواع الصلب الاستainless وأنواع الحديد الزهر والألومنيوم والنحاس الأحمر وغيرها . وهذه العملية يمكن أيضاً أن تستخدم للصلادة السطحية للمواد مثل ستيليت .

#### • اللحام السفلي : Downhand welding

والسمى المفضل لهذا النوع من اللحام هو لحام الوضع المسطح Flat position welding وهو لحام يتم من الجانب العلوي للوصلة حيث يكون وجه اللحام تقريباً أفقى Horizontal .

#### • المنطقة التي تتأثر بالحرارة : Heat affected zone

عند اللحام أو اللحام بالنحاس Brazing يكون جزء قاعدة المعدن الذى يكون الإنشاء فيه صغير وتكون الخصائص الميكانيكية متغيرة ولكنه لا ينضهر .

## • الفرق بين اللحام بالنحاس واللحام بالسبائك :

Difference between welding, brazing, soldering :

- (1) اللحام Welding : وفيه مادة اللحام تكون لها درجة انصهار عند أو أقل بقليل من تلك التي للمعدن الأصلي (الأساسي) .
- (2) اللحام بالنحاس Brazing : وفيه تكون مادة اللحام المستخدمة أعلى من 500°م (تقريباً) ولكنها أقل من تلك التي للمعدن الأصلي .
- (3) اللحام بالسبائك Soldering : وفيه تكون مادة اللحام المستخدم لها درجة انصهار أقل من 500°م (تقريباً) .

واللحام بالنحاس Brazing واللحام بالسبائك Soldering يكونا متماثلين في أن معدن اللحام يجب أن يكون :

- (1) مفضل للمعدن الأصلي .
- (2) يجب أن يسحب إلى داخل الوصلة بالخاصية الشعرية . ومعادن اللحام بالنحاس هي سبائك من النحاس الأحمر والنحاس والنحاس والألومنيوم . ومعادن اللحام بالسبائك هي سبائك الرصاص والقصدير أو الألومنيوم . ومساعد الصهر يستخدم لإذابة أو إزالة الأوكسيدات وفي حالة اللحام بالنحاس يستخدم البوراكس Borax وفي حالة اللحام بالسبائك يغمس في محلول البترول .


## • القطع بالغاز Gas cutting

العملية الأكثر شيوعاً هي عملية قطع الحديد والصلب بواسطة أداة الأكسى أسيتيلين Oxy-acetylene . ولهب القطع أو الحرق كما يسمى هكذا أحياناً يكون مطابق وسريع وذات كفاءة نسبياً وغير مكلف .

ومشعل لعب القطع يكون مختلفاً بالنسبة لمشعل اللحام في أن يكون له صمام تحكم منفصل لإمداد أكسجين القطع بالإضافة إلى الأكسجين العادي وموارد الأسيتيلين (شكل 5) .

فمثلاً عند قطع لوح من الصلب يتم تسخين مسبق للوح أولاً بواسطة لهب

التسخين حتى يصل إلى درجة حرارة الاشتعال وهذا عادة يكون مميزة بواسطة اللون (يكون بين الأحمر اللامع والأبيض) ثم يتم توريد الأكسجين بعد ذلك وفي الحال يبدأ الحرق Burning وأكسجين القطع يؤكسد الحديد إلى أكسيد الحديد المغناطيسي ( $F_3O_4$ ) والذي يكون له درجة انصهار منخفضة . وهذا الأكسيد ينصدر بسهولة وينصرف بسرعة إلى الخارج بواسطة تيار أكسجين القطع .

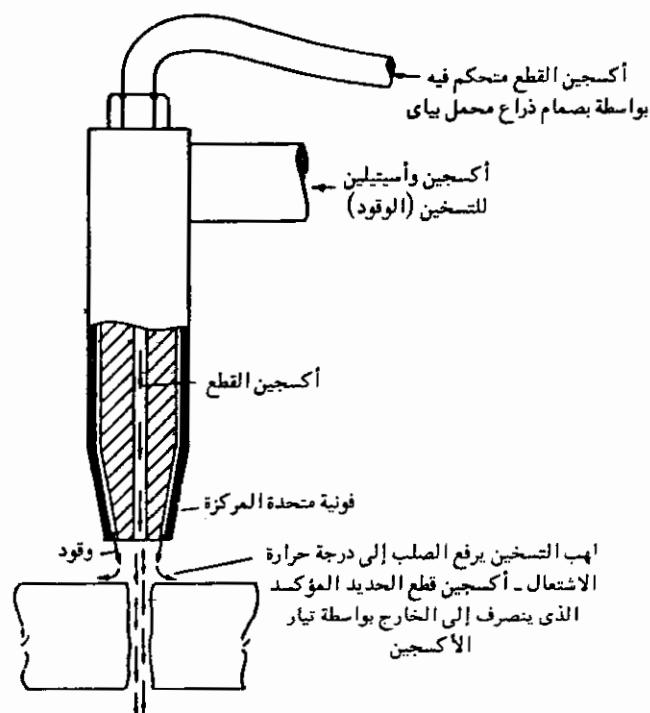

شكل (5) جهاز القطع بغاز الأكسى اسيتيلين

وفي حالة الوصول إلى درجة الاشتعال تكون عملية القطع Cutting process حيث أن الحرارة تكون قد نشأت وبالإضافة إلى ذلك الحرارة المعطاة من لهب التسخين بواسطة أكسدة الحديد . ويجب ملاحظة أن الحديد أو الصلب ذاته لا ينصدر ولكنه يكون قد تأكسد أو احترق .

ونتيجة للتبريد السريع لحافة اللوح الذي يحدث في حالة مسحور المشعل يحدث صلادة موضعية ومن هنا تشطب حافات اللوح بواسطة المكينة

Machining أو التجليخ لإزالة المادة المصلدة والتي عادة تكون غير مرغوبة ومن جانب آخر يمكن أن يظهر شرخ سطحي .

**جدول يوضح خصائص المواد التي تدخل في تصنيع الصلب سريع القطع : High speed steel**

الخاصية المعطاة Property given	النسبة المئوية المتواردة Percentage given	اسم العنصر Name of element	المعادن المصنفة حسب النوع Classification of metals according to type
الصلادة Hardnes	14	Tungesten	
الصلادة والمثانة ومقاومة التآكل Strength and tendency to brittleness	3	Nickel	
صلادة واستعصاء Hardness, tenacity	8 - من 4	Managanese	
المثانة والميل للهشاشة Strength and tendency to brittleness	من 4 - 7	Chromium	الصلب من المثناة في الصنع
المثانة والصلادة Hardness, strength	8 - من 2	Cobalt	
المثانة والصلابة والمرنة Strength, toughness and elasticity	من 0.85 - 1.5	Vanadium	
المثانة والصلادة Hardness, strength	من 0.3 - 1.5	Molybdnem	العدة Tool steel

ويعتبر الصلب سريع القطع هو الأكثر تطوراً في تصنيع الصلب والمواصفات الخاصة التي يتم الحصول عليها تكون نتيجة لإضافة المعادن السابق ذكرها في الجدول والتي تدخل في تركيب الكربون العادي أو صلب العدة Tool steel .

### الجدول الآتى يوضح تحليل الصلب Analyses of steel

صلب العدة الصلد	صلب البوتقة للمطروقات	الواح صلب سيمانز	صلب سيمانز مارتن الرخو	في كل 100 جزء من
1.144	0.36	0.21	0.167	Carbon كربون
0.104	0.30	0.36	0.044	Manganese منجنيز
0.166	0.02	0.047	0.023	Silicon سيليكون
—	0.02	0.052	0.013	Sulphur كبريت
—	0.03	0.035	0.062	Phosphorus فوسفور
—	—	—	0.076	Copper نحاس أحمر

والصلب الطرى Mild stell يمكن طرقه ولحامه ولكن لا يمكن تطبيعه  
والصلب الصلد فقط هو الذى يمكن تطبيعه .

والجدول الآتى يوضح الألوان ودرجات الحرارة المناظرة المطلوبة فى تطبيع أدوات مختلفة

Temp درجة الحرارة.	Colour اللون	Article الأداة
450°F	لون القش Straw	أدوات الخراطة Turning tools
490°F	بني Brown	الأحنات الباردة Cold chisels
530°F	أرجوانى Purple	السكاكين وأدوات قطع الخشب Knives والمقصات wood turining tools, shears
—	أزرق Blue	الإياءات Springs

### جدائل تحليلات الصلب السريع القطع (عينات مختلفة)

المعالجة الحرارية : يتم تسخين العينة لحوالى 1475°F ثم تسقيتها فى الماء ثم تطبيعها عند حوالى 1150°F وثم تبريدها فى الهواء .

: (1) صلب الموليبيدينوم Molybdenum

### مواد التركيب

موليبيدينوم Mo.	نيكل Ni.	كروم Cr.	سيليكون Si.	منجنيز Mn.	كربون C.
0.48	3.02	0.86	0.52	0.60	0.305
0.54	3.05	0.98	0.52	0.68	0.305
0.34	2.90	0.81	0.12	0.58	0.255

## (1) صلب الموليبيدينوم : Molybdenum

### مواد التركيب

نيكل % Ni.	فاناديوم % V.	تنجستين % W.	كروم % Cr.	سيليكون % Si.	منجنيز % Mn.	كريون % C.
0.16	0.45	14.04	3.34	0.15	0.12	0.68
—	1.5	18.0	4.0	0.15	0.20	0.65
—	0.51	14.62	2.06	0.52	0.12	0.55



## خصائص المعادن والسبائك Properties of metals and alloys

- (1) الحديد الزهر Cast iron : يمكن سبكه .
- (2) الحديد المطاوع Wrought iron : يمكن طرقه ولحامه .
- (3) الصلب الطرى Mild steel : يمكن طرقه ولحامه .
- (4) صلب النيكل Nickel steel : يمكن طرقه وتقطيعه وسبكه .
- (5) الصلب الصلد Hard steel : يمكن طرقه وتقطيعه وسبكه .
- (6) النحاس الأصفر Brass : يمكن سبكه .
- (7) نحاس البحريّة الأصفر Naval steel : يمكن سبكه ودرفلته وطرقه (على الساخن) .
- (8) معدن مونتز Montz metal : يمكن سبكه ودرفلته وطرقه (على الساخن) .
- (9) معدن المدافع Gun metal : يمكن سبكه ودرفلته .
- (10) البرونز الفوسفورى Phosphor bronze : يمكن سبكه ودرفلته .
- (11) معدن بابيت (المعدن الأبيض) Babbit's white metal : يمكن سبكه .
- (12) المعدن الأبيض (بارسون) Parson's white metal : يمكن سبكه .

## أسئلة موضوعية وأجوبة عما سبق شرحه

- س(1) ما هي مكونات الشحنة Charge التي تكون في الفرن العالى ؟ Blast
- ج: المكونات التي في الفرن العالى هي شحنة فحم الكوك وصلب خرده .
- س(2) ما هي النسبة المئوية للحديد في الهيماتيت Hematite ؟
- ج: النسبة المئوية للحديد في الهيماتيت 70٪
- س(3) ما هو اسم الأكسيدات التي توجد في خام الحديد ؟
- ج: الأكسيدات التي توجد في خام الحديد هي الهيماتيت والمجنتيت والليمونيت .
- س(4) ما هو اسم المنتج النهائي الذي يستخرج من الفرن العالى ؟
- ج: المنتج النهائي من الفرن العالى هو تماسير الحديد Pig iron ؟
- س(5) ما هو اسم المنتج النهائي الذي يستخرج من فرن الدست ؟
- ج: المنتج النهائي من فرن الدست هو الحديد الزهر Cast iron .
- س(6) ما هو العنصر الأكثر أهمية الذي يستخدم في اختزال المعدن المنصهر لتصنيع الصلب ؟
- ج: العنصر الذى يستخدم فى الاختزال هو الهيدروجين Hydrogen .
- س(7) ما هو اسم السبيكة التي تنتج حينما يتم سبك الحديد مع الكربون بنسبة تزيد عن 2٪ ؟
- ج: اسم السبيكة التي تنتج فى هذه الحالة هو الحديد الزهر Cast iron .
- س(8) بماذا تسمى أنواع الصلب التي تحتوى على نسبة 0.83٪ كربون ؟
- ج: يسمى الصلب فى هذه الحالة بالمركب اليوتكتيويدي .
- س(9) ما أطوار أنواع الصلب ذات اليوتكتيكية الفائق ؟
- ج: الأطوار هى الفيريت والبيريليت . Ferrite & pearlite

س(10) مما يصنع المركب الكلى للصلب اليوتكتىكى ؟

ج: يصنع أو يتكون من البيريليت . Pearlite

س(11) ما هي درجة الحرارة التى يحدث عندها حديد جاما Gamma iron ؟

ج: درجة الحرارة تكون من 910<sup>°</sup>M إلى 1400<sup>°</sup>M .

س(12) ما هي درجة الحرارة التى عندها يتتحول حديد جاما إلى حديد دلتا ؟

ج: درجة الحرارة هي عند 1440<sup>°</sup>M .

س(13) ما هي درجة الحرارة التى عندها يتتحول حديد ألفا باراما جنيثيك إلى حديد جاما ؟

ج: درجة الحرارة هي عند 910<sup>°</sup>M .

س(14) ما هي درجة الحرارة التى عندها يتتحول حديد ألفا فيروروجيثيك إلى

حديد ألفا بارمجيثيك ؟

ج: درجة الحرارة هي 770<sup>°</sup>M .

س(15) ما هو معدل كمية الكربون فى تماسيح الحديد ؟

ج: تتراوح النسبة المئوية للكربون من 4 إلى 4.5 % .

س(16) ما الذى ينتج عن تواجد الكبريت Sulphur فى تماسيح الحديد ؟

ج: الاتجاه لجعل الحديد صلد وينتج مسبوكات غير صحيحة .

س(17) ما الذى ينتج عن وجود السيليكون فى الحديد ؟

ج: تواجد السيليكون فى هذه الحالة يؤثر فى الصلادة ومتانة الحديد .

س(18) ما هي خواص الحديد الزهر الأبيض White cast iron ؟

ج: الخواص هى أنه ذو صلادة شديدة وهش ومقاوم للتآكل .

س(19) ما هي خواص حديد الزهر الذى له نسبة احتواء عالية من الكربون وهو

على هيئة كربيد Carbide ؟

ج: يكون حديد الزهر فى هذه الحالة ذو صلادة وهش وله قابلية الميكنة .

س(20) ما هو العنصر السبائكى الذى يقلل من الميكنة فى الحديد الزهر ؟

ج: العنصر هو الموليبدينوم Molybdenum .

س(21) ما الذى ينتج عن تواجد الكروم فى الحديد الزهر ؟

ج: يكشف تكون الجرافيت ويساعد فى تكون الكربيدات Carbides .

س(22) ما هى النسبة المئوية التى يحتويها الحديد المطاوع من الكربون ؟

ج: النسبة المئوية هى من صفر إلى 0.25% .

س(23) ما هى درجة الحرارة التى ينصدر عنها الحديد المطاوع Wrought iron ؟

ج: درجة حرارة انصهار الحديد المطاوع هى 1535°C .

س(24) ما هى خاصية المادة المطولة Ductile material ؟

ج: يمكن سحب هذه المادة إلى أسلاك رفيعة .

س(25) ما هى خاصية المادة المتينة Tough material ؟

ج: هى المادة التى لا تنكسر بسهولة تحت تأثير الطرق .

س(26) ما هى خاصية المادة المطروقة Malleable material ؟

ج: يمكن طرقتها إلى ألواح رقيقة أو رقائق .

س(27) ما هى الأشكال أو الأطوار الرئيسية للصلب ؟

ج: الأطوار الرئيسية هى الفيريت والسميثيت والأوستينيت .

س(28) ما هو المختزل الرئيسي المستخدم فى الصلب الكربونى Carbon steel ؟

ج: المختزل الرئيسي هو الكبريت .

س(29) ما هو الحد الأقصى لنسبة الكبريت المئوية المسماوح بها فى الصلب ؟

ج: النسبة المئوية للكبريت المسماوح به هي 0.055% .

س(30) ما هى النسبة المئوية للمنجنيز المتواجد فى الصلب الكربونى ؟

ج: النسبة المئوية للمنجنيز هي 1.65% .

س(31) ما هى المعادن التى تحسن من خصائص الميككنة فى الصلب ؟

ج: المعادن هى الكروم والنيكل .

س(32) ما هي المعادن التي تزيد من مقاومة التآكل في الصلب ؟

جـ : المعادن هي الكروم والنحاس .

س(33) ما هي المواد التي تعطى متانة عالية عند الحرارة العالية للصلب ؟

جـ : المعادن هي الكروم والنحاس .

س(34) ما الذي ينتج عند إضافة الفاناديوم حتى لو بكميات صغيرة إلى الصلب ؟

جـ : الفاناديوم يحسن من مقاومة التعب أو الكلل ويرفع حد المرونة .

س(35) ما هو العنصر الأكثر فعالية في تقوية الفريت الذي في الصلب الكربوني ؟

جـ : العنصر هو الفوسفور والسيليكون والمنجنيز .

س(36) ما هو التغير المحتمل الذي ينتج بإضافة العناصر السبائكية غير الحديدية ؟

جـ : تغيير التشوه للكربيد في الفيريت وتغيير خصائص الفيريت وتغيير خصائص الكربيد .

س(37) ما سبب إضافة الألومنيوم إلى الصلب الكربوني ؟

جـ : لأن الألومنيوم لأنه هو المانع الأكثر فعالية لنمو الجزيئات .

س(38) ما هي الميزة من إضافة النحاس والكروم للصلب منخفض الكربون ؟

جـ : الميزة هي رفع حد المرونة Elastic limit وتحسين الرجوعية Resilience والمطولة Ductility .

س(39) ما الذي يحدثه تواجد المنجنيز في الصلب ؟

جـ : المنجنيز يبحث على الصلادة Hardness .

س(40) ما الذي يحدثه التجستين عندما يستخدم في السبائك مع الصلب ؟

جـ : يحسن من الخواص المغناطيسية والصلادة .

س(41) ما هي معادن السبيكة التي يرمز لها بالمصطلح  $\leftarrow \text{INVAR}$  ؟

جـ : المعادن هي النحاس والحديد .

س(42) ما هي العناصر التي تساعد في تكوين كربيد الحديد في الصلب وتمنع تغريدة الكربيدات في المارتنسيت المطبع ؟

ج: العناصر هي الموليبنوم والتنجستين والفاناديوم .

س(43) ما هي نسبة الكربون الذي يحتوى عليها الصلب اليوتكتيكي ؟

ج: النسبة المئوية للكربون هي 85% .

س(44) إلى ماذا يتحول الصلب اليوتكتيكي الفائق الذي يحتوى على أقل من 0.85% كربون عند يبرد إلى أقل من 690°C ؟

ج: يتتحول إلى بيرليت وفيريت . Pearlite & ferrite

س(45) ما هي درجة الحرارة الحرجة الأعلى للصلب الذي نسبة الكربون فيه تكون 2.2% ؟

ج: الدرجة هي 860°C .

س(46) ما هي مكون الحديد النقي ؟

ج: يكون المكون هي 100% فيريت . Ferrite

س(47) ما هي النسبة المئوية الأعلى للكربون في سبيكة الحديد والكربون ؟

ج: النسبة المئوية للكربون هي 6.66% .

س(48) بماذا تسمى سبيكة الحديد والكربون التي تحتوى كربون يزيد عن 1.8% ؟

ج: هذه السبيكة تسمى حديد زهر Cast iron .

س(49) ما هي النسبة المئوية للكربون في الصلب عالي الكربون ؟

ج: النسبة المئوية للكربون تتراوح من 0.60 إلى 1.2% .

س(50) ماذا يكون المكون الذي نحصل عليه من حديد الزهر الأكثر بياض والأكثر صلادة والذي نسبة الكربون فيه 6.66% ؟

ج: المكون يكون كله سمثيت Cementite .

س(51) بماذا يسمى مكون الصلب ذات الرخوية الأكبر والمثانة الأقل ؟

ج: المكون يسمى فيريت . Ferrite

س(52) ما هو مكون الأوستنیت ؟ Austenite ?

ج: هو عبارة عن محلول من كربيد الحديد في حديد جاما Gamma iron .

س(53) عند درجة حرارة أقل من 768°C بماذا يسمى الحديد ؟

ج: عند هذه الدرجة يسمى الحديد بحديد ألفا Alpha iron .

س(54) بماذا يسمى الحديد عند الدرجة بين 1404°C حتى الانصهار 1535°C ؟

ج: يسمى الحديد في هذه الحالة بحديد دلتا Delta iron .

س(55) بماذا يسمى الحديد عند الدرجة من 768 - 900°C ؟

ج: يسمى الحديد بحديد بيتا Beta iron .

س(56) بماذا يسمى الحديد عند الدرجة من 900 إلى 1404°C ؟

ج: يسمى الحديد بحديد جاما Gamma iron .

س(57) ما هي مكونات سبيكة صلب الأستانلس ستيل ؟

ج: سبيكة صلب الأستانلس تحتوى على الكروم والنيكل .

س(58) متى يستخدم الصلب منخفض الكربون ؟

ج: عندما يكون هناك حاجة لمتانة متوسطة ودرجة كبيرة من اللدونة .

س(59) ما هو معدل الكربون الذى يحتويه الصلب ؟

ج: يحتوى الصلب على نسبة كربون من 0.60 إلى 1.30% .

س(60) ما الذى يفعله الكوبالت عند إضافته إلى السبيكة ؟

ج: يقلل من قدرة الصلاة عند سبكه مع العناصر الأخرى .

س(61) ما هو العنصر الذى يقلل من صلادة الصلب عند سبكه مع العناصر الأخرى ؟

ج: العنصر هو الكوبالت Cobalt .

س(62) ما هو العنصر الذى له ميل أكثر لتكوين كربيد قوى في الصلب ؟

ج: العنصر هو الفاناديوم Vandium .

س(63) ما هو العنصر الذى ليس له تأثير فى تكوين الكربيد فى الصلب ؟

ج: العنصر هو الفوسفور Phosphorus .

س(64) ما هى العوامل التى تعتمد عليها درجة حرارة إعادة التبلور ؟

ج: العوامل : شدة التشوه البلاستيكى ، حجم الحبيبات قبل التشوه البلاستيكى ، ودرجة الحرارة التى يحدث عندها التشوه البلاستيكى .

س(65) ما هو مكون الأوستنیت ؟

ج: الأوستنیت هو محلول جامد من الكربون .

س(66) ما هى العناصر التى تتكون منها سبائك النحاس الأصفر ؟

ج: العناصر هى النحاس الأحمر والزنك .

س(67) ما هى مكونات سبائك البرونزوات ؟

ج: المكونات هى النحاس الأحمر والقصدير .

س(68) ما هى مكونات سبيكة معدن مونتز Montz metal ؟

ج: المكونات هى النحاس الأحمر والزنك .

س(69) ما هى النسبة التى يتكون منها عناصر معدن مونتز ؟

ج: 60% نحاس أحمر ، 40% زنك .

س(70) ما هى مكونات سبيكة نحاس البحري ؟

ج: المكونات هى النحاس الأحمر والزنك والقصدير .

س(71) ما هى مكونات سبيكة البرونز الفوسفورى ؟

ج: المكونات هى نحاس أحمر وزنك .

س(72) ما هى نسب العناصر المكونة للبرونز الفوسفورى ؟

ج: 89% نحاس أصفر ، 10% زنك ، 1% فوسفور .

س(73) ما هى مكونات معدن دلتا Delta metal ؟

ج: المكونات هى 60% نحاس أحمر ، 37% زنك ، 3% حديد .

س(74) ما هي العناصر التي يتكون منها معدن المدافع Gun metal ؟

ج: 88% نحاس أحمر ، 10% قصدير ، 2% زنك .

س(75) ما هي العناصر التي يتكون منها الديورالومين ؟

ج: العناصر المكونة هي الألومنيوم والنحاس الأحمر والمغناسيوم .

س(76) ما هي مكونات سبيكة برونز الألومنيوم ؟

ج: 10% ألومنيوم ، 90% نحاس أحمر .

س(77) ما هي مكونات معدن الأجراس Bell metal ؟

ج: المكونات هي نحاس أحمر وقصدير .

س(78) ما هي مكونات سبيكة الفضة الألمانية ؟

ج: المكونات هي النحاس الأحمر والزنك والنيكل .

س(79) ما هي سبائك اللحام الرخوة Soft solders ؟

ج: هي سبائك الرصاص والقصدير .

س(80) ما هي سبائك اللحام الصلدة Hard solders ؟

ج: هي سبائك الزنك والنحاس الأحمر .

س(81) ما هي سبيكة برونز بيريليوم Beryllium bronze ؟

ج: هي سبيكة النحاس القاعدي .

س(82) ما هي مكونات معدن مونيل Monel metal ؟

ج: المكونات هي النيكل والنحاس .

س(83) ما هي اسم السبيكة الخفيفة Light alloy ؟

ج: السبيكة الخفيفة هي الفضة الألمانية .

س(84) ما هي مكونات معدن بابيت ؟

ج: معدن بابيت هو سبيكة من القصدير والنحاس والأنثيمون .

س(85) ما هي مكونات المعدن الأبيض ؟ White metal ?

ج : المكونات هي سبائك من الرصاص والنحاس .

س(86) ما هو العامل الذى يقلل من قابلية الصلادة فى الصلب ؟

ج : هو الحبيبات الدقيقة من الأوستينيت .

س(87) ما هو العامل الذى يزيد من قابلية الصلادة فى الصلب ؟

ج : هي العناصر الذائبة فى الأوستينيت .

س(88) ما هو الغرض من استخدام العناصر السبائكية فى الصلب ؟

ج : الغرض هو زيادة قابلية الصلادة وزيادة المقاومة بالنسبة للتليين والتطبيع ولتحسين الخصائص لدرجة الحرارة العالية .

س(89) ما هي عملية المراجعة ؟ Normalising ?

ج : هي تسخين الصلب لدرجة أعلى من درجة الحرارة الحرجة ثم يتلو ذلك عملية التبريد في ماء ساكن .

س(90) ما هي عملية التلدين ؟ Annealing ?

ج : التلدين هو تسخين الصلب لدرجة أعلى من درجة الحرارة الحرجة ثم يحافظ على درجة الحرارة هذه لفترة زمنية ثم تبريد بطيء جداً في الفرن .

س(91) ما هي عملية التطبيع ؟ Tempering ?

ج : هي إعادة تسخين السبيكة المصلدة لدرجة حرارة أقل من درجة الحرارة الحرجة وتبقى على هذه الدرجة لفترة زمنية ثم التبريد بالتسقية .

س(92) ما هي عملية الكربنة النيتریدية ؟ Carbonitriding ?

ج : يضاف الكربون وهو في حالة غازية إلى النيتروجين وهكذا يسمح بالكرينة وعمليات التتردة يتم إجرائها في نفس الوقت .

س(93) ما هي عملية التكوير ؟ Spherodising ?

ج : يتم تسخين سبائك الحديد القاعدية لدرجة من 20 - 40 ° م أقل من

درجة الحرارة الحرجة ويبقى الوضع هكذا لفترة زمنية كبيرة ثم تبريد بطيء في حرارة الغرفة .

س(94) ما هو الغرض من النتردة ? Nitriding ؟

ج : لزيادة صلادة السطح لدرجة عالية ولزيادة مقاومة التآكل للسطح ولزيادة حد التعب أو الكلل Fatigue .

س(95) ما هو الغرض من عملية المراجعة ? Normalising ؟

ج : لتكرير مكون الصلب وإزالة الانفعالات الناتجة من عمليات التشغيل البارد ، ولتحسين قابلية الميكنة وقوه الشد .

س(96) ما هو الغرض من عملية التلدين ? Annealing ؟

ج : لإزالة الإجهادات الداخلية والبحث على الرخوية وتكرير حجم الجبيبات ومكونه .

س(97) ما هو البيتومين ? Bitumen ؟

ج : البيتومين هو مادة عضوية طبيعية .

س(98) ما هو البلاستيك ذات التلدين الحراري ؟

ج : هو فورمالدهايد الفينول .

س(99) ما هي البلاستيكات شبه الصناعية ؟

ج : هي عبارة عن الكاسين Casein والمشتقات السيليولوزية .

س(100) ما هو البلاستيك المصلد بالتسخين والأكثر شيوعا ؟

ج : هو الفورمالدهايد فينول Formaldehyde phenol .

س(101) ما هي الطريقة التي تتكون بها راتنجات الأكريليك ؟

ج : الطريقة هي بلمرة الأسترات Esters أو الأميدات .

س(102) لماذا يتم إضافة الملدنتات لمركب البلاستيك ؟

ج : لتحسين الرخوية والمرنة والإنشائية للمنتج .



## مقاومة المُواد

### Strength of materials

#### • الإِجْهَاد : Stress

عندما يؤثر نظام قوة خارجي على جسم فإنه يحدث به بعض التشوه Deformation . ونتيجة لهذه التشوّهات فإنها ترفع نسبياً من المقاومات الداخلية أو زيادة القوى التي تشوه .

وهذه المقاومة أو القوة لكل وحدة مساحة تشوه تعرف بالإِجْهَاد Stress وحسابياً هي :

$$p = \frac{P}{A}$$

حيث أن :  $p$  = شدة الإِجْهَاد أو الإِجْهَاد .

$P$  = حمل القوة المؤثرة على الجسم بالكيلو جرام (Kg) .

$A$  = مساحة مقطع الجسم بالستيometer مربع ( $\text{cm}^2$ ) .

. وحدة الإِجْهَاد ستكون كجم/ $\text{cm}^2$  .

#### • الانفعال : Strain

التشوه Deformation يحدث تحت تأثير الحمل .

والانفعال ببساطة هو قياس للتشوه الناتج عن استخدام قوى خارجية . وهو النسبة ما بين التغير في الأبعاد إلى الأبعاد الأصلية وهكذا لا يكون له وحدة .

$$\therefore \text{الإنفعال} = \frac{\text{التغير في الأبعاد}}{\text{الأبعاد الأصلية}}$$

#### • أنواع الإِجْهَادات : Types of stresses

هناك ثلاثة أنواع من الإِجْهَادات البسيطة وهي :

(1) إِجْهَاد الشد Tensile stress ويرمز له  $f_t$  .

(2) القص Shear أو إِجْهَاد المستعرض Transverse stress ويرمز له  $f_s$  .

(3) إِجْهَاد الانضغاط Compressive stress ويرمز له  $f_c$  .

### (ا) إجهاد الشد : Tensile stress

عندما تؤثر قوى متساوية ومتضادة في الاتجاه على جسم فإنها تعمل على استطالته ويقال على الجسم في هذه الحالة أنه في حالة شد tension وبالتالي الإجهاد الناتج فيه يسمى إجهاد الشد .


وشكل (1) يوضح قضيب bar له مساحة مقطع A ومحورياً عليه حمل شد W موزع بانتظام .

$$\therefore f_t = \frac{W}{A}$$

حيث أن  $f_t$  = إجهاد الشد

$W$  = حمل شد ،

$A$  = مساحة المقطع ،

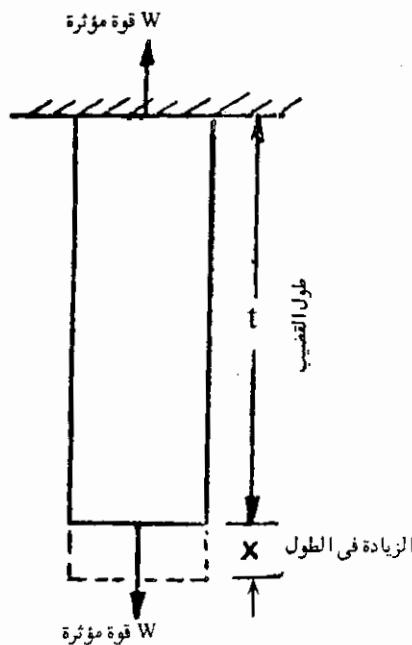

شكل (1)

### (ب) إجهاد الانضغاط : Compressive stress

عندما تؤثر قوى متساوية ومتضادة في الاتجاه على جسم فإنها تعمل على

قصيره ويقال في هذه الحالة أن الجسم تحت تأثير إنتصاف Compression والإجهاد الناتج يسمى إجهاد انتصاف.


وشكل (2) يوضح قضيب Bar عليه حمل انتصاف محوري W وموزع بانتظام على مساحة A .

$$\therefore f_c = \frac{W}{A}$$

حيث أن  $f_c$  = إجهاد الانتصاف

،  $W$  = الحمل

،  $A$  = مساحة المقطع

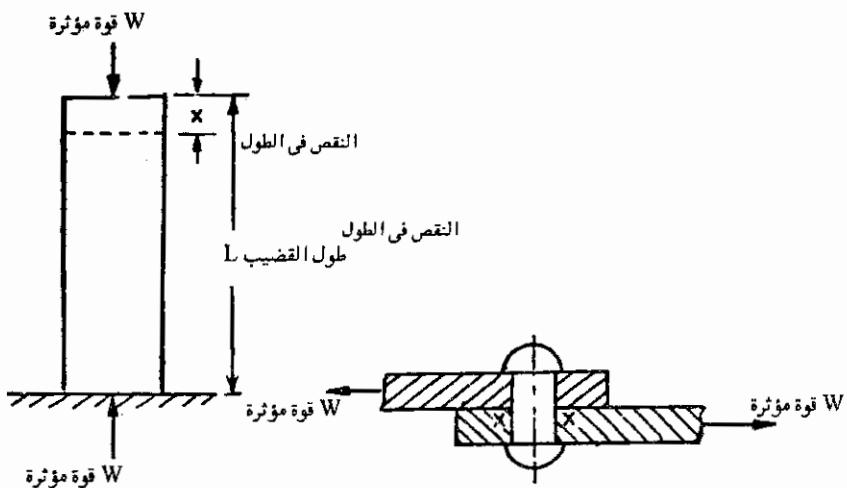

شكل (2)

شكل (3)

### (ج) النقص أو الإجهاد المستعرض : Shear or transverse stress

عندما تؤثر قوى متساوية ومتضادة في الاتجاه على جسم بالتماس على أي مساحة مقطع من الجسم فإنها تعمل على انطلاق جزء واحد منه فوق الآخر عند تلك المستوى ويقال على الجسم في هذه الحالة أنه في حالة قص والإجهاد المنتج بالحث فيه يعرف بإجهاد القص . وفي شكل (3) يوضح أن البرشام Rivet المنتج بالحث فيه يعرف بإجهاد القص . وإذا كانت A هي مساحة مقطع البرشام يعمل على القص عند المقطع XX وإذا كان A هي مساحة مقطع البرشام فيكون :

$$\therefore f_s = \frac{W}{A}$$

حيث أن  $f_s$  = إجهاد القص

،  $W$  = الحمل

،  $A$  = مساحة المقطع

#### • أنواع الانفعالات : Types of strains

هناك أربعة أنواع من الانفعالات البسيطة وهي :

(1) انفعال الشد Tensile strain ويرمز له  $e_t$ .

(2) انفعال الانضغاط Compressive strain ويرمز له  $e_c$ .

(3) انفعال القص shear أو المستعرض Transverse strain ويرمز له  $e_s$ .

(4) الانفعال الحجمي Volumetric strain ويرمز له  $e_v$ .

#### (أ) انفعال الشد : Tensile strain

في شكل (1) قضيب طوله  $L$  وعليه حمل شد  $W$  يزيد من طول القضيب بمسافة  $X$ .

$$\therefore \text{انفعال الشد } (e_t) = \frac{\text{الزيادة في الطول}}{\text{الطول الأصلي}} = \frac{X}{L}$$

#### (ب) انفعال الانضغاط : Compressive strain

في شكل (2) قصر طول القضيب بمقادير  $X$  بتأثير حمل الانضغاط  $W$ .

$$\therefore \text{انفعال الانضغاط } (e_c) = \frac{\text{القص في الطول}}{\text{الطول الأصلي}} = \frac{X}{L}$$

#### (ج) انفعال القص shear أو المستعرض : Transverse strain


وهو قياس الزاوية التي من خلالها يكون قد تشهو بالقوى المؤثرة . وفي شكل (4) نجد أن الجسم المستطيل ABCD قد تم تثبيته على الوجه السفلي وهو متشهو من خلال زاوية  $\emptyset$  بالقوة F المؤثرة بحيث أن الوجه DC يتحرك إلى الوضع D'C' والانتقال CC للطرف C يكون صغير للغاية ويمكن أن يؤخذ كقوس لنصف قطر BC مع المركز B .

$$\therefore e_s = \frac{CC'}{CB} = \tan \phi = \phi \text{ radians}$$


$\therefore \text{أن انفعال القص } (e_s) = \frac{\text{البعد } CC'}{\text{البعد } CB} = \tan \phi = \phi$  النصف قطرية لأن الزاوية  $\phi$  تكون عملياً صغيرة جداً.

#### (د) الانفعال الحجمي : $I_v$ Volumetric strain

عندما يكون هناك جسم معدني خاضع لقوى خارجية حيث يكون هناك شد أو اضغاط على أسطحه فمن الطبيعي أنه سيكون هناك تغير في حجمه . والنسبة بين التغير في الحجم والحجم الأصلي تعرف بأنها الانفعال الحجمي كما في شكل (5) .

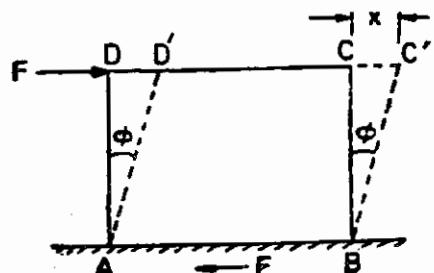

شكل (4)

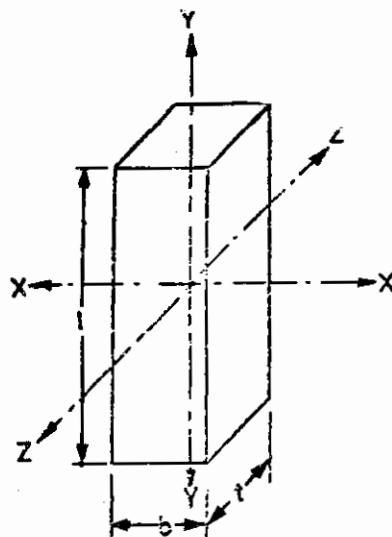

شكل (5)

$$\therefore \text{الانفعال الحجمي} (e_v) = \frac{\text{التغير في الحجم}}{\text{الحجم الأصلي}} = \frac{8V}{V}$$

حيث أن  $8V$  = التغير في الحجم ،  $V$  = الحجم الأصلي

$$\therefore \text{الانفعال الحجمي} (e_v) = \frac{\text{التغير في الحجم}}{\text{الحجم الأصلي}} = \frac{L \times b \times t}{L \times b \times t}$$

$$= (\text{انفعال } zz + \text{انفعال } yy + \text{انفعال } XX)$$

ولذلك فإن الانفعال الحجمي هو المجموع الجبرى لكل الانفعالات الخطية أو المحورية .

#### • المرونة وحد المرونة : Elasticity and elasticlimit

يقال على المادة أنها ذات مرونة تامة إذا كان الانفعال strain أو التشوه الناتج نتيجة لحمل خارجة وتخفي كلية عند إزالة الحمل والمتبقي أو الانفعال الباقي يرجع إلى أنه أثر دائم .

#### • قانون هوك : Hook's law

وينص على أنه من خلال حد المرونة يكون الانفعال متناسب مع الحمل المؤثر ولكن الإجهاد أيضاً يتتناسب مع الحمل ولذلك فإن الإجهاد يتتناسب مع الانفعال :

$$\therefore \text{الإجهاد} \propto \text{الانفعال}$$

$$\text{أو الإجهاد} = \text{ثابت} \times \text{الانفعال}$$

$$\text{أو ثابت} = \frac{\text{الإجهاد}}{\text{الانفعال}}$$

والثابت هذا يعرف بأنه هو مكافئ المرونة أو معامل المرونة .

#### • معامل يونج للمرونة : Young's modulus

النسبة بين إجهاد الشد وانفعال الشد أو بين إجهاد الانضغاط وانفعال الانضغاط تسمى معامل يونج Young's modulus للمرونة ويرمز له E .

$$\therefore \frac{f_l}{e_l} \quad \text{or} \quad \frac{f_c}{e_c} = E$$

أى أن : معامل يونج  $E = \frac{\text{إجهاد الشد } (f_i)}{\text{انفعال الشد } (e_i)}$  أو  $E = \frac{\text{إجهاد الانضغاط}}{\text{انفعال الانضغاط}}$


#### • معامل الصلابة : Modulus of rigidity

العلاقة بين القص والإجهاد والقص والانفعال تعرف بأنها معامل القص للمرنة أو معامل الصلابة ويرمز لها إما  $C$  أو  $N$  أو  $G$ .

$$\text{أى أن : } G = \frac{\text{إجهاد القص } (f_i)}{\text{انفعال القص } (e_i)}$$

#### • معامل الحجم : Bulk modulus

النسبة بين الإجهاد الطبيعي على كل سطح للمكعب المصمت كما في شكل (6) والانفعال الحجمي تسمى معامل الصب أو معامل الحجم للمرنة ويرمز له  $K$ .

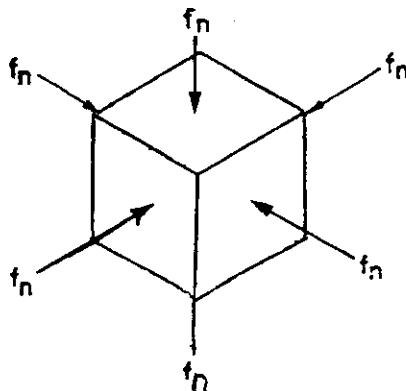

شكل (6)

$$\therefore \frac{f_n}{e_v} = K$$

حيث أن  $K$  = معامل الحجم

$f_n$  = الإجهاد الطبيعي

$e_v$  = الانفعال الحجمي

وذلك المعاملات  $K$  و  $C$  و  $E$  تعرف بأنها ثوابت مرنة وقيمها تكون مختلفة للمعادن المختلفة.

• التشوه الناتج من قوة الشد أو الانضغاط

**Deformation due compressive or tensile force**

عندما يكون هناك جسم خاضع لقوة شد أو انضغاط فإن التشوه

يكون :

$$8L = \frac{FL}{AE} \quad \text{بالنسبة للجسم المنتظم}$$

$$= \frac{4FL}{\pi Ed_1d_2} \quad \text{بالنسبة للجسم المدرج بانتظام}$$

حيث أن  $F$  = القوة المؤثرة على الجسم

،  $L$  = طول الجسم

،  $A$  = مساحة مقطع الجسم المنتظم

،  $E_1$  = معامل مرنة الجسم

،  $d_1$  &  $d_2$  = الأقطار الأكبر والأصغر للجسم المدرج بانتظام .

• الإجهادات في القصبان المركبة : Stresses in composite bars

القضيب المركب هو القضيب المصنوع من اثنين أو أكثر من المواد المختلفة موصلة مع بعضها بطريقة بحيث أن النظام يمتد أو ينكمش كوحدة واحدة وبالتالي عندما يكون خاضع لشد أو انضغاط .

ويذكر أيضاً أن :

(1) أن الامتداد أو الانكماش للقضيب الذي يكون متساوياً فإن الانفعال أي التشوه لكل وحدة طول يكون أيضاً متساوياً .

(2) الحمل الكلى الخارجي للبار يكون مساوياً للأحمال التي على المواد المختلفة . ولذلك فإن الحمل الكلى على القضيب :

$$P = P_1 + P_2$$


$$= p_1 A_1 + p_2 A_2$$

$$\therefore \frac{P}{A} = p = \text{stress}$$

$$\frac{P_1 L}{A_1 E_1} = \frac{P_2 L}{A_2 E_2}$$

وأيضاً

حيث أن  $P_1$  ،  $P_2$  = هما الحمل المسلط على البارات (1) ، (2)  
 $E_1$  ،  $E_2$  = معامل المرونة للبار (1) ، (2)  
 $A_1$  ،  $A_2$  = مساحات البارات (1) ، (2)

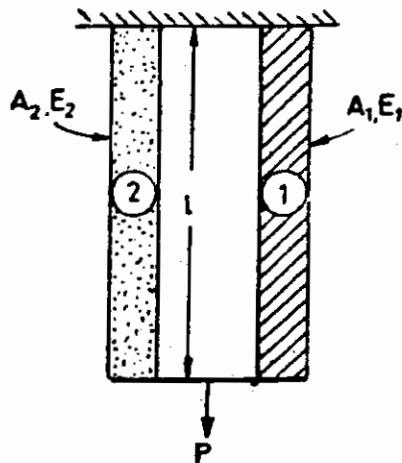

شكل (7)

$$\therefore \frac{P_1}{A_1 E_1} = \frac{P_2}{A_2 E_2}$$

$$\text{or } \frac{P_1}{E_1} = \frac{P_2}{E_2} \quad \therefore \frac{P}{A} = P = \text{stress}$$

$$\text{or } P_1 = \frac{E_1}{E_2} \times P_2 \quad \dots \dots \dots (A)$$

$$, \quad P_2 = \frac{E_1}{E_2} \times P_1 \quad \dots \dots \dots (B)$$

ومن المعادلات المذكورة أعلاه (A) ، (B) يمكننا إيجاد الإجهادات في المواد المختلفة .

#### • الإجهادات الحرارية والانفعالات Temperature stresses and strain

عندما ترتفع درجة حرارة جسم أو تنخفض فيكون هناك زيادة أو نقص متوازن في أبعاده وإذا كان هذا التغير في الأبعاد الناتج من التغير في درجة الحرارة تم منعه بتأثير قوى خارجية فإن الجسم يحدث إجهادات فيه تسمى بالإجهادات

الحرارية والانفعالات المعاكِرَة الناتجة من الإجهادات الحرارية تسمى انفعالات حرارية temperatures strains .

امتداد بار حينما يكون حراً للتمدد  $\alpha t L$

حيث أن  $\alpha$  = معامل التمدد الخطى

$$\therefore \text{الانفعال الحراري} = \frac{\text{الامتداد}}{\text{الطول الأصلى}} = \frac{\alpha TL}{L}$$

=  $\alpha T$  (compressive) (انضغاطى)

$\therefore \text{الإجهاد الحراري} = \text{الانفعال الحراري} \times E$

(compressive)  $\alpha T E =$

وعكسياً فإن الانكماس الناتج من تخفيض درجة الحرارة يمكن التأكد منه باستخدام قوى شد للبار (القضيب) وتنتج إجهادات حرارية فيه .

#### • المستوى أو المسطح الرئيسي : Principal plane

هو المسطح الذي لا يخضع لإجهاد قص ويعرف بالمستوى الرئيسي .

#### • الإجهادات الرئيسية : Principal stresses

وهي مقدار الإجهاد المباشر خلال المستوى الرئيسي ويعرف بالإجهاد الرئيسي .

#### • الإجهادات العادية والتماسية : Normal and tangential stresses

(1) الإجهاد العادى الواقع على القطاع المائل oblique section لجسم هو الذى يكون خاضع لعدد اثنين من الإجهاد العمودى التبادلى .


$\therefore \text{الإجهاد العادى} = f_1 \sin^2 \theta + f_2 \cos^2 \theta$

$f_1 - f_2 = \frac{f_1 - f_2}{2} \sin 2\theta$


حيث أن  $f_1$  = إجهاد الشد الأكبر .

$f_2$  = إجهاد الشد الأصغر .

$\theta$  = هى الزاوية التى يحدُثُها القطاع المائل مع محور الإجهاد الأصغر

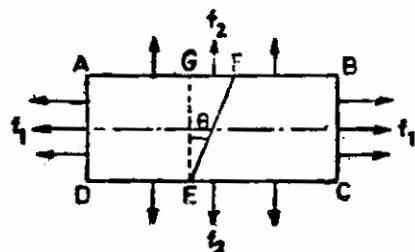

(a)

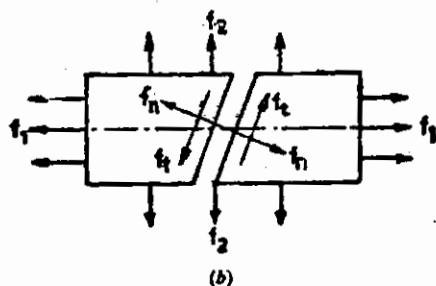

(b)

شكل (8)

#### • نسبة بواسون : Poisson's ratio

النسبة بين الانفعال الجانبي lateral strain والانفعال الطولى تسمى نسبة بواسون .

$$\text{نسبة بواسون} = \frac{\text{الفعال الجانبي}}{\text{الفعال الطولى}} = \frac{I}{m}$$


#### • العلاقة بين ثوابت المرونة (E, C, K)

العلاقة الآتية هي العلاقة التي وجدت بين ثوابت المرونة وثابت المرونة (E) وثابت الصلابة (C أو N) وثابت الحجم K .


$$E = 3K \left(1 - \frac{2}{m}\right) \quad \text{or} \quad K = \frac{ME}{3(m-2)} \quad (1)$$

$$E = 2C \left(1 + \frac{1}{m}\right) \quad \text{or} \quad C = \frac{ME}{2(m+1)} \quad (2)$$

(2) الإجهاد العادى على قطاع مائل لجسم يكون خاضعا لإجهاد مباشر فى مستوى واحد مصحوبا بإجهاد قص أحادى .

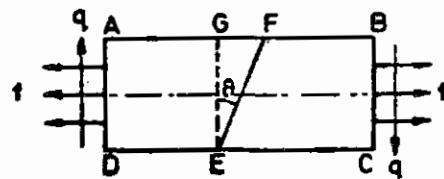

(a)

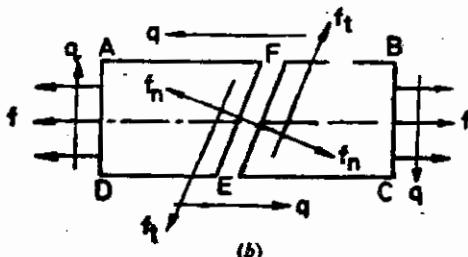

(b)

شكل (9)

$$f_n = \frac{f}{2} (1 + \cos 2\theta) + q \sin 2\theta$$

الإجهاد التماسى

$$f_{n1} = \frac{f}{2} + \sqrt{\left(\frac{f}{2}\right)^2 + q^2}$$

$$f_{n2} = \frac{f}{2} - \sqrt{\left(\frac{f}{2}\right)^2 + q^2}$$

حيث أن  $f$  = إجهاد الشد

$q$  = إجهاد القص .

$\theta$  = هي الزاوية التي يحدثنها القطاع المائل مع الوضع العادي للإجهاد

(3) الإجهاد العادي على قطاع مائل لجسم عندما يكون خاضع لـ إجهادات مباشرة في اتجاهين عموديين تبادليين مصحوبة بإجهاد قص أحادى .

$$f_n = \left( \frac{f_1 + f_2}{2} \right) + \left( \frac{f_1 - f_2}{2} \right) \cos 2\theta + q \sin 2\theta$$

$$\text{الإجهاد التماسى} = \frac{1}{2} (f_1 - f_2) \sin 2\theta - q \cos 2\theta$$

$$f_{n1} = \left( \frac{f_1 + f_2}{2} \right) + \sqrt{\left( \frac{f_1 - f_2}{2} \right)^2 + q^2}$$

$$f_{n2} = \left( \frac{f_1 + f_2}{2} \right) - \sqrt{\left( \frac{f_1 - f_2}{2} \right)^2 + q^2} = \text{والإجهاد الرئيسي الأصغر}$$


$$f_{tm} = \left( \frac{f_{n1} - f_{n2}}{2} \right) = \text{الحد الأقصى للجهاد التماس}$$

حيث أن  $f_1$  = إجهاد الشد الأكبر


$f_2$  ، = إجهاد الشد الأصغر

$q$  ، = إجهاد القص

$\theta$  ، = الزاوية بين القطاع المائل ومحور إجهاد  $f_2$

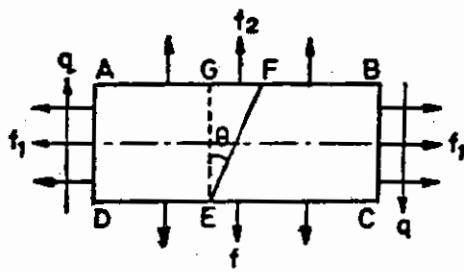

(a)

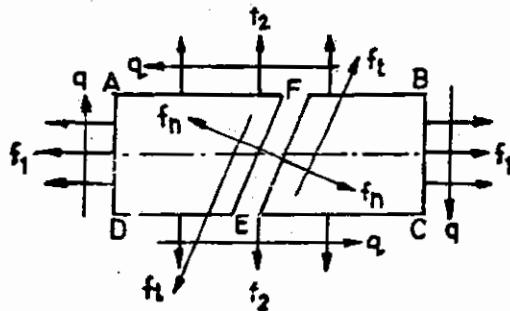

(b)

شكل (10)

#### • دائرة موهر Mohr's circle لإيجاد إجهادات المستويات المائلة

#### Mohr's circle of finding out stresses on inclined planes


هي طريقة تخطيطية بيانية لإيجاد الإجهادات الواقعة على المستويات المائلة

. ودائرة موهر يمكن رسمها بالطريقة الآتية : Inclined planes

نحدد نقطة (0) عن أي مكان مناسب ثم تقييس الخط  $OP$  ويكون مساوياً لخط الإجهاد العادي  $f_y$  ، والخط  $OQ$  مساوياً لخط الإجهاد العادي  $f_x$  بمقاييس رسم مناسب .

ومن عند النقاط  $Q$  &  $P$  ارسم أعمدة في اتجاه مضاد كما هو موضح في الرسم . وقياس الخط  $PR$  والخط  $QS$  يكون مساوياً لإجهاد القص  $\sigma_q$  ثم يوصل  $RS$  وندع  $RS$  يتقاطع مع الخط  $OQ$  عند النقطة  $T$  .  
ومن النقطة  $T$  التي تمثل المركز ونصف القطر  $TR$  يتم رسم دائرة تتقاطع مع الخط الممتد  $OQ$  عند النقطة  $N$  .

وستقطع الدائرة أيضاً خط  $OQ$  عند النقطة  $M$  .  
وعند قياس  $ON$  &  $OM$  سوف نحصل على الإجهادات الرئيسية ، والخط  $TR$  والخط  $TS$  سوف يمثلان الحد الأقصى لإجهاد القص . Maximum shear stress .

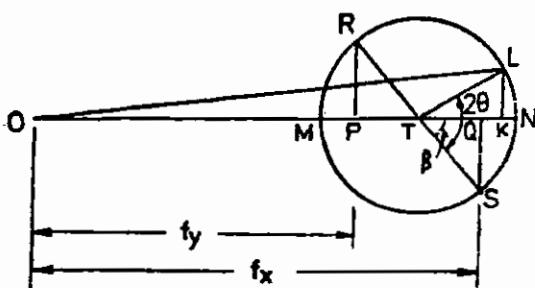

شكل (11) دائرة موهر


#### • الرجوعية : Resilience

الرجوعية هي الطاقة المختزنة لكل وحدة حجم في المادة .

#### • ثابت أو معامل الرجوعية : Modulus of resilience

الحد الأقصى للطاقة التي يمكن اختزالها لكل وحدة حجم في المادة بدون احتمايتها لأى تشوه دائم يسمى معامل الرجوعية .  
وإذا كان  $f_y$  هو الإجهاد في مادة عند حد مناسب .

$$\therefore \text{معامل الرجوعية} = \frac{(f_p)^2}{2 E}$$

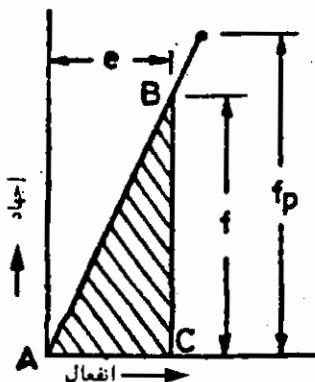

شكل (12) منخفض الإجهاد والانفعال

#### • رجوعية الصمود : Proof resilience

وهو الحد الأقصى للطاقة الكلية التي يمكن احتزانها في المادة بدون

$$\text{احتماليتها لأى تشوه دائم وهي مساوية} = \frac{(f_p)^2}{2 E} \times \text{volume}$$

#### • رجوعية القص : Shear resilience

كمية الطاقة التي يمكن احتزانها لكل وحدة حجم في المادة (بدون

احتماليتها لتشوه دائم) عندما تكون خاضعة لقوة قص تسمى رجوعية القص .

$$\therefore \text{رجوعية القص} = \frac{q^2}{2 N}$$

حيث أن  $q$  = إجهاد القص

$N$  = معامل القص ،

#### • الخصائص الميكانيكية للمعادن Mechanical properties of metals

أهم الخصائص الميكانيكية للمعادن التي تكون أكثر أهمية من الناحية

الهندسية هي كالتالي :

## • (1) المرونة : Elasticity

يقال على المادة أنها مرنة تماماً إذا كان الانفعال كله الناتج من الحمل يختفي كلية عند إزالة الحمل . والصلب الطري Mild steel له خاصية مرونة عالية .

## • اللدونة : Plasticity

المادة اللدنة تماماً هي المادة التي لا تعود إلى وضعها الأصلي عند إزالة القوة الخارجية أو الحمل . والرصاص مادة لدنة .

## • المطولية : Ductility

عندما يتم سحب المادة إلى قطاع أصغر باستخدام حمل شد Tensile load فيقال على المادة أنها مادة مطولة . وبناء على هذه الخاصية يتم عمل الأسلاك بواسطة سحبها إلى الخارج من خلال ثقب . والنحاس مادة مطولة .

## • الهاشية : Brittleness

هي حالة عدم تحمل المادة أى تشوه عندما تكون بعض القوى الخارجية مؤثرة عليها وتنكسر المادة إلى قطع تحت تأثير الصدمة أو تحت تأثير حمل شد . والحديد الزهر مادة هشة .


## • الطروقية : Malleability

هي المادة التي يكون لديها القابلية عند طرقها أو درفلتها إلى ألواح . والحديد المطاوع wrought iron مادة طروقية .

## • سلوك المعادن المطولة : Behaviour of ductile metals

الشكل الآتى (شكل 13) يوضح رسم لمنحنى الإجهاد والانفعال لقضيب من معدن مطولى ومختبر بقوة الشد ضد الانلاف والنقطة point هي حد التنااسب وهو ما يتتوافق جيداً مع قانون Hook's law . فمثلاً الإجهاد stress يتنااسب مع الانفعال strain ، A هي مرحلة حد المرونة . وبين A ، B بالرغم أن الانفعال يتزايد ببطء أكثر من الإجهاد إلا أن المادة لا تزال مرنة ومثال ذلك أنه عند إزالة الحمل load فإن الانفعال الكلى يختفى وبالنسبة للحديد المطاوع

والصلب تتطابق A ، B ، C هى نقطة الخضوع وما بين C ، B يزيد الانفعال بسرعة أكثر عن الإجهاد . وفي الواقع وبعد ما قبل C حتى C بقليل تكون المادة فى حالة شبه لدنة ويحدث الانفعال مع تزايد قليل للحمل .

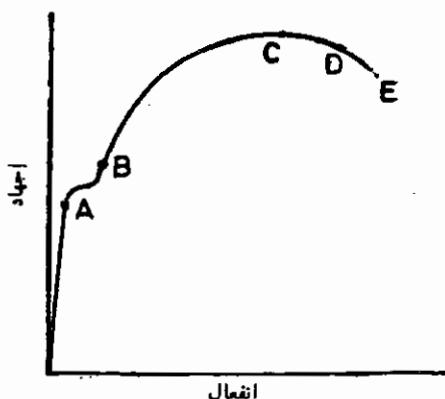

شكل (13) منحنى الإجهاد والانفعال للمواد المطولة

وبعد النقطة C يبدأ الامتداد المطولي وتقل مساحة مقطع القصيب ويستمر الامتداد حتى في الوقت الذي لا يزيد فيه الحمل وهذه الظاهرة تعرف باسم (الزحف) للمادة creeping وعلى أية حال في حالة تزايد الحمل بمعدل بسيط يزيد الانفعال بسرعة حتى النقطة D عندما يشكل الوسط الموضعى وبعد ذلك يستمر الامتداد حتى بأقل وأقل حمل وبالوصول للحد الأقصى ينكسر القصيب أو ينهار عند E . وعند E يكون حمل الكسر Breaking load .  
وأوجهات المختلفة عند المراحل المختلفة أثناء السكون تكون عند النقاط التالية :

- . حد التنااسب limit of proportionality يكون عند النقطة A .
- . حد المرونة Elastic limit يكون عند النقطة B .
- . إجهاد الخضوع Yield stress عند النقطة C .
- . إجهاد الكسر Breaking stress عند النقطة E .
- . إجهاد الحد الأقصى Maximum stress عند النقطة D .

**• إجهاد الحد الأقصى : Ultimate stress**

الحد الأقصى الذي يخضع له قضيب في اختبار شد يقسم بواسطة مساحة المقطع الأصلية ويعطى الإجهاد الأسماي الذي يعرف بالإجهاد الأقصى أو إجهاد التشغيل .

**• إجهاد التشغيل :**

الإجهاد الأكبر الذي يكون دائمًا خاضع له جزء من الآلة أو الإنشاء يسمى إجهاد التشغيل .

**• معامل الأمان : Factor of safety**

نسبة الإجهاد الأقصى إلى إجهاد التشغيل تسمى معامل الأمان .

**• تعب أو كلل المعادن : Fatigue of metals**

خاصية المعادن الذي تقل مقاومته عندما يكون الجسم خاضع لارتدادات الإجهاد أو تكرار الإجهادات تسمى تعب أو كلل المعادن .

**• الزحف : Creep**

التشوّه الدائم الذي يحدث في المادة عندما تكون خاضعة لتحميل لفترة طويلة يسمى الزحف . ومقدار الزحف يعتمد على الإجهاد والزمن .

**• مركز الثقل : Centre of gravity**

مركز الثقل لجسم هو النقطة التي من خلالها يكون الوزن كله مؤشر بصرف النظر عن وضع الجسم .

ومركز ثقل رقيقة مستوية (مساحة) يحدد كالتالي :

$$\bar{x} = \frac{a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \dots}{a_1 + a_2 + a_3 + \dots}$$

$$\bar{y} = \frac{a_1y_1 + a_2y_2 + a_3y_3 + \dots}{a_1 + a_2 + a_3 + \dots}$$

حيث أن  $\bar{x}$  ،  $\bar{y}$  هي إحداثيات من محور الإسناد ،  $x_1$  ،  $x_2$  ،  $x_3$  ،  $\dots$  ،  $a_1$  ،  $a_2$  ،  $a_3$  ،  $\dots$

$y_1, y_2, y_3, \dots$  هى إحداثيات مركز ثقل للقطاعات المختلفة الذى يكون مقسم إليها المستوى كله .

#### • مركز ثقل الأشكال البسيطة : Centre of gravity of simple Figures

- (1) مركز ثقل العمود الرقيق المنتظم يكون عند نقطة المنتصف .
- (2) مركز ثقل المستطيل عند النقطة التى يتقابل فيها الخطين القطريين كل مع الآخر . وهو أيضاً نقطة منتصف الطول وعرض المستطيل .
- (3) مركز ثقل المثلث يكون عند النقطة التى تتقابل فيها وسطياته الثلاثة .
- (4) مركز ثقل شبه الدائرة semi-circle يكون عند مسافة  $\frac{4r}{3\pi}$  من قاعدته التى تقاس بطول نصف القطر الرأسى .

#### • المركز المتوسط : Centroid

الأشكال الهندسية المستوية يكون لها مساحات فقط وليس كتلة . ومركز المساحة لمثل تلك الأشكال سوف يتطابق مع تلك التى للمساحة ويعرف بالمركز المتوسط .

#### • عزم القصور الذاتى : Moment of inertia

العزم الثانى Second moment أو عزم القصور الذاتى حول أى محور هو حاصل الكتلة ومربيع بعدها من المحور المعين .

$$\text{وحسابياً عزم القصور الذاتى لجسم : } I = Mr^2$$

حيث أن  $I$  = عزم القصور الذاتى .

$M$  = كتلة الجسم .

$r^2$  = المسافة بين مركز ثقل الجسم والمحور الذى يكون حوله عزم القصور ، وعزم القصور لمساحة يقاس بوحدة  $m^4$  .

#### • العزم القطبي للقصور الذاتى : Polar moment of inertia

العزم الثانى لمساحة حول محور عمودى على مستوى المساحة (أو القطاع) يعرف بالعزم القطبي للقصور الذاتى .

## • المعامل القطبي : Polar modulus

المعامل القطبي لقطاع دائري يتم الحصول عليه بقسمة العزم القطبي للقصور الذاتي على المسافة أو البعد من المركز إلى الخط الأقصى .

$$\text{المعامل القطبي لقطاع دائري} = \frac{J}{R}$$

حيث أن :  $J$  = العزم القطبي  
 $R$  ، = نصف القطر

## • نظرية المحور المتوازي : Theorem of parallel axis

تنص هذه النظرية على أن عزم القصور الذاتي لرقية مستوية معينة حول المحور يكون مساوياً لعزم القصور الذاتي للرقية حول محور يمر من خلال مركزها المتوسط ويكون موازياً للمحور الذي عزم القصور الذاتي بعيداً عنه علاوة على حاصل مساحة الرقيقة ومربيع المسافة العمودية بين المحورين وصيغتها حسابياً :


$$I_{AB} = I_G + Ah^2$$

حيث أن  $I_{AB}$  = عزم القصور الذاتي لمساحة حول الخط  $AB$

$I_G$  = عزم القصور الذاتي لمساحة حول مركز ثقلها .

$A$  = مساحة القطاع

$h$  = المسافة بين مركز الثقل ل القطاع والمحور .

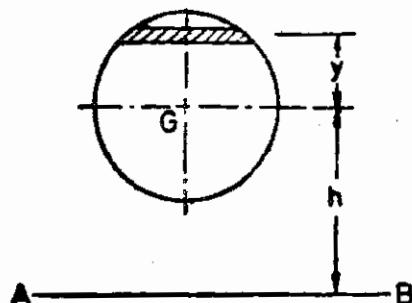

شكل (14)

• نظرية المحاور المتعامدة : Perpendicular axis

إذا كان  $I_x$  ،  $I_y$  هما عزوم القصور الذاتي لرقاقة حول المحور  $OX$  بالتبادل ، في مستوى الرقيق ،  $I_z$  هو عزم القصور الذاتي للرقاقة حول محور لا يؤثر في الرقيقة ويمر من خلال نقطة تقاطع المحور  $OX$  ،  $OY$

$$I_z = I_x + I_y$$

• عزم القصور الذاتي للرقائق المستوية :


**Moment of inertia of plane laminae :**

$$(1) \text{ المستطيل : } I_{yy} = \frac{bd^3}{12}, \quad I_{xx} = \frac{bd^2}{12}$$


$$(2) \text{ الدائرة : } I_{xx} = I_{yy} = \frac{\pi D^4}{32} \quad \text{حيث أن } D = \text{قطر الدائرة}$$

$$(3) \text{ الحلقة الدائرية الموجفة : } I_{xx} = I_{yy} = \frac{\pi}{64} (D^4 - d^4)$$

حيث أن  $D$  ،  $d$  هما قطر الخارجى وقطر الثقب على التوالى :

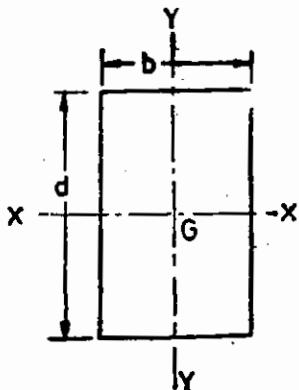

شكل (15)

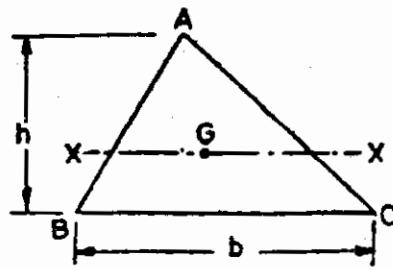

شكل (16)

$$(4) \text{ المثلث : } I_{xx} = \frac{bh^3}{36}, \quad I_{BC} = \frac{bh^3}{12}$$

• عزم القصور الذاتي للقطاع المركب :

**Moment of inertia of a composite section :**

لقد وجد أنه بتقسيم القطاع كله إلى مساحات مستوية (مستطيلات أو مثلثات)

ثم يحسب عزم القصور الذاتي حول مراكز نقلها التي تخصها وعزم القصور الذاتي الذي يتم الحصول عليه يتم تحويله للمحور المطلوب بواسطة نظرية المحاور المتوازية .


#### • عزوم الانحناء وقوى القص : Bending moments and shear forces

#### • الأعتاب : Beams

تعتبر الأعتاب Beams هي الأجزاء الرئيسية في الإنشاء والتي تصمم بحيث تتحمل جميع أنواع الأحمال ويعتمد ذلك على نوع الدعامات ويمكن تصنيف الأعتاب كالتالي :

##### (1) الأعتاب الكابولية : Cantilever beams


وفي هذا النوع يكون للعتب طرف واحد مثبت والطرف الآخر حر (أى لا يكون مدوم بالمرة) وهذا ما يعرف بالعتب الكابولي .

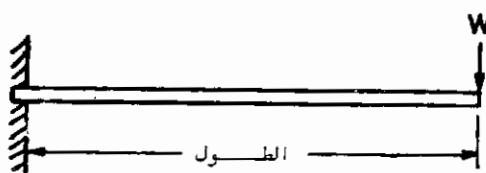

شكل (17) عتب كابولي

##### (2) عتب مدوم تدعيم بسيط : Simply supported beam


وفي هذا النوع من العتب ترتكز أطرافه بحرية على الجدران أو الأعمدة أو الحافات الحادة وهذا النوع يسمى عتب التدعيم البسيط .

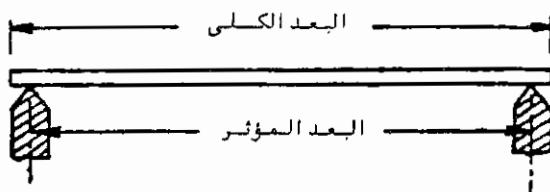

شكل (18) عتب مدوم تدعيم بسيط

### : Overhanging beam (3) عتب بارز


في الحالات الفعلية لا تكون التدعيمات واقعة عند الأطراف (طرف واحد أو كلا الطرفين) يكون إسقاطهم خلف التدعيمات ويعرف العتب في هذا النوع بالعتب البارز أو الناتئ.

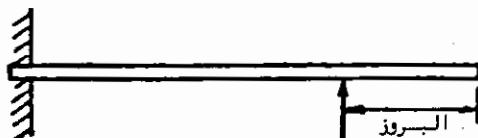

شكل (19) عتب بارز أو ناتئ

### : Fixed beam (4) عتب ثابت

العتب الذي يكون كلا طرفيه مثبتين بشدة أو مبنية داخل جدران مدمرة أو أعمدة يعرف بالعتب الثابت أو المنشآ (مبني)

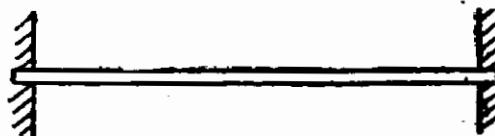

شكل (20) عتب ثابت

### \* عتب متواصلة : Continuous beam

العتب الذي له أكثر من تدعيم يسمى عتب متواصل . والدعامات التي عند أقصى الشمال واليمين تسمى الدعامات الطرفية والدعامات الأخرى دعامات أوسطية .




شكل (21) عتب متواصل

• أنواع التحميل : Types of loading

الآتى هو أنواع الأحمال على العتب :

(1) أحمال نقطية : Point loads


هذه الأعمال عادة تكون مؤثرة عند نقطة محددة في العتب .

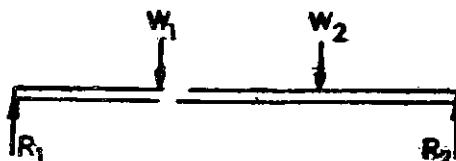

شكل (22) أحمال نقطية

(2) أحمال منتظمة التوزيع : Uniformly distributed loads


هذه الأحمال تنتشر بانتظام فوق جزء أو الطول الكلى للعتب وقياسها يكون كجم/متر طول .

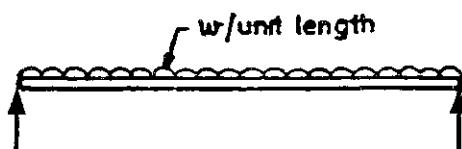

شكل (23) أحمال منتظمة التوزيع

(3) الحمل المتغير بانتظام Uniformly varying loads

وهذه الأنواع من الأحمال يمكن أن تزيد إما من الصفر لكل وحدة طول عند طرف واحد لكل وحدة طول عند الطرف الآخر أو يمكن أن يكون اتحاد ملائم من الأحمال المتغير بانتظام .

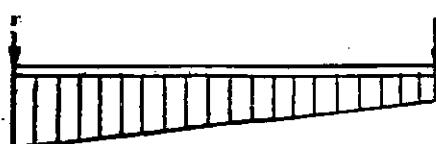

شكل (24) أحمال متغير بانتظام

## • قوة القص : Shear force

قوة القص عند أي قطاع من العتب تكون متساوية للمجموع الجبلي لجميع القوى على أي جانب من جوانبه (سواء كان على اليمين أو الشمال). وهي القوة الرئيسية غير المتوازنة على يمين أو شمال القطاع.

## • عزم الانحناء : Bending moment

عزم الانحناء عند أي قطاع من العتب يكون متساوياً للمجموع الجبلي لعزم جميع القوى المؤثرة على أي جانب من جوانبه عند تلك القطاع.


## • الاتفاق الاصطلاحي : Sign convention

هناك اتفاقيات اصطلاحية عديدة قد صدرت ولكن هذا الاتفاق الاصطلاحي الآتي هو المتبوع بصفة عامة :

### (1) قوة القص : Shear force

جميع القوى المتجهة إلى أعلى على يمين القطاع تسبب قص موجب Positive shear وتلك القوى التي تؤثر في الاتجاه إلى أسفل تسبب قص سالب Negative shear كما هو موضح في شكل (25).

ومن جانب آخر جميع القوى المتجهة إلى أعلى على الشمال للقطاع تسبب قص سالب وتلك القوى المؤثرة في الاتجاه إلى أسفل تسبب قص موجب.

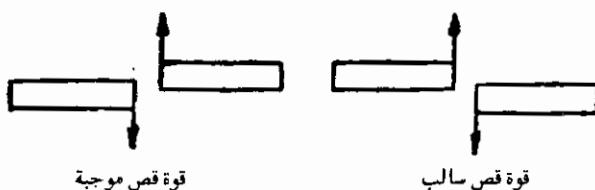


شكل (25)

### (2) عزم الانحناء : Bending moment

يقال على عزم الانحناء أنه موجب عند القطاع عندما يكون مؤثراً في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة على اليمين ويقال عليه سالب عندما يكون مؤثراً في

اتجاه عقارب الساعة . ومن جانب آخر يقال على عزم الانحناء أنه سالب عندما يكون مؤثراً في اتجاه عقارب الساعة على الشمال ووجب عندما يكون مؤثراً في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة .

وعزم الانحناء الموجب غالباً ما يسمى بعزم الارتخاء Sagging moment . وعزم الانحناء السالب يسمى بعزم التقوس hogging moment .

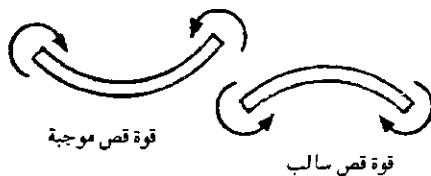

شكل (26)

#### • التخطيطات البيانية لقوة القص وعزم الانحناء :

##### **Shear force and bending moment diagrams**

قوة القص وعزم الانحناء يمكن حسابها عددياً عند أي قطاع معين . وتلك القيم تختلف بطول العتب . يتم عمل الرسوم البيانية بتخطيط قوة القص Shear force أو عزم الانحناء Bending moment كإحداثي وموقع مساحة المقطع كإحداثي سيني وتوزيع قوة القص وعزم الانحناء وجميعهم بطول العتب يكونوا مكتشوفين من التخطيط البياني . بينما تخطيطات عزم الانحناء أو قوة القص تكون القيمة الموجبة عادة تخطيطها أعلى خط القاعدة والقيم السالبة تكون أسفله .

#### • العلاقة بين قوة القص وعزم الانحناء في قطاع :

##### **Relation between shear force and bending moment at section :**

(1) معدل التغير لقوة القص يكون مساوياً لشدة التحميل أي :

$$W = \frac{8F}{8X}$$

(2) معدل التغير لعزم الانحناء (أو بمعنى آخر انحدار منحنى عزم الانحناء

يكون مساوياً لقوة القص في القطاع أي :

$$\frac{8F}{8X} = F$$

وعزم الانحناء يمكن أن يكون عند الحد الأقصى عندما تغير قوة القص الأثر أو تكون صفر .

• نقطة الانحناء المضاد : Point of contraflexure

في العتب البارز Overhanging beam سيكون هناك نقطة التي عندها سوف يغير عزم الانحناء الأثر من السالب إلى الموجب أو العكس . وتلك النقطة التي يغير فيها عزم الانحناء الأثر أو يكون صفر تعرف بنقطة الانحناء المضاد .

• الهيكل : Frame

ويمكن أن يعرف بالإنشاء Structure وهو يتكون من عدة قضبان مبرشمين أو ملحومين مع بعضهما .

• تصنیف الهياكل : Classification of frames

تصنیف الهياكل كالتالي :

(1) الهيكل أو الإطار التام . Perfect frame

(2) الهيكل أو الإطار غير التام . Imperfect frame

• الهيكل التام : Perfect frame

الهيكل التام هو الذي يطابق العلاقة الآتية :  $n = (2J - 3)$

حيث أن  $n$  = عدد الأجزاء في الهيكل .

،  $J$  = عدد الوصلات في الهيكل .

• الهيكل غير التام : Imperfect frame

الهيكل غير التام هو الهيكل الذي لا يتطابق مع معادلة  $(3 - 2J) = n$  .

وتصنیف الهياكل غير التامة كالتالي :

(أ) الهيكل الناقص . Deficient frame

(ب) الهيكل الزائد عن الحاجة . Redundant frame

• الهيكل الناقص : Deficient frame

الهيكل الناقص هو الهيكل غير التام والذي يقل فيه عدد الأجزاء عن  $(3 - 2J)$  .

## • الهيكل الزائد عن الحاجة : Redundant frame

الهيكل الزائد عن الحاجة هو الهيكل غير التام والذى يكون فيه عدد الأجزاء أكثر من  $(3 - J)$ .

## • طرق إيجاد القوى : Methods of finding out forces

القوة التي فى مختلف أجزاء الهيكل التام يمكن إيجادها بإحدى الطرق الآتية :

(1) طريقة الوصلات . Method of joints

(2) طريقة القطاعات . Method of sections

(3) طريقة تخطيطية . Graphical method

إذا كان الهيكل أو الإنشاء معلق أو موصل عن طريق بنت من طرف واحد ومدعم من طرف واحد ومدعم بحرية على بكرات درجة من الطرف الآخر ويحمل أحصار أفقية مائلة في هذه الحالة سيكون رد الفعل عند طرف الدرجة المدعم رأسياً.

ورد الفعل عند الطرف المعلق سيكون مائل بزاوية بسيطة مع الرأسى .

وإذا كان كلا الطرفين للهيكل مثبتين أو في حالة بناء فإن ردود فعل التدعيمات يمكن تحديدها بفرض أن ردود الفعل تكون موازية للأحمار ومقدار ردود الفعل بعد ذلك يمكن تحديدها بواسطة رسم مضلع حبلى Drawing funicular polygon ثم يتم بعد ذلك رسم تخطيط المتجه كالمعناد .

## • إجهادات الانحناء في العتب : Bending stresses in beams

المقاومة الناتجة من الإجهادات الداخلية للانحناء تعرف بإجهاد الانحناء .

## • نظرية الانحناء البسيط : Theory of simple bending

طبقاً لنظرية الانحناء البسيط فإن جميع الطبقات التي تعلو محور التعادل تعانى من الانضغاط بينما تلك التي أسفل محور التعادل تعانى من الشد والمقدار الذى يتضيق به الطبقة أو تمتد يعتمد على موقعها بالنسبة لمحور التعادل neutral axis .


• الافتراضات التي في نظرية الانحناء البسيط :

**Assumptions in simple bending theory :**

- (1) مادة العتب تكون متتجانسة تماماً في كل مكان .
- (2) الإجهاد الناتج يكون متناسب مع الانفعال ولا يزيد الإجهاد عن حد المرونة في أي مكان في القطاع .
- (3) القطاع العرضي في العتب الذي يكون مستوى قبل الانحناء يظل مستوى بعد الانحناء .
- (4) لا يكون هناك جذب أو دفع محصلة على مساحة مقطع العتب .
- (5) الأحمال تكون مستخدمة في مستوى الانحناء .
- (6) معامل المرونة يكون هو نفسه في الانضغاط Compression والشد Tension .
- (7) نصف قطر التقوس للعتب قبل الانحناء يكون كبير جداً في المقارنة بأبعاده العرضية .

• عتب التدعيم البسيط : Simply supported beam

شكل (27) يوضح عتب ذات تدعيم بسيط ABCD وبعد استخدام الحمل سوف ينحرف العتب إلى وضع موضح في الشكل بالخط المنقط . ويمكن ملاحظة أن الخط الطرفي AB للعتب قد انتقل إلى وضع جديد 'A'B' ويستنتج من ذلك أن هناك نقصان في الطول من الأطراف العليا واستطاله من الأطراف السفلية . والطبقة الطولية المعاشرة للخط EF لا تقصير ولا تستطيل . وهذا الخط يعرف بمحور التعادل في العتب .

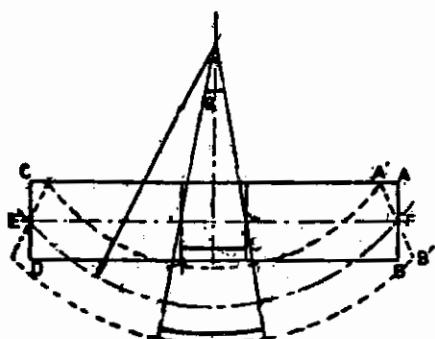

شكل (27)

## • العتب المركب : Composite beam

العتب المركب يتكون من عدد اثنين أو أكثر من مواد موصولة بشدة مع بعضها كل مع الأخرى . وعندما يكون مثل تلك العتب محملاً فإن الانفعالات عند أي نقطة في المواد المختلفة تكون متساوية .

وفي العتب ذات القطاع المركب يكون القطاع المعين يكون مستبدل بواسطة مكافى وعزم المقاومة بعد ذلك يكون محدد . والعزم الكلى للمقاومة يكون مساوياً لمجموع العزوم لمقاومة القطاعات الفردية .

## • إجهادات القص في العتب : Shearing stresses in beams

(1) في العتب ذات التدعيم البسيط الخاضع لبعض التحميل يكون :

$$q = \frac{F \times A \bar{y}}{I \cdot b}$$

حيث أن  $q$  = شدة إجهاد القص في الطبقة في مقطع العتب العرضي .

،  $F$  = قوة القص عند النقطة على الجانب .

،  $A$  = مساحة مقطع العتب أعلى الطبقة .

،  $\bar{y}$  = هي المسافة بين مركز ثقل مساحة الطبقة ومحور التعادل .

،  $I$  = عزم القصور الذاتي لمقطع العتب العرضي حول محور التعادل .

،  $b$  = عرض طبقة العتب .

(2) الحد الأقصى لإجهاد القص في القطاع المتسطيل يساوى 1.5 مرة الإجهاد المتوسط .

(3) الحد الأقصى لإجهاد القص في القطاع الدائري يساوى  $\frac{3}{4}$  مرة الإجهاد المتوسط .

(4) التخطيط البياني لتوزيع إجهاد القص للقطاع المركب يمكن رسمه بواسطة حساب إجهاد القص عند النقاط الهامة .

## • انحراف الكوابيل والعتب : Deflection of cantilevers and beams


عندما يكون هناك كابول أو عتب خاضع لتحميل من خارجه فإنه ينحرف

من مكانه الأصلي إلى وضع مقوس . ومقدار الانحراف عند أي نقطة هي المسافة من سطح التعادل الأصلي وسطح المنحرف النهائي للعتب .


#### • الانحدار Slope :

إذا تم رسم المماس عند أي نقطة بعد أن يكون العتب قد تم تحميله فتكون الزاوية  $\theta$  بعد ذلك هي انحدار العتب عند تلك النقطة .


(1) الانحدار والانحراف عند النقطة B لكتابول AB مثبت عند النقطة A .

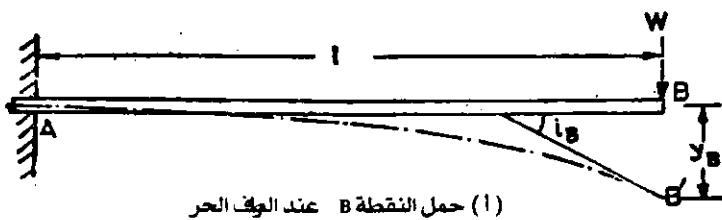

(ا) حمل النقطة B عند الوف العر

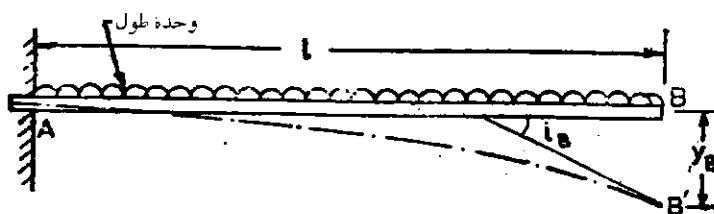

(ب) الحمل لكل وحدة طول

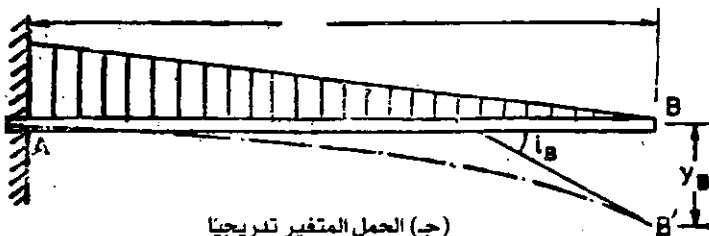

(ج) الحمل المتغير تدريجياً

شكل (28)

$$I_B = \frac{WL^2}{2EI} , \quad y_B = \frac{WL^2}{3EI} \quad (ا)$$

$$I_B = \frac{WL^2}{64EI} , \quad y_B = \frac{WL^4}{3EI} \text{ or } \frac{WL^2}{8EI} \quad (ب)$$

حيث أن :  $WI = W$

$$I_B = \frac{WL^2}{24EI} , \quad y_B = \frac{WL^4}{30EI} \quad (ج)$$

حيث أن :  $I_B$  = الانحدار عند الطرف الحر B .


$y_B$  ، = الانحراف عند الطرف الحر B .

$L$  = طول الكابول AB ،


$E$  = معامل المرونة لمادة الكابول ،

$I$  = عزم القصور الذاتي لقطع الكابول العرضي .


(2) الانحدار والانحراف للعتب AB ذات التدعيم البسيط :

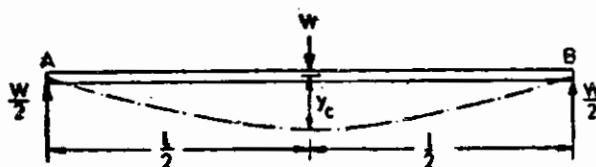

(ا) عتب تدعيم بسيط مع حمل نقطه مركزى

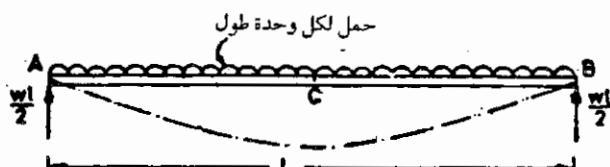

(ب) الحمل موزع بانتظام

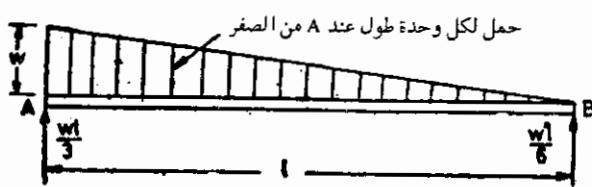

(ج) الحمل المتغير تدريجيا

شكل (29)

$$I_A = I_B = \frac{WL^2}{16EI} , \quad y_C = \frac{WL^2}{48EI} \quad (أ)$$

$$I_A = I_B = \frac{WL^2}{24EI} , \quad y_C = \frac{5WL^4}{384EI} \quad (ب)$$

$$I_A = \frac{WL^3}{45EI} , \quad I_B = \frac{7WL^3}{360EI} \quad (ج)$$

$$y_c = \frac{0.00651 WL^4}{EI} , \quad y_m = \frac{0.00659 WL^4}{EI}$$

(3) إذا كان هناك كابول محمل مع عدة نقاط أو بأحمال موزعة بانتظام فإن الانحدار والانحراف عند أي نقطة على الكابول أو العتب يكون مساوياً للمجموع الجبرى للانحدارات والانحراف عند تلك النقطة نتيجة للأحمال المختلفة فردية التأثير.

#### • طريقة ماكايلولاي Macaulay's method

وهذه الطريقة هي الأكثر ملائمة لإيجاد الانحدار Slope والانحراف deflection عند أي نقطة في الكابول cantilever أو العتب وخاصة حينما يكون واقع عليه بعض الأحمال النقطية point loads .

#### • العتب المقوون Conjugate beam

إذا كان هناك عتب تخيلي محمل بالخطيط البياني  $M/EI$  فإن عزم الانحناء وقوة القص عند أي نقطة للعتب سوف تمثل الانحراف والانحدار عند تلك النقاط . ومثل تلك العتب التي يكون محمل بالخطيط البياني  $M/EI$  يسمى العتب المقوون .

#### • الكابول والعتب المدعوم Proped cantilever beam

(1) عندما يكون هناك كابول AB ذات حمل منتظم التوزيع مدعم عند الطرف فيكون الآتي :

$$P = \frac{3 WI}{8} , \quad I_B = \frac{WL^3}{48 EI}$$

حيث أن  $P$  = الإسناد

$I_B$  = الانحدار عند الطرف المستند B .

(2) عندما يكون عتب مدعم U.d.I عند المركز فيكون :

$$P = \frac{5 WI}{8} , \quad I_A = I_B = \frac{WL^3}{48 EI} \text{ radians}$$

#### • مسامير البرشام والوصلات المبرشمة Rivets and Riveted joints

أجزاء كرسي التحمل يتم توصيلها بطريقة البرشمة riveting والصلب botting


أو باللحام welding . والوصلات المبرشمة نوعان هما كالتالى :

(1) وصلة تراكب Lap joint .

(2) وصلة تناكب Butt joint .

### • **وصلة تراكب (Lap joint)**

هي الوصلة التي تكون فيها الألواح موصولة بطريقة التراكب Overlapping ثم يتم وصلها بالبرشام مع بعضها كما هو موضح في شكل (30) .

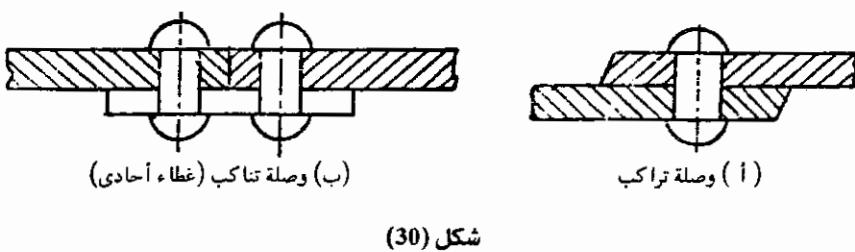

شكل (30)



### • **وصلة التناكب (Butt joint)**

وهي الوصلة التي تكون أطراف الألواح فيها موصولة بالتناسب كل واحد عكس الآخر ثم يتم توصيلها من خلال مسامير برشام Rivets بواسطة ألواح التغطية وإما من جانب واحد أو كلا الجانبين .

والوصلة التي لها لوح تغطية أحادى تسمى وصلة تناكب ذات لوح تغطية أحادى والوصلة التي لها لوحين تغطية تعرف بوصلة تناكب ذات لوح تغطية مزدوج كما هو موضح في شكل (30 - ب) .

### • **وصلة ذات البرشام الأحادى (Single riveted Joint)**

الوصلة ذات البرشام الأحادى هي التي يكون فيها صف أحادى من مسامير البرشام في وصلة تراكب Lap joint كما هو موضح في شكل (31 - أ) أو في صف أحادى من مسامير البرشام على كل جانب في وصلة التراكب كما هو موضح في شكل (31 - ب)

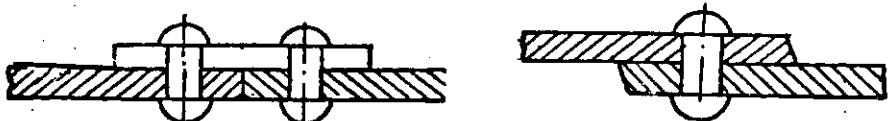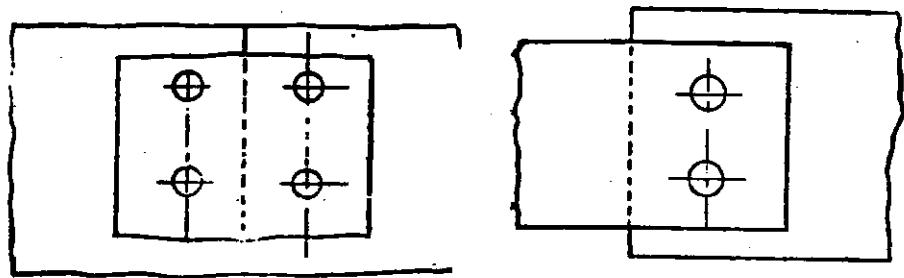


(ب) وصلة تناكب

(أ) وصلة تراكب



شكل (31)

#### • وصلة مزدوجة البرشام : Double riveted joint

وهي الوصلة التي يكون هناك فيها عدد اثنين صف من مسامير البرشام في وصلة تراكبية كما هو موضح في شكل (32 - أ) أو يكون هناك عدد اثنين صف من مسامير البرشام على كل جانب في الوصلة التناكبية كما هو موضح في (32 - ب).

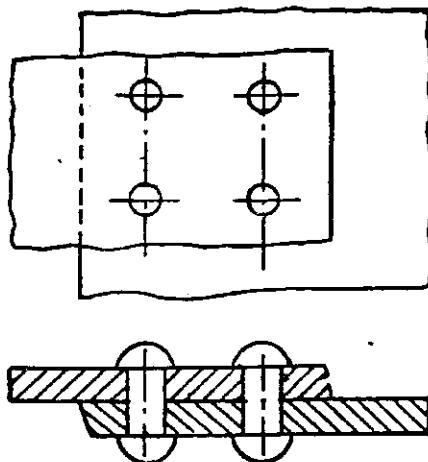

شكل (32) (أ) وصلة تراكبية

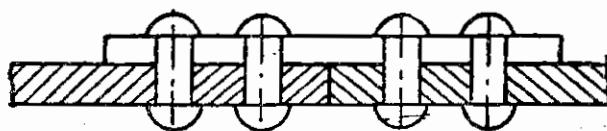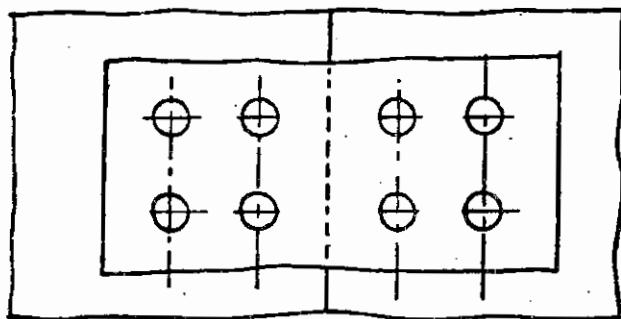


شكل (32) (ب) وصلة تناسب

ووصلات البرشام يمكن أن تكون من ثلاثة أو أربعة صفوف من مسامير البرشام وهكذا . ومسامير البرشام عادة يتم ترتيبها بالطرق الثلاثة الآتية :

**(1) وصلة البرشام ذات الترتيب المتعرج : Zig-zag riveted joint**

وهي الوصلة التي تكون المسافات البينية لمسامير البرشام فيها متعرجة وبهذه الطريقة يكون كل مسمار برشام في منتصف المسمارين الموجودين في الصف المضاد كما هو موضح في شكل (33) .

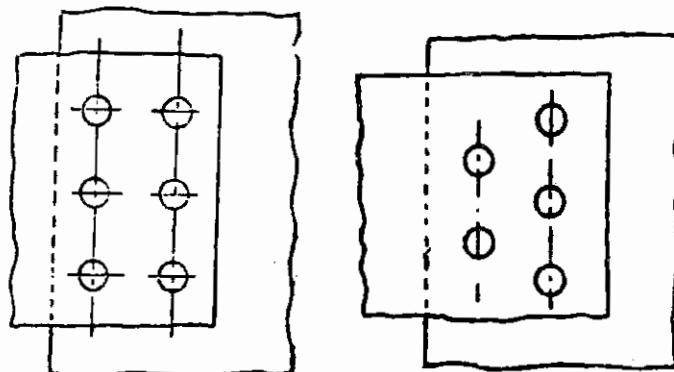

شكل (33) وصلة برشام متعرجة


شكل (34) البرشمة المتسلسلة

**(2) وصلة البرشمة المتسلسلة : Chain riveted joint**

وهي الوصلة التي يكون فيها كل مسامار في صف فيها مضاد للمسamar الآخر في الصف الآخر كما هو موضح في شكل (34).

**(3) وصلة البرشمة المنحرفة : Diamond riveted joint**

وهي الوصلة التي يقل فيها عدد المسامير كلما اقتربنا من الصف الداخلي إلى الصف الخارجي كما هو موضح في شكل (35).

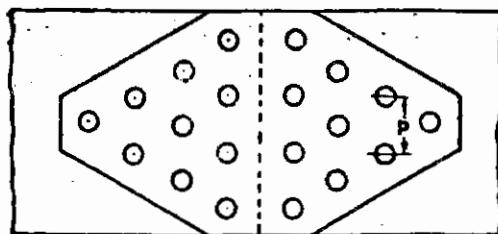

شكل (35) وصلة برشمة منحرفة

**• خطوة البرشام : Pitch of rivet**

المسافة التي من المركز إلى المركز بين مسامارين متتابعين في الصف تسمى خطوة البرشام وهي معلم عليها في الشكل (35).

**• أنواع انهيار وصلة البرشمة : Modes of failure of riveted joint**


بصفة عامة انهيار وصلة البرشمة يمكن أن يكون بإحدى الطرق الآتية :

- (1) بواسطة تمزق اللوح : وهذا النوع من الانهيار يحدث عندما يتمزق اللوح عبر القطاع حيث يكون قد وصل للحد الأدنى للمساحة .  
مساحة الوصلة  $P_r$  لكل خطوة في التمزق .  
المساحة المقطعة للوح  $X$  إجهاد التمزق المسموح .

$$\therefore P_r = (P - d) \cdot t \cdot f_r$$


حيث أن :  $P$  = الخطوة  $d$  = قطر المسamar .

$f_r$  = إجهاد التمزق المسموح .  $t$  = سماكة اللوح .

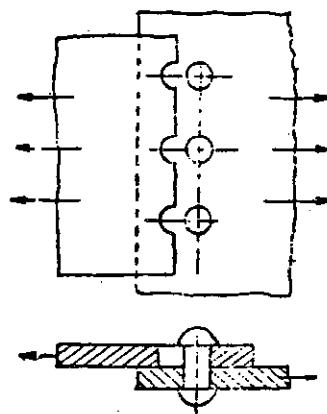

شكل (36)

(2) بواسطة القص لمسمار البرشام : ومسمار أو مسامير البرشام يمكن أن تنهار في القص عبر توصيل الألواح كما هو موضح في شكل (37) .

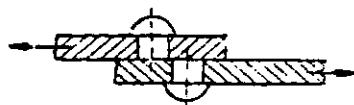

شكل (37)

قوية القص للوصلة لكل خطوة =  
عدد المسامير لكل خطوة × مساحة المسمار × إجهاز القص المسموح به

$$P_s = n \times \frac{\pi d^2}{4} \cdot f_s$$


$$P_t = n \times \frac{2\pi d^2}{4} \cdot f_s$$

(3) بواسطة التكسير (أو التحميل) إما للمسمار أو اللوح عند نقطة التلامس بين اللوح ومسمار البرشام ويعرف هذا النوع أيضاً من الانهيار بانهيار التحميل . Bearing failure

قوية التحميل للوصلة =

عدد مسامير البرشام لكل خطوة × مساحة التحميل × إجهاد التحميل المسموح

$$P_g = n(d \times t) \cdot f_b$$

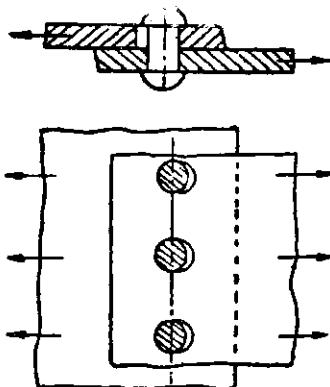

شكل (38)

#### • كفاءة الوصلة المبرشمة : Efficiency of riveted joint

كفاءة الوصلة المبرشمة هي النسبة بين قوة أو مقاومة الوصلة إلى قوة أو مقاومة اللوح الغير مبرشم وحسابياً تكون الكفاءة كالتالي :

$$n = \frac{P_t, P_b, P_s}{\text{المشتراك الأصغر}}$$

حيث أن :  $P = f t \times p \times t$

#### • تصميم الوصلة المبرشمة : Design of riveted joint

عند تصميم الوصلة المبرشمة يجب حساب الآتى :

(1) قطر مسامير البرشام : قطر المسamar يتم الحصول عليه من العلاقة الآتية :

$$d = \sqrt{t}$$

حيث أن  $d$  = قطر المسamar بالستيเมตร

$t$  = سماكة اللوح الرئيسي بالستيเมตร .

(2) خطوة مسامير البرشام : بمعادلة  $P_t, P_b, P_s$  يمكن الحصول على قيمتين للخطوة والقيمة الأقل هي التي يتم اختيارها وعمامة فإن قيمة الخطوة يجب أن تكون ما بين 2.5 إلى أربع مرات مثل قطر مسامير البرشام . والخطوة يجب ألا تقل عن  $2d + 12 \text{ mm}$  حيث أن  $d$  هي قطر مسامير البرشام .

(3) عدد مسامير البرشام : عدد مسامير البرشام في الوصلة الصغيرة يكون كالتالي :

$$N = \frac{P}{R_V}$$

حيث أن  $P$  = الشد المنقول عبر الوصلة ،  $R_V$  = قيمة البرشمة .

(4) سماكة لوح التغطية : Thickness of cover plate :

اللواح التغطيـة الـاثـنـيـن يـكـون سـمـكـهـم  $\frac{5}{8t}$  حيث أن  $t$  هـى سـمـكـالـلـوـحـ الرـئـيـسـىـ .

#### • الجدران الأسطوانية الرفيعة : Thin cylindrical shells

إجهادات شد من الأنواع الآتية :

. (1) الإجهاد المحيطي أو الطوقي Circumferential or hoop stress

. (2) الإجهاد الطولي Longitudinal stress

#### • استخدامات الحديد المطاوع Uses of wrought iron

(1) الإجهاد الطوقي Hoop stress : إذا كان جدار إسطواني تحت تأثير ضغط

داخلي فيكون الإجهاد المحيطي أو الطوقي كالتالي بـ :

$$f_c = \frac{p \cdot d}{2t}$$

حيث أن  $P$  = شدة الغط الضاغط الداخلي . ،  $d$  = قطر الجدار .

،  $t$  = سماكة الجدار الأسطواني .

الانفعال المحيطي Circumferential strain

$$e_s = \frac{p d}{2 t E} \left( 1 - \frac{1}{2 m} \right)$$

(2) الإجهاد الطولي Longitudinal stress : ويتم تعينه من المعادلة الآتية :

$$f_t = \frac{p d}{4 t}$$

الانفعال الطولي Longitudinal strain

$$e_t = \frac{p d}{4 t E} \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{m} \right)$$

حيث أن :  $\frac{1}{m}$  هي نسبة بواسون .

## • الأسطوانات ذات الجدار السميك : Thick walled cylinders

أيتما كانت الأسطوانة خاضعة لضغط نصف قطرى داخلى أو خارجى فإن الإجهادات المحيطية أو الطوقية تستحدث داخل الأسطوانة والتغير فى الإجهاد الطوقى للسلندرات الرفيعة يفترض أنه منتظم فوق سماكة الأسطوانة وتأثير الإجهادات النصف قطرية يمكن إهماله بدون خطأ أكثر.

ومع ذلك فإذا كان سماكة الجدار نسبياً أكبر فإن التغير فى الإجهاد الطوقى مثل الضغط النصف قطرى من السطح الداخلى إلى السطح الخارجى يكون كبيراً مثل ما يكون في الحالة التي مع ماسورة المدفع Gunbarrel والخطوط الهيدروليكية . ونظرية الأسطوانات السميكة يمكن أن تستخدم عندما يكون :

$$\frac{r_2}{r_1} > 1.2$$

أى نصف قطر الخارجى يكون أكبر من 1.2 مرة مثل نصف قطر الداخلى .

## • نظرية لام للأسطوانات السميكة : Lam's theory for thick cylinders


الافتراض الخطي في النظرية يكون كالتالى :

القطاعات المتعمدة مع المحور المركزى للأسطوانة والتى تكون مستوية قبل تأثير الضغط تظل مستوية وعمودية على المحور حتى بعدما تصبح الأسطوانة تحت تأثير ضغط . وهذا يعني أن الانفعال الطولى عند أى نقطة في السماكة يكون ثابت ولا يعتمد على مكان النقطة .

وشكل (39) يوضح أسطوانة ذات مقاطع سميكة طولية وتقع تحت تأثير ضغوط داخلية وخارجية  $P_1$  ،  $P_2$  على التوالى . ويمكن ملاحظة أن المقطع الموضح في الشكل لا تقع عليه إجهادات قص . مثل أى قطاع عرضى أو طولى له محور متماثل . وبذلك فإن الإجهادات عند أى نقطة في الأسطوانة تكون إجهادات أساسية .

## • اللي فى الأعمدة : Torsion of shafts

عندما تؤثر قوة بالتماس على ذراع أسطواني عند نصف قطر معين وفي مستوى مقطعه العرضي فيقال أن الذراع يقع تحت تأثير عزم التواء Twisting moment والذي

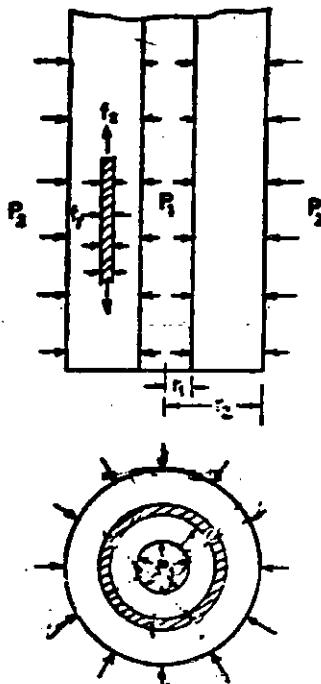

شكل (39)

يكون مساوياً لحاصل ضرب القوة  $\times$  نصف القطر و إذا كان نفس هذا الذراع يقع تحت تأثير مثل تلك العزوم الانوائية المتساوية والمتضادة من عند طرفيه الاثنين تحت تأثير لى خالص فإن تأثير اللي سيكون هو إحداث إجهاد قص فى مادة الذراع .

#### • معادلة اللي : Torsion equation

عندما يكون العمود تحت تأثير عزم فيكون الآتى :

$$\frac{q}{r} = \frac{f_s}{R} = \frac{C\theta}{L}$$

حيث أن  $f_s$  = إجهاد القص عند المسافة  $R$  من مركز العمود بالكيلوجرام /  
الستيometer المربع ( كجم / سم  $^2$  ) .

$q$  = إجهاد القص على الطبقة عند المسافة  $r$  من مركز العمود ،  
بالكيلوجرام / الستيometer المربع ( كجم / سم  $^2$  ) .

$C$  = معامل الصلابة بالكيلوجرام / الستيometer المربع ( كجم / سم  $^2$  ) .

،  $L$  = طول العمود بالسنتيمتر (سم) .

،  $\theta$  = زاوية الالتواء بزاوية النصف قطرية .

#### • العزم المحول أو المنقول : Torque transmitted

معادلات العزم المنقول بدوران العمود كالتالي :

$$J = \frac{\pi}{32} D^4 \quad \dots \dots \quad \text{في العمود المصمت (in a solid shaft)}$$

$$J = \frac{\pi}{32} f_s (D^4 - d^4) \quad \dots \dots \quad \text{في الم giof (in hollow circular shaft)}$$

حيث أن :  $f_s$  = إجهاد القص على الطبقة الخارجية للعمود .

،  $d$  = القطر الداخلي للعمود .

،  $D$  = القطر الخارجي للعمود .

#### • العزم القطبي للقصور الذاتي : Polar moment of inertia

عزم القصور الذاتي في مساحة مستوية بالنسبة لمحور عمودي على مستوى الشكل يسمى عزم قطبي للقصور الذاتي بالنسبة للنقطة التي يتقطع فيها المحور مع المستوى وفي المستوى الدائري هذه النقطة تكون دائمًا هي مركز الدائري .  
والعزم القطبي للقصور الذاتي يرمز له  $J$  .

$$J = \frac{\pi}{32} D^4 \quad \dots \dots \quad \text{في العمود المصمت (in a solid shaft)}$$

$$J = \frac{\pi}{32} (D^4 - d^4) \quad \dots \dots \quad \text{في الم giof (in hollow circular shaft)}$$

#### • مقاومة العمود : Strength of shaft

مقاومة العمود أو قوة العمود المقصود بها الحد الأقصى للعزم أو القدرة الحصانية التي يستطيع أن ينقلها العمود ولذلك فإن العزم الذي يستطيع العمود أن يقاومه أو ينقله يكون محسوب . وقيمة هذا العزم مذكورة أعلاه .

#### • القدرة الحصانية التي ينقلها العمود : Horsepower transmitted by a shaft

الصيغة الخاصة بالقدرة الحصانية المنقولة عند سرعة معينة وعزم يمكن

كتابتها كالتالي بـ :

باعتبار أن العمود يدور عند N من اللفات/ دقيقة (r.p.m) بتأثير قوة تماس F  
تؤثر عند نصف قطر T .

$$\therefore \text{الشكل المبذول على العمود/ دقيقة} = F \times 2\pi r . N \text{ kg.m}$$

$$2\pi N T - \text{kg.m} =$$

$$\text{القدرة الحصانية} = \frac{\text{الشغل المبذول}}{4500}$$

حيث أن : T = متوسط العزم كجم/ متر .

#### • ميزة الأعمدة الموجفة عن الأعمدة المصمتة

##### **Advantage of hollow shafts over solid shafts**

إجهاد القص عند أي نقطة في عمود يتناسب طردياً مع مسافة بعده من المركز .  
أي أن الإجهاد يكون صفر عند المركز ويكون في الحد الأقصى عند الأجزاء  
الخارجية القصوى .

والأجزاء التي بالقرب من المركز تكون خاضعة لجهادات منخفضة جداً  
والمساعدة التي تقدمها الأجزاء الداخلية من المادة في مقاومة العزم المؤثر  
تكون أقل بكثير بالمقارنة مع الأجزاء الخارجية للمادة . وفي العمود الأجوف  
يستفاد من استخدام المادة باستبعاد المادة المركزية التي تكون خاضعة  
لإجهاد القص الأقل . والعمود المجوف الذي بنفس المساحة المقطوعية التي  
في تلك العمود المصمت تستطيع أن تقاوم عزم أكثر .

#### • الأعمدة المركبة : Composite shafts

يصنع العمود أحياناً من قطاع مركب Composite section ومثال ذلك نوع  
من العمود يثبت بصلابة عن طريق جلبة فوق نوع آخر من العمود . ويتم تثبيت  
العمودين مع بعضهما بتلك الطريقة بحيث أن العمود المركب Composite shaft  
يعمل كعمود واحد .

والعزم الكلى الذي ينقل بواسطة العمود المركب يتقاسمه العمودين ويعتمد  
ذلك على أحجامهم وخصائص المرونة .

• الأعمدة ذات القطاعات المختلفة : Shafts of varying sections

يصنع العمود أحياناً من أطوال مختلفة لها مساحات مقاطع مختلفة ويكون مطلوب منه نقل بعض العزم أو القدرة الحصانية من طبيرة واحدة إلى الأخرى . وفي حالة العمود هذا يتم نقل العزوم بواسطة قطاعات فردية يتم حسابها أولاً والحد الأدنى من قيمة هذه العزوم سوف يكون هو مقاومة تلك العمود . وزاوية الالتواء لمثل ذلك العمود يمكن إيجادها بالطريقة المعتادة .

• القص الانحنائي والانحناء المركب في القضبان المستديرة والأعمدة : Combined bending and torsional shear in round bars/shafts :

الحد الأقصى للإجهاد ( الناتج من عزم الانحناء ) :

$$f = \frac{MY}{I} = \frac{M}{I} \times \frac{d}{2} = \frac{MR}{I}$$

الحد الأقصى لاجهاد القص ( الناتج من العزم )

بالنسبة للأعمدة الدائرية :

$$I = \frac{\pi d^4}{64} \quad \dots \dots \quad (I = \text{عزم القصور الذاتي})$$

$$\therefore \text{إجهاد القص المركب الأقصى} = \sqrt{\left(\frac{f}{2}\right)^2 + (f_s)^2}$$

$$\sqrt{\left(\frac{2MR}{2J}\right)^2 + \left(\frac{TR}{J}\right)^2} =$$

$$\sqrt{\left(\frac{MR}{2J}\right)^2 + \left(\frac{TR}{J}\right)^2} =$$

$$\frac{R}{J} \sqrt{M^2 + T^2} =$$

$$\frac{D}{2J} \sqrt{M^2 + T^2} =$$

وإذا كان العمودين متصلين عن طريق كبالغ فلاشة فيكون الآتى :

$$T = \frac{n \cdot \pi \cdot d\phi^2 \cdot qb \cdot D}{8}$$

$$(T = \frac{\pi}{16} f_s d^3) \quad \dots \dots \quad (1) \quad (\text{للمسامير})$$

$$T = \frac{L \cdot b \cdot qk \cdot d}{2} \quad \text{(لخواير)} \quad \dots \dots \dots (2)$$

حيث أن :  $f_s =$  إجهاد القص على الطبقة الخارجية للعمود  
 $d =$  قطر العمود .

$n =$  عدد المسميات .

$$db = \text{قطر المسامير} .$$

$D = \text{قطن دائرة المسمى}$

$qb = \text{احماد القص في الم$

### ۱۰- ابھاد رامس سی، سسرا

‘ طوں انحصار ۔

٦ - عرض الحابور .

،  $qk$  = إجهاد الفص في الحabor .

البيانات : Springs

الاليات هي أجسام مرنة أو أعضاء رجوعية تستخدمنى امتصاص الطاقة نتيجة الرجوعية resilience التي يمكن إعادة تخزينها عندما تكون هناك حاجة إليها وتتشوه حينما تكون تحت تأثير حمل وتعود إلى هذا الشكل الأصلى عندما يتراجع الحمل .

## • أشكال الپایات : Forms of springs

### **أهم نوعين للبيات كالآتي :**

(١) طبقات من الپاپات الورقية.

(2) الپایات الحلزونیہ۔

• اليايات الطبقية أو الورقية : Laminated or leaf springs

اليای الطبعی يتربّك من عدد من الألواح المسطحة منحنية بالاتّساع المطلوب .  
وتوصل الألواح و بطريقة بحيث أنه يمكنها أن تنزلق فوق الألواح المجاورة  
عندما تنحرف نتيجة لتأثير الحمل والألواح تكون مقتضبة بهذه الطريقة حيث أن  
معامل القطاع يكون في تناوب طردي مع عزم الانحناء .

• إجهاد الانحناء الأقصى : Maximum bending stress

الحد الأقصى لإجهاد الانحناء  $f$  الذي ينشأ في الألواح يتم تعينه كالتالي :

$$f = \frac{3 W L}{2 n B t^2}$$

• الانحراف المركزي للبليات : Central deflection of springs

يتم تعينه كالتالي :

$$= \frac{3 W L^3}{8 E \cdot n \cdot b \cdot t^3} = \frac{8 L^2}{4 E t}$$

حيث أن :  $f$  = إجهاد الانحناء الأقصى الناشئ في الألواح .

$L$  = بعد البليات .


$b$  = عرض الألواح .

$W$  = الحمل المؤثر على البليات .

$E$  = معامل المرونة لمادة البليات .

$n$  = عدد الألواح .

$t$  = سماكة الألواح .

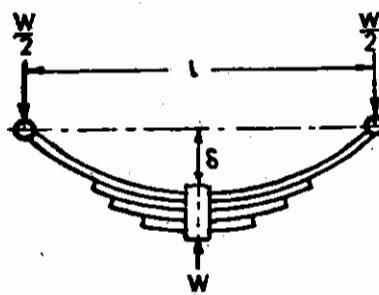

شكل (40) بلي طبقي

• البليات الحلزونية : Helical springs

البليات الحلزونية هو عبارة عن سلك بطول معين ملفوف لف حلزوني .

وهناك نوعان من البليات الحلزونية :

(1) بلي ذو التفاف مغلق أو مقفل .

(2) بلي ذو التفاف مفتوح .

(1) الالتفاف المغلق : وهو في الاليات التي تكون مسافة الخطوة فيها بين أي حلزونين متعاقبين أو لقتين صغيرتين حيث أن الخطوة هي المسافة بين اللفتين المتعاقبتين .

(2) الالتفاف المفتوح : وهو في الاليات التي تكون الخطوة فيها كبيرة بالنسبة لتلك التي في ييات الالتفاف المغلق .

• الاليات الحلزونية ذات الالتفاف المغلق **Closed-coiled helical springs**

(1) إجهاد القص (الناتج من العزم  $T$  أو الحمل المحوري  $W$ ) .

$$T = W R = \frac{f_s \pi d^3}{16}$$

$$\therefore f_s = \frac{WR \times 16}{\pi d^3}$$

(2) الانحراف أو الانعكاس في الياي :

$$\delta = \frac{WR^2 L}{CJ} = \frac{64 WR^3 N}{c d^4}$$

حيث أن :  $W$  = الحمل المؤثر على الياي .


$R$  = نصف القطر المتوسط لملف الياي . ،

$L$  = طول سلك لياي . ،

$d$  = قطر سلك الياي . ،

$n$  = عدد اللفات في الياي . ،

$c$  = معامل صلابة مادة الياي . ،

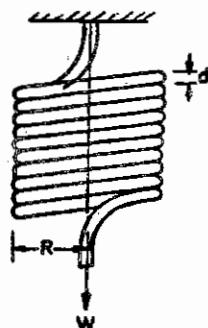

شكل (٤) يلي حلزوني ذو التفاف مغلق

(3) اليای الخاضع للتواء محوري : عدد اللفات يزيد من  $n$  إلى  $n'$

.. الزاوية الكلية للانحناء

$$\phi = 2\pi(n' - n) = \frac{ML}{EI}$$

الطاقة المخزونة في اليای :

$$U = \frac{1}{2} M \cdot \phi$$

حيث أن :  $M$  = عزم الالتواء المحوري المؤثر على اليای .

،  $n'$  = العدد المتزايد للفات نتيجة لعزم الالتواء .

،  $n$  = عدد اللفات في اليای .

أما في اليای الحلواني المفتوح :

$$\delta = \frac{64WR^3n \cdot \sec \alpha}{d^4} \left[ \frac{\cos^2 \alpha}{c} + \frac{2 \sin^2 \alpha}{E} \right]$$

حيث أن :  $\alpha$  = زاوية الحلوون

#### • الأعمدة والقوائم الانضغاطية : Columns and struts

الأعمدة : العضور الرأسى الطويل أو القصيـب الرفيع الخاضع لحمل اـنضغـاطـى محـورـى Axial compressive load يـعـرـفـ بـأـنـهـ عمـودـ .

القـائـمـ الانـضـغـاطـىـ : العـضـوـ الذـىـ يـكـوـنـ فـيـ أـىـ وـضـعـ غـيـرـ الرـأـسـىـ الخـاضـعـ لـحـمـلـ اـنـضـغـاطـىـ محـورـىـ يـعـرـفـ بـأـنـهـ قـائـمـ اـنـضـغـاطـىـ .

#### • نسبة القضاـفةـ (الـرـفـةـ) : Slenderness ratio

نـسـبـةـ طـولـ العـمـودـ إـلـىـ نـصـفـ القـطـرـ الأـدـنـىـ للـتـدـوـيـm gyration لـمـسـاحـةـ مـقـطـعـ .  
الـعـمـودـ تـعـرـفـ بـنـسـبـةـ القـضاـفةـ (الـرـفـةـ)ـ .

#### • حـمـلـ التـحـديـبـ اوـ حـمـلـ الإـعـجازـ : Buckling load or crippling load

عـنـدـمـاـ يـكـوـنـ هـنـاكـ عـمـودـ وـاقـعـ عـلـيـهـ حـمـلـ وـهـذـاـ الـحـمـلـ يـكـوـنـ مـتـزاـيدـ بـصـفـةـ مـسـتـمـرـةـ فـإـنـ الـقـيـمـةـ الـمـعـيـنـةـ لـلـحـمـلـ يـمـكـنـ الـوصـولـ إـلـيـهـاـ عـنـدـمـاـ يـكـوـنـ عـمـودـ قـدـ انـحـرـفـ قـلـيلـاـ اوـ إـزـاحـةـ جـانـبـيـةـ صـغـيرـةـ سـوـفـ تـحـدـثـ فـيـهـ .ـ وـعـنـدـ هـذـهـ النـقـطـةـ نـجـدـ

أن القوى الداخلية التي تميل لاستقامة العمود تقاد تكون متساوية للحمل المؤثر . والحد الأدنى للحمل عند الوضع الذي يميل فيه العمود لأخذ إزاحة جانبية Lateral displacement أو يميل لأن يتذبذب يعرف ذلك الحمل بحمل التحدب أو حمل الإعجاز .

والتحذيب Buckling يحدث حول المحور الذي له نصف القطر الأدنى للتدويم أو أقل عزم للقصور الذاتي .

#### • العمل الأمان : Safe load

وهو الحمل الذي يكون العمود فيه خاضع لحمل فعلى وأن يكون أقل من حمل التحدب . ويتم الحصول عليه بقسمة الحمل الحرج Critical load على معامل الأمان Factor of safety .

#### • الأعمدة الطويلة والقصيرة : Long and short columns

في بعض الأحيان الأعمدة التي لها نسبة قضاقة Slenderness ratio أكبر من 80 تعرف بالأعمدة الطويلة وتلك التي لها نسبة قضاقة أقل من 80 تعرف بالأعمدة القصيرة .

وتلك الأعمدة التي لها نسبة قضاقة ما بين 80 إلى 120 تعرف بالحجم المتوسط أو الأعمدة المتوسطة .

#### • مقاومة الأعمدة Strength of columns

مقاومة أو قوة لأعمدة التي تقاوم التحديب Buckling تعتمد على الآتي :  
(1) نسبة القضاقة (الرقق) Slenderness ratio .

(2) الحالات الطرفية للعمود End conditions of column .

والعمود الطويل ينهار بالتحذيب بينما العمود القصير ينهار بالتكسير Crushing .

#### • أنواع الحالات الطرفية Types of end conditions

العمود المحمل يمكن أن يكون له أى من الحالات الأربع الآتية :

- (1) كلا الطرفين معلقين Hinged .
- (2) كلا الطرفين مثبتين Fixed .
- (3) إحدى الطرفين مثبت والآخر معلق .
- (4) طرف واحد مثبت والآخر حر free .

#### • نظرية إيلر للعمود : Euler's column theory

وقد بنيت هذه النظرية على أساس تحديد حمل التحديب للأعمدة الطويلة والقوائم الانضغاطية Struts . وقد استنتج إيلر Euler معادلة خاصة بحمل التحديب للأعمدة الطويلة مبنية على أساس إجهاد الانحناء Bending stress مع إهمال تأثير الإجهاد المباشر . والإجهاد المباشر في العمود الطويل يتم إهماله بالنسبة لـ إجهاد الانحناء .

ومعادلة إيلر Euler لا يمكن استخدامها في حالة الأعمدة القصيرة لأن تأثير الإجهاد المباشر يكون بدرجة كبيرة ومن هنا لا يمكن إهماله .

#### • الافتراضات التي في نظرية العمود : Assumptions in column theory

نظرية معادلة العمود قد بنيت على أساس الافتراضات الآتية :

- (1) مادة العمود تكون متجانسة تماماً وموحدة الخواص .
- (2) الحمل المستخدم يكون محوري تماماً
- (3) العمود يكون مستقيم ذو أبعاد جانبية منتظمة .
- (4) طول العمود يكون كبير جداً بالنسبة لأبعاد مقطعة .
- (5) عدم تجاوز حد التناصبية .

#### • جدول معادلة إيلر : Limitation of Euler's formula

الحدود التي تستخدم عندما معادلة إيلر كالتالي :

- (1) لا يؤخذ في الاعتبار الإجهاد المباشر Direct stress وكما ذكر أعلاه أن الإجهاد المباشر في الأعمدة الطويلة أو القوائم الانضغاطية يكون صغيراً والذى يكون ذو أهمية كبيرة في حالة القوائم الانضغاطية القصيرة

أو المتوسطة . وهذا يعني أن معادلة Euler يمكن أن تعطى حمل تحدب لمثل تلك القوائم الانضغاطية Struts بزيادة في الحمل والتي يمكن أن تقام تحت تأثير الانضغاط المباشر .

(2) معادلة Euler تكون متوافقة فقط مع القائم الانضغاطي المثالي والأحمال المؤثرة يمكن ألا تكون محورية تماماً .

**• حمل التحدب P-Euler للحالات الظرفية المختلفة :**

Euler's buckling load P for various conditions :

(1) عندما يكون كلا الطرفين معلقين (الطول المكافئ  $\tau = L$ ) موضح في شكل (1-42)

$$P = \frac{\pi^2 EI}{\tau^2}$$

(2) عندما يكون كلا الطرفين مشتبدين (الطول المكافئ  $\tau = \frac{1}{2}L$ ) موضح في شكل (2 - ب)

$$P = \frac{4\pi^2 EI}{\tau^2}$$

(3) عندما يكون طرف واحد مشبت والآخر معلق (الطول المكافئ  $\tau = \frac{1}{\sqrt{2}}L$ ) موضح في شكل (2 - ج)

$$P = \frac{2\pi^2 EI}{\tau^2}$$


(4) عندما يكون طرف واحد مشبت والآخر حر (الطول المكافئ  $\tau = 2L$ ) موضح في شكل (2 - د)

$$P = \frac{\pi^2 EI}{4\tau^2}$$

حيث أن : E = معامل يونج لمادة العمود .

I = العزم الأدنى للقصور الذاتي لقطاع العمود .

$\tau$  = طول العمود .

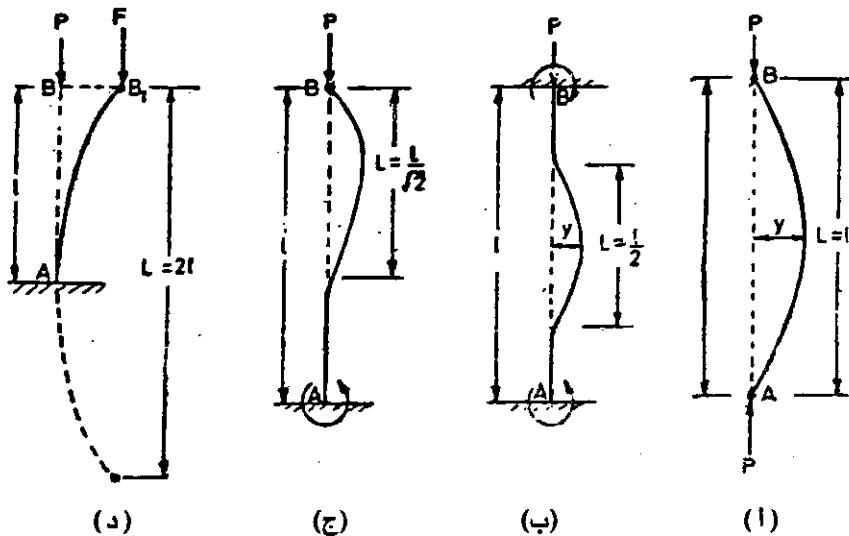

شكل (42) الحالات الطرفية للأعمدة

• معادلة (صيغة) رانكين جوردون Ranking Gordon formula :

هذه المعادلة تكون ملائمة للأعمدة المتوسطة والتي تكون فيها إجهادات التحدب والإجهادات المباشرة مأخوذة في الاعتبار ومن معادلة رانكين يمكن تعين حمل التحدب أو حمل الإعجاز من العلاقة :

$$P = \frac{f_c A}{1 + \alpha \left( \frac{\tau}{K} \right)^2}$$

حيث أن :  $f_c$  = إجهاد التكسير لمادة العمود .

$A$  = مساحة مقطع العمود .

$a$  = ثابت رانكين .

$\tau$  = الطول المكافئ للعمود .

$K$  = نصف القطر الأدنى للتدويم .

والآتى هى قيم الثابت (a) المعروفة بصفة عامة :

$a = \frac{1}{7500}$  (1) الصلب الطرى Mild steel

$a = \frac{1}{9000}$  (2) الحديد المطاوع Wrought iron

$$a = \frac{1}{1600} \quad (3) \text{ الحديد الزهر Cast iron}$$

• معادلة جونسون للحمل الآمن على الأعمدة :

Johnson's formulae for safe load on columns :

(1) معادلة الخط المستقيم للأعمدة :

$$P = A \left[ f - n \left( \frac{L}{K} \right) \right]$$

(2) المعادلة المكافحة للأعمدة :

$$P = A \left[ f - r \left( \frac{L}{K} \right)^2 \right]$$

حيث أن :  $P$  = حمل الآمان على العمود .

،  $f$  = الإجهاد في مادة العمود .

،  $A$  = مساحة مقطع العمود .

،  $n & r$  = ثوابت وتعتمد قيمتهما على مادة العمود .

## أسئلة وأجوبة على مقاومة المواد

### Questions and answers on strength of materials

س(1) بماذا تعرف القوة المعاد تخزينها داخل الجسم ؟

ج : تسمى هذه القوة بالإجهاد Stress

س(2) ما هي وحدة الإجهاد بنظام وحدات القياس S ؟ C.G.S

ج : وحدة الإجهاد بنظام C.G.S هي الدافع لكل سم<sup>2</sup> (دین/سم<sup>2</sup>) .

س(3) ما هو تعريف الانفعال Strain ؟

ج : هو معدل التغير في الطول بالنسبة للطول الأصلي .

س(4) ما هو حد الخاصية التي يتواافق مع قانون هوك Hook's law ؟

ج : حد المرونة Elastic limit .

س(5) عرف معامل يونج Young's modulus ؟

ج : معامل يونج هو النسبة بين الإجهاد الطولي إلى الانفعال الطولي .

س(6) عندما يحدث تغير في الطول بما يسمى الانفعال في هذه الحالة ؟

ج : يسمى الانفعال في هذه الحالة بالانفعال الطولي Longitudinal strain .

س(7) بماذا يرمز لمعامل الحجم Bulk modulus ؟

ج : يرمز لمعامل الحجم بالرمز K .

س(8) ما هي علاقة قانون هوك من خلال الحدود التناضجية ؟

ج : العلاقة هي أن الإجهاد  $\propto$  الانفعال Stress  $\propto$  strain

س(9) ما هو تعريف معامل الصلابة Modulus of rigidity ؟

ج : معامل الصلابة هو النسبة بين إجهاد القص إلى انفعال القص

س(10) اذكر تعريف نسبة بوأيسون Poisson's ratio ؟

ج : هي نسبة الانفعال الجانبي إلى الانفعال الطولي .

س(11) ما هي وحدة قياس معامل يونج للمرونة بنظام وحدات S.C.G. ؟

جـ : وحدة قياس معامل يونج للمرونة هي داين / سم<sup>2</sup>.

س(12) ما هي حدود قيمة نسبة بوأيسون Poisson's ratio ؟

جـ : النسبة هي من -1 إلى 0.5

س(13) ما هي معادلة إيجاد معامل الصلابة لجسم خاضع للجهاد قص ؟

جـ : المعادلة هي  $C = \frac{M E}{2m + 1}$  حيث أن  $\frac{1}{m}$  = نسبة بوأيسون ،  $E$  = معامل المرونة

س(14) ما هي معادلة إيجاد الانفعال الحجمي لجسم مستطيل خاضع لقوة محورية ؟

جـ : المعادلة هي  $e = \left(1 - \frac{2}{m}\right)$  حيث أن  $e$  = الانفعال الخطى ،  $\frac{1}{m}$  = نسبة بوأيسون

س(15) بماذا تسمى نسبة الإجهاد المباشر إلى الإجهاد الحجمي المناظر ؟

جـ : هذه النسبة تسمى بمعامل الحجم Bulk modulus .

س(16) ما هي معادلة إيجاد معامل الحجم Bulk modulus K ؟

جـ : المعادلة هي  $\frac{M E}{2m + 1}$  حيث أن  $\frac{1}{m}$  = نسبة بوأيسون .

س(17) من خلال الحد المرن عرف نسبة بوأيسون Poisson's ratio ؟

جـ : هي النسبة بين الانفعال الجانبي Lateral strain إلى الانفعال الخطى Linear strain .

س(18) ما هي نسبة بوأيسون Poisson's ratio للحديد الزهر Cast iron ؟

جـ : النسبة هي من 0.23 إلى 0.27

س(19) ما هي نسبة بوأيسون Poisson's ratio للصلب Steel ؟

جـ : النسبة هي من 0.25 إلى 0.33

س(20) بماذا يعرف التشوه لكل وحدة طول في اتجاه القوة ؟

جـ : التشوه لكل وحدة طول في اتجاه القوة يُعرف بالانفعال الخطى Linear strain .

س(21) عرف رجوعية الصمود Broof resilience ؟

جـ : رجوعية الصمود هي أقصى حد لطاقة الانفعال التي يمكن اختزانتها في الجسم .

س(22) عرف ما هي الرجوعية ؟ Resilience

ج: هي الطاقة الممتدة في الجسم عندما ينفعل من خلال حد مرونته.

س(23) بماذا تعرف الإنشاء التي يتكون من علة قضبان مبشرمة أو ملحومة مع بعضها ؟

ج: يعرف هذا الإنشاء بالهيكل Frame .

س(24) اذكر معادلة تحديد عدد العناصر في الهيكل التام ؟ Perfect frame

ج: المعادلة هي  $n = \frac{(3J-1)}{2}$  حيث أن n = عدد العناصر ، J = عدد الوصلات ،

س(25) عرف ما هو الهيكل التام ؟ Perfect frame

ج: هو الهيكل التي يكون فيه عدد العناصر كافي لجعله في حالة توازن .

س(26) ما هو الهيكل غير الكافي ؟ Deficient frame

ج: هو الهيكل الذي يكون عدد الأعضاء فيه أقل من  $(3 - 2J)$  .

س(27) ما هي الإجهادات التي تستخدم في إيجادها دائرة موهر Mohr's circle ؟

ج: الإجهادات هي : الإجهادات الأساسية ، والإجهاد العادي ، والحد الأقصى لإجهاد القص وإجهاد التماس .

س(28) ما هي المعادلة التي يحسب بها الحد الأقصى لإجهاد القص من دائرة موهر ؟

ج: المعادلة هي :  $\frac{(f_x + f_y)^2}{2} + s^2$

س(29) على أي المستويات يمكن أن يؤثر إجهاد القص الأقصى ؟

ج: إجهاد القص الأقصى يؤثر على المستويات المائلة بزاوية  $60^\circ$  على المستويات الأساسية .

س(30) ما هي معادلة تعين قيمة إجهاد التماس الأقصى من خلال دائرة موهر ؟

ج: المعادلة هي :  $\frac{p_1 - p_2}{2}$  ، حيث أن :  $p_1$  = إجهاد الشد الأكبر ،  $p_2$  = إجهاد الشد الأصغر

س(31) ما هي معادلة تعين الإجهاد العادي للقطاع المائل لجسم عندما يكون خاضع للجهاد مباشر في مستوى واحد ؟

جـ : المعادلة هي :  $p_n = p \cos \theta$  حيث أن :  $p$  = الإجهاد في الاتجاه ،  $\theta$  = زاوية القطاع المائل / الإجهاد

س(32) فيما تستخدم الأسطوانات الرفيعة ؟ Thin cylinders

جـ : تستخدم الأسطوانات الرفيعة لإمكانياتها في احتزان الغاز ، Gas ، والبخار steam والسوائل liquid .

س(33) كم يعادل الإجهاد الطولي في الأسطوانة الرفيعة من الإجهاد الطوقي ؟

جـ : الإجهاد الطولي يعادل نصف الإجهاد الطوقي .

س(34) ما الذي يسبب الإجهاد الطوقي ؟ Hoop stress

جـ : الذي يسبب الإجهاد الطوقي هو القوة المؤثرة على طول المحيط .

س(35) متى تستخدم نظرية الأسطوانات السميكة ؟

جـ : تستخدم نظرية الأسطوانات السميكة عندما يكون :  $\frac{t_2}{r_1} > 1.2$

حيث أن :  $r_1$  ،  $t_2$  هما نصف قطر الداخلي والخارجي للأسطوانة .

س(36) ما اسم الإجهادات الواقعة عند أي نقطة في الأسطوانة السميكة ؟

جـ : الإجهادات هي الإجهادات الأساسية Principal stresses .

س(37) ما نوع الانفعال الطولي عند أي نقطة في السلك ؟

جـ : الانفعال يكون ثابت Constant .

س(38) ما هي الإجهادات التي تقع عند أي نقطة في السلك ؟

جـ : الضغط النصف قطري والشد الطوقي والإجهاد الطولي .

س(39) ما هي معادلة لام Lam في حالة الشد الطوقي Hoop tension ؟

جـ : المعادلة هي :  $f_t = \frac{b}{r^2} + a$  حيث أن  $b$  ،  $a$  ثوابت ،  $r$  هي المسافة لأى نقطة من المحور المركزي .

س(40) ما هي الطريقة سابقة الإجهاد المستخدمة من أجل الحصول على توزيع منتظم نسبياً للإجهادات على سماكة الأسطوانة ؟

جـ : الطريقة هي التطويق الذاتي Self-hooping .

س(41) ما هي الضغوط النصف قطرية والشد الطوقي في حالة الضغوط الداخلية ؟

جـ : هذه الإجهادات تكون في حدتها الأقصى عند السطح الداخلي وتقل في اتجاه السطح الخارجي .

س(42) ما هي الطريقة المستخدمة تجارياً لزيادة مقاومة أسطوانات الجدار السميك للضغط الداخلي ؟

جـ : بالطريقة سابقة الإجهاد اللدنة Plastic prestressing .

س(43) بماذا يسمى الإجهاد الناتج من تأثير قوى متساوية ومتضادة على جسم ويعمل على استطالته ؟

جـ : الإجهاد يسمى إجهاد الشد Tension stress .

س(44) بماذا تسمى المواد التي لها نفس الخصائص في جميع الاتجاهات ؟

جـ : هذه المواد هي المواد الموحدة Isotropic materials .

س(45) عند الوصول إلى حد المرونة ماذا يحدث لأنفعال الشد ؟

جـ : يتزايد انفعال الشد بسرعة أكبر في هذه الحالة .

س(46) ما الذي يحدث عندما يكون المستوى الأساسي خاضع لأقصى إجهاد أساسى ؟

جـ : سوف لا يكون هناك تأثير لإجهاد القص .

س(47) بماذا تسمى المسافة التي بين مركزين لبرشمين متتابعين في نفس الصف ؟

جـ : هذه المسافة تسمى الخطوة Pitch .

س(48) بماذا تسمى الوصلة التي تكون المسافة بين المسامير فيها تبادلية بحيث يكون كل برشام في منتصف المسamarين اللذين في الصف المضاد ؟

جـ : هذه الوصلة بتلك الطريقة تسمى وصلة برشمة متسلسلة .

س(49) بماذا تسمى الوصلة التي يكون كل برشام صاف فيها مضاد للبرشام الآخر  
في الصف الخارجي؟

جـ : هذه الوصلة تسمى وصلة برشمة متسلسلة .

س(50) في أي نوع من الوصلات يمكن تجهيز البرشمة المنحرفة؟  
جـ : يمكن تجهيز هذه البرشمة في الوصلات التراكبية فقط Butt joint .

س(51) بما تعرف الوصلة الذي يقل فيها عدد البرشام كلما اقتربت من الصف  
الداخلي إلى الصف الخارجي؟

جـ : هذه الوصلة تسمى وصلة البرشمة المنحرفة .

س(52) متى يحدث انهيار failure للوصلة المبرشمة Riveted joint ؟  
جـ : إما عند انهيار البرشام أو انهيار الألواح plates أو فض للبرشام أو تمزق  
عند حافة اللوح .

س(53) كيف يمكن تجنب التمزق عند حافة الذي يسبب الانهيار؟  
جـ : يمكن تجنب ذلك بجعل مركز البرشام الأقرب من حافة اللوح يكون عند  
مسافة على الأقل تساوى  $1.5d$  حيث أن :  $d$  = هي قطر مسامير البرشام .

س(54) عرف كفاءة الوصلة المبرشمة .  
جـ : كفاءة الوصلة المبرشمة هي النسبة بين الحد الأدنى للمقاومات الثلاثة  
للوصلة إلى مقاومة طول خطوة اللوح المصمت .

س(55) ما هي معادلة تحديد مقاومة البرشام بالنسبة للتحميل؟  
جـ : المعادلة هي  $P = f_b \times t \times d$  حيث أن :  $d$  هو قطر المسامير بالستيometer (سم) ،  
 $t$  هي سمك اللوح الرئيسي بالستيometer (سم)

س(56) اذكر معادلة تحديد عدد مسامير البرشام (N) عند تصميم وصلة مبرشمة .  
جـ : المعادلة هي  $\frac{P}{R_v} = \text{الجدب}$  ،  $R_v$  = قيمة البرشام .

س(57) ما الذى يجب أن تقاومه سامير البرشام فى الوصلة المرفقة المبرشمة ؟  
ج: سامير البرشام يجب أن تقاوم الإجهادات الخطية مثل: مقاوم الازاحات  
الدورانية .

س(58) كم يجب أن يكون سمك لوح التغطية الأحادى لكي تتساوى مقاومة التمزق  
لألاوح التغطية مع تلك ألالوح التى يتم توصيلها ؟  
ج: سمك اللوح يجب أن يكون  $\frac{1}{8}$  حيث  $t =$  سمك اللوح الرئيسي .

س(59) ما هي النقطة التي يقع عندها مركز ثقل الطبقة المنتظمة ؟  
ج: مركز الشكل يكون عند نقطة منتصف محوره .

س(60) ما هي المسافة التي يقع عندها مركز ثقل نصف الكرة المصمت على  
نصف القطر المركزي ؟  
ج: المسافة تكون  $\frac{3r}{2}$  من قاعدة المستوى أو المسطح .

س(61) أين يقع مركز ثقل C.G) المثلث ؟  
ج: مركز ثقل المثلث يقع عند نقطة تقاطع الأضلاع القطرية .

س(62) ما هو الارتفاع الذي يقع عنده مركز ثقل المخروط المصمت على المحور ؟  
ج: مركز الشكل يكون عند  $\frac{3}{4}$  الارتفاع الكلى أعلى القاعدة .

س(63) ما هي معادلة المحور المتوازى لمساحة المستوى ؟  
ج: المعادلة:  $Ax^2 - I_y = I_x$  حيث أن  $I$  هي المسافة بين المحاور XX ، YY .

س(64) ما هي وحدة عزم القصور الذاتى إذا كان قياس كتلة الجسم بالكيلو جرام  
والمسافة بالمتر ؟

ج: عزم القصور الذاتى للكتلة سيكون كجم.متر مربع (كجم/ $m^2$ ) .

س(65) اذكر معادلة تعين عزم القصور الذاتى لأسطوانة دائريه قائمة نصف  
قطرها  $r$  وكتلتها M حول محورها ؟

ج: المعادلة هي :  $Mr^2$  .

س(66) ما هي معادلة عزم القصور الذاتي لمساحة دائيرية نصف قطرها  $d$  حول محور عمودي على المساحة ويمر من خلال مركزها ؟

ج: المعادلة هي :  $\frac{\pi d^4}{32}$ .

س(67) ما هي معادلة عزم القصور الذاتي لمساحة مستطيل بقاعدة  $b$  وارتفاع  $d$  حول المحور X ؟

ج: المعادلة هي :  $\frac{bd^3}{4}$ .

س(68) مركز ثقل نصف الكرة الألوجوف أين يكون موقعه ؟

ج: مركز الثقل G يكون في منتصف نصف قطر المركزي .

س(69) ما مقدار عزم الانحناء الأقصى لعتب ذات تدعيم بسيط يقع عليه حمل موزع بانتظام على طوله ؟

ج: هو عزم الانحناء الأقصى حيث أن W الحمل المنتظم ، L طول العتب .

س(70) ما مقدار الحد الأقصى لعزم الانحناءات لعتب تدعيم بسيط مع حمل مثلثي W يتراوح من صفر عند طرف واحد إلى الحد الأقصى عند الطرف الآخر ؟

ج: المقدار هو  $\frac{WL}{q\sqrt{3}}$ .

س(71) ما مدى عزم الانحناء الذي سيكون لعتب تدعيم بسيط عليه حمل في مركز العتب . Beam

ج: عزم الانحناء سيكون بالحد الأقصى عند المركز .

س(72) ما مقدار عزم الانحناء عندما تكون قوة القص بطول القطاع صفر ؟

ج: عزم الانحناء إما سيكون عند الحد الأقصى أو الحد الأدنى .

س(73) متى يكون عزم الانحناء عند الحد الأقصى ؟

ج: عزم الانحناء يكون عند الحد الأقصى عندما تغير قوة القص الأثر .

س(74) في العتب ذات المقاومة المنتظمة وذات العمق الثابت ما الذي يتغير تناسباً مع العرض ؟

ج: سوف يتغير العرض في التناوب مع M حيث أن  $M = \text{عزم الانحناء}.$

س(75) ما نوع التخطيط البياني لعتب كابولي عليه حمل مركز عند طرف العتب ؟

ج : سيكون التخطيط البياني مثلثي .

س(76) ماذا سيكون شكل انحناء لعتب ذات قطاع ثابت وخاضع في كل جزء في

طوله لعزم انحناء منتظم ؟

ج : سيكون شكل الانحناء قوس دائري .

س(77) ماذا سيكون شكل التخطيط البياني لقوة القص لعتب كابولي واقع عليه

حمل موزع بانتظام فوق كل طوله ؟

ج : شكل التخطيط البياني سيكون مثلث .

س(78) ماذا سيكون شكل التخطيط البياني للعزم لعتب كابولي طرفه الحر خاضع

لعزم انحناء ؟

ج : شكل التخطيط البياني للعزم سيكون مستطيل .

س(79) ماذا سيكون شكل التخطيط البياني للعزم لعتب كابولي يكون خاضع لحمل

موزع بانتظام ؟

ج : سيكون شكل التخطيط البياني للعزم منحني مكافى .

س(80) ماذا سيكون شكل التخطيط البياني للعزم لعتب كابولي واقع ليه حمل

خطى يكون صفر عند الطرف الحر والحد الأقصى عند الطرف الثابت ؟

ج : شكل التخطيط البياني للعزم سيكون مكافى تكعيبي .

س(81) ما مدى عزم الانحناء في عتب عند نقطة تكون فيها قوة القص بالحد الأقصى ؟

ج : عزم الانحناء سيكون في الحد الأقصى .

س(82) ما هو البعد الذي يحدث عنده عزم الانحناء صفر في عتب مثبت وعليه

حمل موزع بانتظام ؟

ج : العتب من النوع المثبت وذات توزيع منتظم للحمل .

س(83) ما هو البعد الذي يكون عنده عزم الانحناء صفر في حالة العتب المثبت

وعليه حمل مركزى في المنتصف .

ج : عزم الانحناء الصفر سيكون على بعد  $\frac{3}{4}$  حيث أن  $\frac{2}{4}$  = طول العتب .

س(84) ما هو العتب ذات المقاومة المنتظمة ؟

ج: هو العتب الذى يكون فيه إجهاد الانحناء هو نفسه فى كل قطاع من العتب بطول المحور .

س(85) ما مقدار الحد الأقصى لعزم الانحناء لعتب كابول ذات حمل موزع بانتظام  $W$  فوق طوله الكلى ؟

ج: الحد الأقصى لعزم الانحناء سيكون  $\frac{WL}{2}$  .

س(86) فى أى جزء من المادة أو الجسم ينشأ الحد الأقصى للإجهاد الانضغاطى عندما يكون عتب مستطيل محمل عرضياً .

ج: عند الألياف العليا من المادة .

س(87) ما هي المعادلة التى تحدد الحد الأقصى للانحراف فى كابول الناتج من عزم انحناء خالص  $m$  عند طرفه ؟

ج: المعادلة هي :  $\frac{M L^2}{3 EI}$  .

س(88) ما مقدار الحد الأقصى للإجهاد فى قطاع دائرى ؟

ج: الحد الأقصى للإجهاد يكون  $\frac{3}{4}$  مرة مثل الإجهاد المتوسط .

س(89) ما هي الطريقة التى يمكن بها إيجاد الانحدار والانحراف عند نقطة فى كابول أو عتب محمل ؟

ج: الطريقة هى طريقة ماكولاى Macaulay .

س(90) ما هو نوع القوى التى مجموعها الجبرى يساوى عزم الانحناء عند أى نقطة ؟

ج: المساوية لعزم الانحناء عند أى نقطة هو المجموع الجبرى لعزم القوى عند كل جانب للنقطة .

س(91) ما هي القوة التى مجموعها الجبرى يساوى قوة القص عند أى نقطة ؟

ج: هى القوة التى على كل جانب للنقطة .

س(92) أين ينشأ الحد الأقصى لعزم الانحناء والحد الأقصى لقوة القص ؟

ج: ينشأ الحد الأقصى لعزم الانحناء والأقصى لقوة القص عند الطرف المثبت .

س(93) ماذا تسمى العتب الذى يكون محمل بحيث يكون خاضع لعزوم انحناء ثابتة وغير مصحوبة بآى قوة قص ؟

ج: يسمى العتب بعتب ذات انحناء بسيط .

س(94) متى يكون الانحراف عند الحد الأقصى بالنسبة للانحدار ؟

ج: الحد الأقصى للانحراف يكون عندما يكون الانحدار صفر .

س(95) ما الذى يحدث للعمود الذى يكون خاضع لوصلتين متساويتين ومتضادتين من خلال محوره ؟

ج: العمود سوف يحدث له التواء .

س(96) لماذا يسمى الربط أو الوصل الذى يسبب التواء العمود ؟

ج: يسمى هذا الوصل بعزم الالتواء .

س(97) ما هو توزيع إجهاد القص فى عمود خاضع لشد ؟

ج: إجهاد القص سيكون هو نفسه عند كل النقاط المتساوية البعد من المركز .

س(98) ما الذى يحدثه التوصيل المقارن فى العمود ؟

ج: يحدث إجهاد في العمود .

س(99) ما هي النسبة المترادفة لقيمة إجهاد القص الذى يحدث فى العمود نتيجة للتوصيل المقارن ؟

ج: النسبة تكون من صفر عند المركز إلى الحد الأقصى عند المحيط .

س(100) ما هي معادلة العزم فى العمود المصمت ؟

ج: المعادلة هي :  $T = \frac{\pi}{16} f_s d^3$  .

س(101) ما هي علاقة إجهاد القص مع مسافته من المركز ؟

ج: يتناصف إجهاد القص تناصياً طردياً مع مسافته من المركز .

س(102) ما هي معادلة العزم القطبي للقصور الذاتي للعمود المصمت الذى قطره =  $d$  ؟

ج: المعادلة هي :  $J = \frac{\pi}{32} d^4$  .

س(103) ما هي ميزة العمود المجوف الذى له نفس مساحة المقطع الذى للعمود المصمت ؟

ج: العمود المجوف له قدرة على مقاومة عزم أكثر .

س(104) ما هي معادلة عزم القصور الذاتى للأعمدة الدائرية ؟

ج: المعادلة هي :  $I = \frac{\pi}{64} d^4$  حيث أن  $d$  = قطر العمود .

س(105) ما هي معادلة الحصول على القدرة الحصانية (H.P) المتيرية التى يتم نقلها عن طريق العمود ؟

ج: المعادلة هي :  $T = \frac{2\pi n t}{4500}$  ،  $T$  = العزم ،  $n$  = عدد لفات العمود .

س(106) ما هو اسم الخاصية التى تجعل المواد تستطيل بطريقة كافية قبل الكسر عندما تكون خاضعة لحمل متزايد تدريجياً .

ج: الخاصية هي المطلاولية Ductility .

س(107) ما هي خاصية المطلاولة Maleability ؟

ج: هي أن المادة تستطيل بطريقة كافية قبل أن تنكسر عندما تكون خاضعة لحمل متزايد تدريجياً .

س(108) لماذا يكون الصلب أكثر مرنة من المطاط ؟

ج: الصلب أكثر مرنة من المطاط لأن الصلب له معامل يونج أكبر الخاص بالمرنة .

س(109) ما هي خاصية المادة التى تقلل من مقاومتها عندما يكون الجسم خاضع لارتداد من الإجهادات ؟

ج: اسم الخاصية هو تعب أو كلل المعادن Fatigue of metals .

س(110) ما هي أساسيات مقارنة المرنة للمواد المختلفة ؟

ج: الأساسيات للمقارنة هي إيجاد إجهادها عند حد المرنة أى إيجاد إجهاد هذه المواد عند حد المرنة .

س(111) ما هو الفرض الذي يتم عند إيجاد إجهاد القص في العمود الدائري الذي يكون خاضع للـ **Torsion** ؟

ج: (أ) الالتواء عبر العمود يكون منتظم .

(ب) مساحة المقطع العادي للعمود والذي كان مستوى و دائري قبل الالتواء يظل مستوى و دائري بعد الالتواء .

(ج) مادة العمود تكون منتظمة في كل مكان فيه .

س(112) بماذا يسمى الإجهاد الأقصى الذي ينشأ في المادة قبل أن تنكسر إذا كانت هناك عينة من هذه المادة محملة بالطريقة الذي يتزايد فيها الحمل تدريجياً ؟

ج: يسمى هذا الإجهاد بإجهاد الشد الأقصى .

س(113) عندما تكون هناك مادة خاضعة لإجهاد إلى ما وراء نقطة الخضوع ، ما الذي يحدث للمادة بعد ذلك ؟

ج: تفقد المادة بعد ذلك قابلتها للعودة إلى شكلها الأصلي .

س(114) ما هي العوامل التي يعتمد عليها العزم الكلى المنقول بواسطة العمود المركب والذي يتقاسمه العمودين ؟

ج: العوامل هي القطر وخصائص المرونة لكلا العمودين .

س(115) إلى أي نوع من الإجهاد يخضع كل قطاع في البالى الحلزونى ذات الالتفاف المعلق ؟

ج: يخضع كلا القطاعين لإجهاد قص نتيجة للعزم وقص مباشر نتيجة للحمل load .

س(116) إذا كانت R هي نصف قطر الملف إلى خط المركز ، n هي عدد الالتفافات في البالى الحلزونى ذات الالتفاف المغلق ، فكم يساوى طول سلك البالى ؟

ج: طول سلك البالى يكون متساوية :  $2\pi r \times n$  .

س(117) في البالى الحلزونى ذو الالتفاف المغلق الذي يكون نصف قطره للملف هو R وزاوية الالتواء الكلية في الطول الكلى هي  $\theta$  ، ما هو مقدار الانحراف

? deflection

ج: الانحراف  $R \times \theta = \text{deflection}$  .

س(118) مما يتكون اليای الطبقي ؟

ج: ين تكون اليای الطبقي من أى عدد من الألواح التي يتم ثنيها بالنقوس المطلوب .

س(119) في حالة تواجد القوى في عناصر الهيكل ، فما هو الافتراض الذى يتم ؟

ج: يكون الهيكل Frame محمول فقط عند الوصلة Joint .

س(120) اذكر الإجهادات التي يخضع لها قطاع مائل في جسم والتي يمكن تحديدها

بدائرة موهر Mohr's circle

ج: الإجهادات هي :

(أ) إجهادات مباشرة في اتجاهين عموديين تبادلين .

(ب) إجهادات مباشرة في مستوى واحد مصحوب بإجهاد قص بسيط .

(ج) إجهادات في اتجاهات عمودية متبادلة مصحوبة بإجهاد قص بسيط .

س(121) ما هي الفروض التي تم استنتاجها والتي ترتب بنظرية الانحناء البسيط ؟

ج: الافتراضات هي :

(أ) القطاع العرضي للعتب يظل مستوى قبل وبعد الانحناء .

(ب) مادة العتب يجب أن تكون موحدة ومتجانسة .

(ج) الجذب أو الشد المحصلة على القطاع العرضي للعتب يكون صفر .

س(122) إذا كان العرض والسمك لكل لوح في اليای الطبقي هما b ، t على التوالي ،

فما هو مقدار عزم القصور الذئي في لوح واحد ؟

ج: عزم القصور في لوح واحد =  $\frac{b t^3}{12}$  .

س(123) في اليای الطبقي بماذا يسمى الحمل الذي يجعل اليای مسطح ؟

ج: الحمل الذي يجعل اليای مسطح هو إجهاد الصمود .

س(124) ما هي العلاقة التناسبية لمعامل القطاع في اللوح في اليای الطبقي ؟

ج: معامل القطاع يكون في تناسب طردي مع عزم الانحناء .

س(125) العضو الإنسائى الخاضع لقوة انضغاطية محورية ما هو الأسم الذى يطلق عليه ؟

ج: يطلق على هذا العضو القائم الانضغاطى Strut .

س(126) بما تعرف النسبة لطول العمود إلى الحد الأدنى لنصف قطر التدويم  
لمساحة مقطع العمود ؟

ج: تعرف هذه النسبة بنسبة القضاقة Slenderness ratio .

س(127) بماذا تسمى الأعمدة التي لها أطوال أقل من قطعها 8 مرات ؟  
ج: هذه الأعمدة تسمى الأعمدة القصيرة .

س(128) بما تسمى النسبة بين الطول المكافئ للعمود إلى الحد الأدنى لنصف قطر  
التدويم ؟

ج: هذه النسبة تسمى معامل التحدب Buckling factor .

س(129) بماذا يعرف الحد الأدنى للحمل الذي يكون عنده العمود له قابلية أن يكون  
له إزاحة جانبية ؟

ج: هذا الحمل يسمى حمل التحدب والحمل الحرج أو حمل الإعجاز .

س(130) ما هو تصنيف الأعمدة التي تكون نسبة قضاقتها أكبر من 120 ؟  
ج: تسمى هذه الأعمدة بالأعمدة الطويلة long columns .

س(131) ما هي العوامل التي تتوقف عليها مقاومة العمود لمقاومة التحدب ؟  
ج: العوامل هي :

- (أ) نسبة القضاقة Slenderness ratio .
- (ب) الحالات الطرفية للأعمدة End-conditions .

س(132) ما هي نسبة القضاقة للأعمدة القصيرة ؟  
ج: النسبة هي أقل من 32 .

س(133) ما الذي يحدث عندما تزيد نسبة القضاقة بالنسبة لقوية الانضغاطية للأعمدة ؟  
ج: في هذه الحالة تقل مقاومة الانضغاطية للأعمدة .

س(134) ما هو الإجهاد الذي يقاوم والذى تصمم عادة من أجله الأعمدة الطويلة ؟  
ج: هذه الأعمدة تقاوم إجهاد التحدب فقط .

س(135) ما هي الافتراضات التي بنيت على أساسها نظرية معادلة العمود ؟

ج: الافتراضات هي :

(أ) الحمل الانضغاطي يكون محوري تماماً وتمر بالمركز المتوسط

لقطاع العمود

(ب) القائم الانضغاطي يكون مستقيماً مبدئياً وأن يكون ذو أبعاد جانبية منتظمة .

(ج) مادة القائم الانضغاطي تكون متجانسة تماماً وموحدة .

(د) وصلات البنوز تكون لا احتكاكية والأطراف المثبتة تكون ذات صلابة تامة .

س(136) ما هي نسبة القضاقة التي لا تصلح معها معادلة Euler بالنسبة لعمود الصلب الطرى ؟

ج: النسبة هي بين 120 إلى 200 .

س(137) ما هي الأعمدة التي تتطابق معها جيداً معادلة Euler ؟

ج: معادلة Euler تتطابق جيداً فقط مع الأعمدة الطويلة .

## أسئلة عامة General questions

س : ما هي أنواع خامات الحديد ؟ Iron ores ?

ج : أنواع خام الحديد هي كالتالي :

(1) الهيماتيت . Hemtite

(2) ليمونيت (أكسيد الحديد المائي) . Limonite

(3) مجننيت . Magnetite

(4) بيريت . Pyrite

(5) السيدريت . Siderite

س : ما هو التركيب الكيميائي لكل من خامات الحديد الآتية :

الهيماتيت والليمونيت والمجننيت والبيريت والسيدريت ؟

ج : التركيب الكيميائي لخامات الحديد كالتالي :

(1) الهيماتيت  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  : Hemtite

(2) ليمونيت  $2\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$  : Limonite

(3) مجننيت  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  : Magnetite

(4) بيريت  $\text{FeS}_2$  : Pyrite

(5) السيدريت  $\text{FeCO}_3$  : Suderite

س : ما هي النسبة المئوية للحديد في خاماته الآتية :

الهيماتيت والليمونيت والمجننيت والبيريت والسيدريت ؟

ج : النسبة المئوية للحديد في خاماته كالتالي :

(1) الهيماتيت Hemtite : يحتوى على حوالى من 65 إلى 70 % حديد .

(2) الليمونيت Limonite : يحتوى على حوالى 60 % حديد .

(3) المجننيت Magnetite : يحتوى على حوالى 70 إلى 73 % حديد .

(4) بيريت Pyrite : يحتوى على حوالى من 45 إلى 47 % حديد كحد أقصى .

(5) السيدريت Suderite : يحتوى على 40 % حديد كحد أقصى .

س : ما هو الثقل النوعى Specific gravity لخامات الحديد الآتية :

الهيمايت والليمونيت والمجنتيت والبيريت والسيديريت ؟

ج : الثقل النوعى Specific gravity لخامات الحديد كالآتى :

(1) الهيمايت Hemtite : الثقل النوعى له يتراوح من 4.5 إلى 5.3 ولونه يكون أسود أو رمادي .

(2)المجنتيت Magnetite : والثقل النوعى له يتراوح من 4.90 إلى 5.20 ولونه أسود

(3) البيريت Pyrite : والثقل النوعى له يتراوح من 4.80 إلى 5.10 ولونه يكون أصفر برونزى أو أصفر باهت .

(4) الليمونيت Limonite : والثقل النوعى له يتراوح من 3.60 إلى 4 ولونه يكون بنى أو بنى مائل للصفار أو أصفر .

(5) السيديريت Suderite : والثقل النوعى له يتراوح من 3.70 إلى 3.90 ولونه إما يكون أصفر باهت أو أحمر مائل إلى البنى أو أسود مائل للبنى .

س : ما هي العمليات الثلاثة المتداولة في عملية تصنيع تماسيق الحديد Pig-iron ؟

ج : العمليات الثلاثة المتداولة في عملية تصنيع تماسيق الحديد كالآتى :

. (1) التهذيب أو التسوية Dressing

. (2) الصهر Smelting

. (3) التحميص Calcination or roasting

س : ما هي الأجزاء الأساسية والمعدات في الفرن العالى Blast furnace ؟

ج : الأجزاء الرئيسية ل الفرن العالى هي كالآتى :

(1) الحلق أو الزور Throat وهو منطقة التغذية أو فم الفرن .

(2) المدخنة Stack وهي تمتد من الزور إلى الأسطوانة .

(3) الأسطوانة أو البرميل Cylinder وجوانبها تكون متوازية .







(4) بوش Boch وهى منطقة الحرق في الفرن .

- (5) قلب الفرن Hearth ويعرف أيضاً بالبوتقة وهي الجزء السفل للفرن .  
 (6) القصبة Tuyere وهي فونية تصريف الهواء وموقعها يكون في منطقة الحرق في الفرن .

(7) تجهيزات التغذية . Feeding arrangement

س : ما هي التفاعلات الكيميائية التي تحدث بين الكربون وأول أكسيد الكربون وخام الحديد لتكوين الحديد ؟

ج : التفاعلات التي تحدث كالتالي :

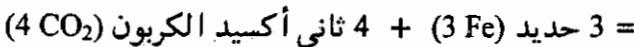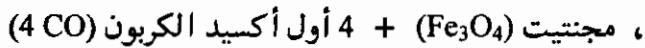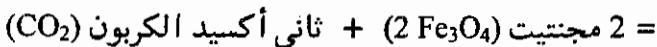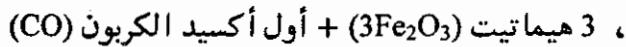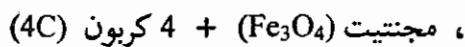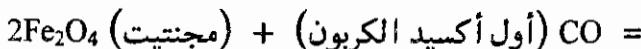

س : ما هي خصائص تماسيخ الحديد ؟ Pig-iron

ج : خصائص تماسيخ الحديد هي كالتالي :

(1) لا تصدأ .

(2) من الصعب ثنيها .

(3) ذات صلادة وهشة .

(4) لا يمكن لحامها أو برشمتها .

(5) لا يمكن أن تغمط .

(6) يمكن صلادتها ولكن لا تطبع .

(7) لها مقاومة عالية للانضغاط .

(8) ليست مطولة ولا مطاوعة .

(9) تنصهر بسهولة ودرجة حرارة انصهارها هي  $1200^{\circ}\text{C}$  .

س : ما هي أنواع تماسيح الحديد ؟

ج : أنواع تماسيح الحديد هي كالتالي :

(1) تماسيح بسمار .  
(2) التماسيح الرمادي .

(3) التماسيح البيضاء .

(4) التماسيح المنقطة .

س : ما هي أنواع الحديد الزهر ؟

ج : أنواع الحديد الزهر كالتالي :

(1) حديد الزهر المنقط .

(2) حديد الزهر الأبيض .

(3) حديد الزهر الرمادي .

(4) حديد الزهر المطاوع .

(5) حديد الزهر ذات المثانة .

(6) حديد الزهر العيرد .

س : ما هي خصائص الحديد الزهر ؟

ج : خصائص الحديد الزهر كالتالي :

(1) قابل للصهر .

(2) ذات صلادة ولكنه هش أيضاً .

(3) غير مطولي ولذلك لا يمكن تهييته لامتصاص الصدمات .

(4) درجة انصهاره تكون حوالي  $1250^{\circ}\text{C}$  ويتقلص بالتبريد .

(5) مكونه الإنسائي يكون جبسي أو بلوري مع لون أبيض أو رمادي خفيف .

(6) الشكل النوعي له يكون  $7.5$  .

(7) لا يصدأ بسهولة .

(8) لا يمكن مغnetته .

(9) يمكن صلادته بواسطة التسخين والتبريد المفاجئ ولكنه لا يطبع .

(10) إذا وضع في ماء مالح يصبح رخو .

- (11) ضعيف في الشد وقوى في الانضغاط ومقاومات الشد والانضغاط للحديد الزهر تكون على التوالى هي  $150 \text{ نيوتن}/\text{مم}^2$  ،  $600 \text{ نيوتن}/\text{مم}^2$  .
- (12) تقصصه اللدونة ولذلك فهو غير ملائم لأعمال الطرق .
- (13) لا يمكن توصيل قطعتين من الحديد الزهر سواء بعملية البرشمة أو اللحام .

س : ما هي استخدامات الحديد الزهر ؟

ج : استخدامات الحديد الزهر كالتالى :

- (1) يستخدم في تجهيز الكراسي الحديدية .
- (2) يستخدم في تجهيز الأدوات الزراعية .
- (3) يستخدم في تصنيع عناصر الانضغاط مثل الأعمدة في الأبنية وقواعد الأعمدة .
- (4) يستخدم في صنع أجزاء الآلات التي لا تكون خاضعة للصدمات الشديدة .
- (5) يستخدم في المصبوبات الزخرفية مثل الأقواس والبوابات وأعمدة الإنارة ودرجات السلالم الحلوانية .
- (6) يستخدم في عمل القمانن ومواسير المياه ومجاري الصرف وأغطية فتحات الصرف .

س : ما هي أنواع المصبوبات أو المسبوكات ؟

ج : أنواع المسبوكات هي :

- (1) المسبوكات الرملية .
- (2) مسبوكات الطرد المركزي .
- (3) المسبوكات المبردة .
- (4) مسبوكات القوالب .
- (5) المسبوكات الرملية الرأسية .
- (6) المسبوكات الجوفاء .

**س : ما هي خصائص المصبوبات الجيدة ؟**

**ج : خصائص المصبوبات الجيدة هي :**

(1) حافات وأركان هذه المصبوبات يجب أن تكون حادة وتابة ونظيفة .

(2) يجب أن تكون هذه المصبوبات خالية من فقاعات الهواء والشروح إلى آخره .

(3) يجب أن تكون هذه المصبوبات رخوة بطريقة كافية للثقب أو القطع بالأجنحة .

(4) يجب أن تكون هذه المصبوبات منتظمة في الشكل ويجب أن تكون متوافقة مع متطلبات التصميم .

**س : ما هي عيوب المصبوبات ؟**

**ج : العيوب التي تكون في المصبوبات كالتالي :**

(1) النخورية Honey combing : صهر الرمل السطحي يسبب هذا العيب في المصبوبة .

(2) الفتحات : إذا كانت فتحات التهوية غير كافية فيصبح الهواء والغازات محصورين وتؤدي إلى مصبوبة مسامية مع الفتحات .

(3) القشور : وفي هذا النوع من العيوب يمكن ملاحظة الطبقات القشرية على المصبوبة وهذا يحدث عندما يكون الرمل ثقيل جداً ويلتصق بال المصبوبة .

(4) التورم : عند يتم ضغط النماذج بطريقة غير صحيحة يحدث تورم لل المصبوبة .

(5) السحب : في هذا النوع من العيوب يصبح المعدن مصممت قبل أن يتم ملي التمودج تماماً ويمكن أن يحدث هذا إما نتيجة لحالة المائع الغير كافية للمعدن أو نتيجة الممر غير الكافي لدخول المعدن إلى داخل النموذج .

(6) عدم قابلية التشغيل على البارد : هذا العيب يحدث عندما يكون هناك اتصال بين عدد اثنين مسار يتقابلان للمعدن المنصهر . وإذا

لم تتحدد هذه المسارات بطريقة صحيحة في تكون القصيف عند نقطة الاتصال .

س : ما هي العمليات الأساسية التي يتضمنها تصنيع الحديد المطاوع ؟

ج : العمليات هي أربع عمليات يتضمنها صنع الحديد المطاوع

- . (1) التنقية Puddling . (2) التسويف Refining . (3) الدلفنة Rolling . (4) التسقيف Shingling .

س : ما هي خصائص الحديد المطاوع ؟

ج : خصائص الحديد المطاوع كالتالي :

- (1) يقاوم التآكل بطريقة جيدة .  
(2) درجة انصهاره هي حوالي  $1500^{\circ}\text{م}$  .  
(3) ثقله النوعي يكون حوالي 7.8 .  
(4) الحد الأقصى للمقاومة (الانضغاطية خ) هو حوالي 200 نيوتن/ $\text{م}^2$  .  
(5) لا يتأثر بالماء المالح .  
(6) من بطريقة متوسطة .  
(7) مطولي ومطاوع ومتين .  
(8) ينضر بصعوبة ولذلك فهو غير ملائم في عمل المصبوغات .  
(9) يمكن استخدامه لتكوين مغناطيسيات مؤقتة ولكن لا يمكن أن يتم غنط بطريقة دائمة .  
(10) يصبح الحديد المطاوع رخو عند الحرارة البيضاء ويمكن لحامه وطرقه بسهولة .  
(11) حد مقاومته الأقصى للشد يكون حوالي 400 نيوتن/ $\text{م}^2$  .

س : ما هي عمليات تصنيع الصلب ؟

ج : يصنع الصلب بواسطة العمليات الآتية :

- . (1) عملية بسمير Bessemer process . (2) عملية السمنتة Cementation process .

- . Crucible steel process (3) عملية صلب البوتقة
- . Duplex process (4) العملية المزدوجة
- . Electric process (5) العملية الكهربائية
- . Open-hearth process (6) عملية القلب المفتوح
- . L.D. process (7) عملية لنز ودوناوينز

**س :** ما هي ميزات العملية الكهربائية في صناعة الصلب ؟

**ج :** من ميزات العملية الكهربائية في صناعة الصلب هو الآتي :

- (1) يمكن إمداد الحرارة بسرعة كما أنها يمكن أن تصل إلى معدل كبير من درجات الحرارة .
- (2) هذه العملية تعطى تشغيل دقيق ونظيف .
- (3) كمية الخبث المتكونة تكون صغيرة .
- (4) درجة الحرارة يمكن التحكم فيها بطريقة صحيحة .
- (5) عدم تواجد الرماد والدخان .

**س :** ما هي عيوب عملية لنز ودوناوينز L.D. ؟

**ج :** عيوب عملية لنز ودوناوينز في صناعة الصلب هي كالتالي :

- (1) مطلوبة وحدة أكسجين لتحضير الأكسجين .
- (2) هذه العملية لا يمكنها معالجة كل درجات وأنواع تماسيح الحديد .
- (3) لا يمكن التحكم بدقة في درجة الحرارة .

**س :** ما هي ميزات عملية القلب المفتوح في صنع الصلب ؟

**ج :** الميزات هي كالتالي :

- (1) الخبث القاعدي الذي يتم الحصول عليه في عملية القلب المفتوح يحتوى على فوسفور وهذا الخبث يكون على شكل مسحوق ولذلك يمكن أن يستخدم كمحضب جيد .
- (2) يمكن تحقيق اقتصاد أكبر بواسطة تجهيز غرف إعادة التوليد على كل جانب للقلب .

- (3) التشغيلات التي تشملها العملية تكون بسيطة .
- (4) هذه العملية تجعل من الممكن استخدام نسبة مئوية عالية من الخردة وهذه الخردة يمكن تحويلها إلى صلب نافع جديد بهذه العملية .
- (5) الوقت المطلوب لإزالة الشوائب قصير .
- (6) الصلب المصنوع بهذه العملية يكون متجانس .

س : ما هي العوامل التي تؤثر على الخصائص الطبيعية للصلب ؟

ج : العوامل هي كالتالي :

- (1) نسبة احتواء الكربون .
- (2) تواجد الشوائب .
- (3) عمليات المعالجة الحرارية .

س : ما هي العيوب التي توجد في الصلب ؟

ج : العيوب هي كالتالي :

- (1) التجويفات أو التجويفات الغازية .
- (2) عدم قابلية التشغيل على البارد .
- (3) الانعزال Segregation .

س : من هي الأشكال التسويقية للصلب القياسي التي يمكن الحصول عليها ؟

ج : الأشكال التسويقية القياسية للصلب هي كالتالي :

- (1) القطاعات الزاوية .
- (2) الألواح
- (3) القطاعات ذات المجرى .
- (4) القطاعات التي على شكل حرف I .
- (5) القضبان المستديرة .
- (6) القضبان المستطحة .
- (7) القضبان المرיבعة .
- (8) القطاعات التي على شكل T
- (9) الألواح المموجة .
- (10) القضبان المضلعة .
- (11) المعدن الممدد .

**س : ما هي ميزات القضبان الصلب المضلعة ؟**

**ج : الميزات هي كالتالي :**

- (1) يمكن ثني هذه القضبان من درجة قدرها  $180^{\circ}$  بدون حدوث أي شروخ أو تصدعات على سطحها الخارجي .
- (2) من الممكن لحام نوع معين من القضبان الصلب المضلعة باللحام التناكبي بواسطة الوميض الكهربائي أو لحام القوس .
- (3) هناك توفير إجمالي في تكاليف التقوية لامتداد حوالي من 30 إلى 40% عند استخدام هذه القضبان .
- (4) هذه القضبان لها خصائص إنشائية أفضل من القضبان الدائرية المستوية العادية ولذلك يمكن تصميمها بإجهادات عالية .
- (5) هذه القضبان لها خصائص ترابط ممتازة ولذلك غير مرغوب في الخطافات الطرفية .
- (6) يمكن استخدام هذه القضبان في جميع أنواع الإنشاءات الخرسانية المقواه .
- (7) يمكن لهذه القضبان أن تقوم بتقوية اقتصادية وكفاءة للخرسانة .
- (8) عند استخدام هذه القضبان تكون عمليات الترابط والتشييت والتداول مبسطة لدرجة كبيرة وينتزع عن ذلك تكاليف عمالة أقل .

**س : ما هي التشغيلات التي تتضمنها المعالجة الميكانيكية للصلب ؟**

**ج : التشغيلات هي كالتالي :**

- (1) الدرفلة أو الدحرجة . Rolling .
- (2) السحب Drawing .
- (3) الطرق Forging .
- (4) الكبس Pressing .

**س : ما هي أهداف المعالجة الحرارية ؟**

**ج : الأهداف من المعالجة الحرارية كالتالي :**

- (1) زيادة صلادة السطح .
- (2) زيادة مقاومة الحرارة والتآكل الكيميائي .
- (3) تغيير مكون الصلب .
- (4) تعديل الخصائص المغناطيسية والكهربائية للصلب .
- (5) لتغيير المقاومة والصلادة .
- (6) لجعل الصلب قابل للتشغيل بسهولة .

س : ما هي العوامل التي تعتمد عليها المعالجة الحرارية بوجه عام ؟

ج : العوامل التي تعتمد عليها المعالجة الحرارية كالتالي :

- (1) معدات التحكم في درجة الحرارة .
- (2) نوع أو تصنيف الصلب .
- (3) معدل التسخين والتربيد .
- (4) وسائل التسقية .
- (5) الطرق المستخدمة في تسخين وتربيد نوعية معينة من الصلب .
- (6) وسيط التسخين .
- (7) الأفران المستخدمة

س : ما هي العمليات الرئيسية في المعالجة الحرارية للصلب ؟

ج : العمليات الرئيسية في المعالجة الحرارية للصلب كالتالي :

- (1) التلدين . Annealing
- (2) التطبيع . Tempering
- (3) المعادلة . Normalizing
- (4) التتردة . Nitriding
- (5) التصليد . Hardening
- (6) التصليد بالتلغيف . Case hardening
- (7) السمنتة . Cementing
- (8) السيندة . Cyaniding

س : ما هي الاحتياطات التي تتخذ في عمليات التصليد بالتلعيف ؟

ج : الاحتياطيات التي تتخذ في عملية التصليد بالتلعيف هي كالتالي :

(1) الأداة التي يتم معالجتها يجب أن تكون نظيفة وخالية من القاذورات والشحومات والزيت إلى آخره .

(2) إذا كانت الأدوات من الصلب السبائك فيجب تقسيتها في الزيت .

(3) التسقية من الأفضل يجب أن تكون في الماء ولكن للأدوات التي تكون ذات أشكال أو سمك غير متساوي أو غير مستوي يجب أن تكون التسقية بالزيت .

(4) يجب أن توضع الأداة بمثيل تلك الطريقة بحيث يمكنها أن تتمدد بحرية في جميع الاتجاهات .

(5) الصندوق التي يتم إجراء العملية فيه يجب أن يكون مسمنت بالطفال الحراري .

(6) سمك الطبقة المكربة يجب أن يكون 25 مم على الأقل حول كل الأداة .

س : ما هي عيوب السيندنة ؟

ج : العيوب كالتالي :

(1) الأدخنة المتكونة غير صحية ولذلك مطلوب الحرص والحذر عند تداول العملية .

(2) السائل المتكربين يمكن أن يحدث صلادة سطحية أفضل .

(3) هناك خطورة من انتشار الأملاح السامة .

س : ما هي عيوب التسقية بالزيت ؟

ج : عيوب التسقية بالزيت كالتالي :

(1) معدل التبريد يكون منخفض نسبياً .

(2) قابلية الزيت لزيادة سمه أو يصبح لاصق في الدورة الزمنية .

(3) الزيت له قدرة عالية في سرعة الالتهاب .

**س : ما هي ميزات التتردة ؟ Nitriding**

**ج : ميزات التتردة كالتالي :**

- (1) التشوه والشروخ يكونا في الحد الأدنى عندما تستبعد التسقية .
- (2) أثبتت هذه العملية أنها اقتصادية في جملة الإنتاج .
- (3) الأجزاء المتردة تحفظ صلادة حتى درجة 500°C .
- (4) تعطي هذه العملية مقاومة جيدة للتآكل .
- (5) تعتبر عملية أفضل من التكرير .
- (6) هذه العملية تساعد في الحصول على صلادة سطحية عالية .
- (7) هذه العملية بصفة عامة تتجنب الميكنة والتشطيب للمنتج .

**س : ما هي عيوب التتردة ؟**

**ج : عيوب التتردة هي كالتالي :**

- (1) هناك أكسدة نتيجة لزمن التسخين الطويل .
- (2) أنواع الصلب السائكن المحدودة المحتوية فقط على الألومنيوم والكروم والفاناديوم والموليبدينوم يمكن أن تكون تتریدات جيدة .
- (3) تحتاج هذه العملية زمن طويلة للتشغيل حوالي 100 ساعة بعمق 0.38 mm .
- (4) هذه العملية غير اقتصادية إلا إذا كانت هناك معدات خاصة متاحة .

**س : ما هي خصائص الصلب الطرى Mild steel ؟**

**ج : خصائص الصلب الطرى كالتالي :**

- (1) يمكن أن يمكّن بصفة دائمة .
- (2) مقاومات الشد الأقصى والقص تكون حوالي من 60 إلى 80 كيلو.نيوتون / سم<sup>2</sup> .
- (3) الحد الأقصى لمقاومة الانضغاط يكون حوالي من 80 إلى 120 كيلو.نيوتون / سم<sup>2</sup> .
- (4) الثقل النوعي للصلب الطرى يكون 7.80 .

- (5) درجة انصهاره تكون حوالي  $1400^{\circ}\text{م}$ .
- (6) يمكن أن يصدأ بسهولة ويسرعا.
- (7) يستخدم في جميع أنواع العمل الانشائي.
- (8) يعتبر أكثر متانة وأكثر مرنة عن الحديد المطاوع.
- (9) ليس من السهل مهاجمته بالمياه المالحة.
- (10) يعتبر مطاوع ومطوي.
- (11) له تكوين ليفي.
- (12) لا يتم صلادته وتطبيقه بسهولة.
- (13) يمكن طرقه ولحامه.

س : ما هي خصائص الصلب الصلد؟

ج : خصائص الصلب الصلد كالتالي :

- (1) لا يمكن طرقه أو لحامه.
- (2) يمكن أن يمغنم بصفة دائمة.
- (3) يمكن صلادته وتطبيقه بسهولة.
- (4) له مكون حبيبي.
- (5) ليس من السهل أن يهاجم بالماء المالح.
- (6) ذات متانة ومرنة أكثر من الصلب الطرى.
- (7) يسدأ بسهولة ويسرعا.
- (8) درجة انصهاره حوالي  $1300^{\circ}\text{م}$ .
- (9) ثقله النوعي هو 7.90 .
- (10) الحد الأقصى لمقاومته الانضغاطية يكون حوالي من 140 إلى 200 كيلو.نيوتون/ $\text{سم}^2$ .
- (11) الحد الأقصى لمقاومته للقص يكون حالة 110 كيلو.نيوتون/ $\text{سم}^2$ .
- (12) مقاومة الشد الأقصى تكون حوالي من 80 إلى 110 كيلو.نيوتون/ $\text{سم}^2$ .

**س :** ما هي خصائص الألومنيوم؟  
**ج :** خصائص الألومنيوم هي :  
(1) الألومنيوم رخو جداً .  
(2) خفيف في الوزن ومطابع ومطولي .  
(3) نادراً ما يتم مهاجمته بواسطة حامض النيتريك أو حامض عضوي أو الماء .

- (4) هو مادة غير مغناطيسية .  
(5) هو معدن أبيض فضي مع أزرق خفيف .  
(6) هو معدن موصل جيد للحرارة والكهرباء .  
(7) ينصهر عند درجة 660°C ودرجة غليانه تكون 2056°C .  
(8) له متانة ومقاومة شد كبيرة .  
(9) يمكن أن يذوب في حامض الهيدروكلوريك .  
(10) ثقله النوعي يكون حوالي 2.70 .

**س :** ما هي استخدامات معدن الألومنيوم؟  
**ج :** استخدامات الألومنيوم كالتالي :  
(1) يستخدم في صنع الدهانات في شكل مسحوق .  
(2) يستخدم في عمل الموصلات الكهربائية .  
(3) يستخدم في صب الصلب .  
(4) يستخدم في عمل سبائك الألومنيوم وبدن السيارات وأجزاء المحركات والأجهزة الجراحية .  
(5) يستخدم كعامل مختزل في صناعة الصلب .

**س :** ما هي خصائص الكوبالت؟  
**ج :** خصائص معدن الكوبالت هي :  
(1) ينصهر عند درجة حرارة 1480°C ودرجة علياته 2900°C .  
(2) ثقله النوعي يكون 8.90 .  
(3) لا يهاجم بواسطة القلويات .

- (4) لا يتأثر بالجو الخارجي عند درجة الحرارة العادمة .
- (5) معدن مطاوع ومطولي .
- (6) معدن مغناطيسي ويمكن أن يحتفظ بخصائصه المغناطيسية حتى درجة حرارة تصل إلى حواله  $1100^{\circ}\text{C}$  .
- (7) معدن أبيض لامع .
- (8) إذا تم تسخينه إلى درجة الإحمراء فيتحول إلى بخار .

**س : ما هي خصائص النحاس (النحاس الأحمر Copper) ؟**

**ج : خصائص النحاس كالتالي :**

- (1) ينصلح عند درجة حرارة  $1083^{\circ}\text{C}$  ودرجة غليانه تكون  $2300^{\circ}\text{C}$  .
- (2) ثقله النوعي يكون 8.92 .
- (3) معدن مطاوع ومطولي ورخو بدرجة كبيرة .
- (4) لا يهاجم بواسطة الماء عند أي درجة حرارة .
- (5) لا يهاجم بواسطة الهواء الجاف ولكن الهواء الرطب يؤدى إلى تغطيه سطح النحاس بطبقة خضراء .
- (6) يمكن أن يهاجم بواسطة البخار عند حرارة التبخير .
- (7) موصل جيد للحرارية والكهرباء .
- (8) يمكن أن يعمل في الحالة الساخنة أو الباردة ولكن لا يمكن لحامه .
- (9) يصير هش بمجرد الوصول إلى الدرجة التي قبل درجة انصهاره مباشرة .
- (10) له لون بني مائل للإحمراء متميز .

**س : ما هي خصائص الرصاص ؟**

**ج : خصائص الرصاص هي :**

- (1) لا يهاجم بواسطة الهواء الجاف ولكن الهواء الرطب يأخذ البريق المعدني اللامع وينتزع عن ذلك طبقة واقية داكنة على سطح المعدن .
- (2) يتتحول إلى لشارج (أول أكسيد الرصاص) عندما يتم تسخينه بدرجة كبيرة مع تواجد الهواء أو الأكسجين .

- (3) هو معدن لامع بلون رمادي مائل إلى الزرقة .
- (4) ينصهر عند درجة حرارة  $327.5^{\circ}\text{م}$  ودرجة غليانه هي  $1620^{\circ}\text{م}$  .
- (5) يترك أثراً على الورق .
- (6) يمكن قطعه بسكين .
- (7) له استعصاء بسيط .
- (8) يمكن ذوبانه في حامض النيتريك المخفف .
- (9) معدن رخو جداً ولدن وغالباً يكون مجرد من المرونة .
- (10) ثقله النوعي يكون  $11.36$  .

**س : ما هي خصائص المغنيسيوم ؟**

**ج : خصائص المغنيسيوم كالتالي :**

- (1) إذا تم تسخينه بدرجة كبيرة فيمكن أن يتتحول إلى بخار .
- (2) إذا كان على شكل جزيئات دقيقة فيكون على استعداد للحرق وبسهولة .
- (3) ينقل الحرارية بعيداً بسهولة .
- (4) هو معدن أبيض فضي له لمعان عالي .
- (5) معدن مطول ومطاوع .
- (6) لا يتأثر بالقلويات .
- (7) درجة انصهاره هي  $651^{\circ}\text{م}$  ويغلي عند درجة  $1110^{\circ}\text{م}$  .
- (8) له معامل تمدد حراري عالي .
- (9) يحترق عندما يتم تسخينه في الهواء مع ضوء أبيض مائل للزرقة وهو غني بدرجة كبيرة بالأشعات فوق البنفسجية .

**س : ما هي خصائص النيكل ؟**

**ج : خصائص النيكل كالتالي :**

- (1) هو معدن أبيض رمادي لامع .
- (2) لا يهاجم بواسطة القلويات المنصهرة .
- (3) هو معدن صلب ومطاوع ومغناطيسي .

- (4) ذات مقاومة متوسطة لعوامل الجو الخارجي ويصبح عاتم بعد فترة طويلة .
- (5) له إمكانيةأخذ صقل عالي ويمكن لحامه بسهولة .
- (6) إذا كان شكل مسحوق دقيقة فيمكن أن يمتص الهيدروجين لدرجة تصل حواله 17 مرة مثل حجمه .
- (7) إذا تم تسخين النيكل للإحمرار فيمكن أن يتتحول إلى بخار .
- (8) هو في الدرجة الأقل من الحديد من حيث الموصليه الكهربائية .
- (9) له درجة حالية في مقاومته للتآكل الكيميائي .
- (10) ثقله النوعي  $8.90^{\circ}\text{م}$  وينصهر عند درجة  $1452^{\circ}\text{م}$  ودرجة غليانه هي  $2900^{\circ}\text{م}$  .

**س :** ما هي خصائص القصدير ؟

**ج :** خصائص القصدير كالتالى :

- (1) يقاوم التآكل الكيميائي الناتج من الأحماض .
- (2) ثقله النوعي هو  $7.31^{\circ}\text{م}$  .
- (3) معدن رخو ومطابع .
- (4) لا يهاجم بالماء النقي .
- (5) لا يتأثر بالهواء الجاف .
- (6) يذوب في حامض الهيدروكلوريك في وجود الهيدروجين .
- (7) معدن أبيض مع لمعان براق .
- (8) ينصهر عند درجة  $231.5^{\circ}\text{م}$  ويغلى عند درجة  $2260^{\circ}\text{م}$  .
- (9) عند تسخينه إلى درجة حرارة حوالي  $200^{\circ}\text{م}$  يصبح هش .

**س :** ما هي خصائص الزنك ؟

**ج :** خصائص الزنك هي :

- (1) يهاجم بدرجة تلفه وتدميره يكون بواسطة الحامض والماء الساخن والماء المالح .
- (2) يحب أن يكون خالى من الجير والمواد الكالسيه .

- (3) يحدث التأثير الجلفاني ويبدأ ويدمر الزنك بسرعة عندما يتلامس مع الحديد والنحاس أو الرصاص مع تواجد الرطوبة .
- (4) ثقله النوعي 7.14 .
- (5) يقاوم التآكل الكيميائي .
- (6) لا يتآثر بالماء النقي .
- (7) لا يتآثر بالهواء الجاف .
- (8) موصل جيد للحرارة والكهرباء .
- (9) يكون هش عند درجة الحرارة العادية .
- (10) معدن لونه أبيض مائل للزرقة .
- (11) ينصدر عند  $419.4^{\circ}\text{م}$  ويغلى عند درجة  $907^{\circ}\text{م}$  .
- (12) يمكن سحبه إلى أسلاك ويدلفن إلى ألواح في معدل درجة حرارة من  $100^{\circ}\text{م}$  إلى  $150^{\circ}\text{م}$  .
- (13) يحترق بلهب ذات لون أبيض مائل للأخضر عندما يتم تسخينه في الهواء .

س : ما هي مكونات سبيكة الألومنيوم دبور الومين ونسبة المئوية ؟

ج : مكونات السبيكة بالنسبة المئوية كالتالي :

الألومنيوم	% 94.00
نحاس	% 4.00
مغناسيوم	% 0.5
منحنيز	% 0.5
سيليكون	% 0.5
حديد	% 0.5
<hr/>	
الإجمالي :	% 100

س : ما هي مكونات سبيكة Z بالنسبة المئوية ؟

ج : مكونات سبيكة Z بالنسبة المئوية كالتالي :

%92.5	الألومنيوم
%4.00	نحاس
%2.00	نيكل
%1.5	مغسيبوم
%100	الإجمالي

س : ما هي أهم سبائك الألومنيوم ؟

ج : سبائك الألومنيوم هي :

(2) برونز الألومنيوم .

(1) الدورال Aldural .

(4) سبيكة Y .

(3) دبورالومين .

س : ما هي مكونات سبيكة الفضة مع النيكل بالنسبة المئوية ؟

ج : مكونات سبيكة الفضة والنيكل بالنسبة المئوية هي :

نحاس من 50 إلى %80

زنك من 10 إلى %30

نيكل من 20 إلى %30

س : ما هي أهم أنواع سبائك الصلب الشائعة ؟

ج : أنواع سبائك الصلب الشائعة هي :

(1) صلب الموليبدنوم والكروم .

(2) صلب الآستينليس ستيل النيكل والكروم .

(3) صلب النيكل والكروم .

(4) صلب الكروم .

(5) صلب الفاناديوم والكروم .

(6) صلب الكوبالت .

(7) صلب النحاس .

(8) صلب المنجنيز .

(9) صلب الموليبدنوم .

- (10) صلب الموليبدينوم والكروم والنيكل .
- (11) صلب الموليبدينوم والنيكل .
- (12) صلب النيكل .
- (13) صلب التنجستين .
- (14) صلب الفاناديوم .

**س : ما هي خصائص الزجاج ؟**

**ج : خصائص الزجاج هي :**

- (1) يمكن تعديل أو تغيير بعض من خصائصه مثل الانصهارية والصلادة ليناسب الأغراض المختلفة .
- (2) ليس من السهل أن يهاجم بواسطة الوسائل الكيميائية العادمة .
- (3) لا يتأثر عادة بالهواء أو الماء .
- (4) الزجاج هش بدرجة كبيرة .
- (5) يمكن تشغيله بطرق عديدة ويمكن نفخه وسحبه أو كبسه .
- (6) سلوكه أكثر كمادة مصممة عن معظم المواد المصنعة الأخرى التي لها نفس المرونة . ولكن عندما يزيد حد المرونة فإنه ينكسر بدلاً من أن يتتشوه .
- (7) يمكن الحصول بألوان جميلة .
- (8) عازل ممتاز للكهرباء عند درجات الحرارة العالية نتيجة لأن الزجاج يعتبر سائل أيوني .
- (9) يتأثر بالقلويات .
- (10) ليس له درجة انصهار عالية .
- (11) ليس له تكوين بلوري محدد .
- (12) يمتص ويعكس وينقل الضوء .
- (13) يمكن الحصول على أنواع من الزجاج بخصائص مختلفة .
- (14) من الممكن لحام أجزاء الزجاج بواسطة الصهر .

(15) عندما يسخن الزجاج فإنه يصبح رخو ويزيد من الرخوة مع ارتفاع درجة الحرارة . وعند الدرجات القصوى يمكن أن يتتحول إلى سائل . وهذا السائل عندما يسمح له بأن يبرد يمر بكل درجات السيولة . وهذه الخاصية للزجاج تجعل عملية تصنيعه سهلة . ويمكن أيضًا تشكيله لأدوات بالشكل المطلوب .

(16) نتيجة للتقدم في علم إنتاج الزجاج أصبح من الممكن صنع زجاج أخف من الفلين أو أكثر ليونة من القطن أو أقوى من الصلب .

## الفهرس Index

رقم الصفحة	الموضوع
3	- تصنیف المعادن (المعادن الحديدية وغير الحديدية والسبائك) .....
5	- صناعة الحديد والصلب .....
6	- التفاعلات التي تحدث في الفرن العالي وتحليل عينة لتماسيع الحديد .
7	- عملية القلب المفتوح .....
8	- عملية بسمر والعمليات الحديدية .....
11	- الحديد الزهر. الميتالورجيا المبسطة للصلب والهديد الزهر .....
14	- الحديد المطاوع واستخداماته والسبائك الثنائية للهديد .....
15	- أنواع الصلب الكربوني .....
17	- أنواع الصلب السبائكية .....
20	- أنواع الصلب .....
21	- تأثير العناصر السبائكية على درجة حرارة التحويل ومعدل درجة التبريد الحرجة .....
22	- المعادن غير الحديدية والسبائك .....
26	- التخطيط البياني لتوازن الحديد والكربون .....
27	- المعالجة الحرارية للصلب .....
28	- التلدين والغرض من التلدين .....
29	- المراجعة الحرارية والتصليد والتطبيع .....
30	- التكور والمراجعة الشديدة والحماية السطحية في المعالجة الحرارية ..
34	- المعالجة الحرارية لأنواع الصلب سريع القطع .....
35	- المواد غير المعدنية .....
40	- خصائص المواد .....
43	- اختبارات المعادن .....
52	- العوامل التي تؤثر في درجة حرارة التحول. اختبار الزحف والكلل .....
55	- أنواع انعكاس الإجهاد .....
56	- الاختبارات غير المدمرة .....
59	- تشكيل المعادن .....
61	- لحام المعادن .....
68	- الفرق بين اللحام بالنحاس واللحام بالسبائك والقطع بالغاز .....
70	- خصائص المواد التي تدخل في تصنيع الصلب سريع القطع .....
71	- جداول تحليلات الصلب .....
72	- خصائص المعادن والسبائك .....

رقم الصفحة	الموضوع
73	- أسللة موضوعية وأجوبة عما سبق شرحه
83	- مقاومة المواد .....
86	- أنواع انفعالات .....
89	- المرونة وحد المرونة ، قانون هوك ، معامل يونج للمرونة .....
90	- الإجهادات في القصبان المركبة .....
91	- الإجهادات الحرارية والانفعال .....
93	- نسبة بواسون ، العلاقة بين ثوابت المرونة .....
95	- دائرة موهر .....
96	- الرجوعية .....
98	- الخصائص الميكانيكية للمعادن .....
99	- سلوك المعادن المطولة .....
101	- مراكز الشغل والعزوم .....
102	- نظرية المحور المتوازي وعزوم القصور الذاتي .....
103	- نظرية المحاورة المتعامدة .....
104	- عزوم الانحناء وقوى القص والأعتاب .....
106	- أنواع التحميل .....
109	- الهيكل وتصنيف الهياكل .....
110	- طرق إيجاد القوى وإجهادات الانحناء في العتب .....
113	- الانحدار .....
115	- مسامير البرشام والوصلات المبرشمة .....
119	- أنواع انهيار وصلة البرشمة .....
121	- تصميم الوصلة المبرشمة .....
123	- نظرية نظرية لام للأسطوانات السميكة ، اللي في الأعمدة .....
125	- مقاومة العمود .....
127	- القص الالتواني والانحناء المركب في القصبان المستديرة والأعمدة .....
128	- البليات .....
131	- الأعمدة والقوائم الانضغاطية .....
133	- نظرية أيولر للعمود .....
135	- معادلة رالكين جوردون .....
136	- معادلة جونسون للحمل والأمان .....
137	- أسئلة وأجوبة على مقاومة المواد .....
153	- أسئلة عامة وأجوبتها .....