

فوائد

ترصيع المعادن بالكهرباءية — تؤخذ القطعة المراد ترصيعها ويرسم عليها ما يراد من نقش او كتابة بجذوف ملح الرصاص والرصع وبعد ان يحكم الرسم ويحرر يطلي ما حوله بالشمع او نحوه من المواد المانعة وتوضع القطعة في مغطس من مخفف الحامض الكبريتيك فينحل الصرع ويعلم الحامض في المعدن فيحفره ومتى صار الحفر في العمق الكافي تناط القطعة بطرف سلاك آلة تلبيس وتعمس في محلول المراد ترصيعها به فضة كان او ذهباً وتترك هناك حتى يملي المكان الناشر بالحفر وحينئذ يزال الشمع ويُصلَّى ظاهر القطعة لازالة كل نتوء

ويُمكن ان يجري العمل ايضاً على العكس اي ان يكون النقش نفسه بالشمع ونحوه ويُحفر ما حوله ثم يُملأ على الطريقة نفسها

حفظ الزيت من الفساد — اذا كان الزيت طيباً وخيف ان يدخله الفساد يكفي ان يصب في كل زجاجة منه مقدار من الكحل (السيربتو) على ٨٠ او ٩٠ بجيث يبلغ الكحل ٥ سنتيمترات فوق وجه الزيت ثم تسد الآنية وتوضع قاعدة

اما اذا كان الزيت فاسداً واريد ازالة الفساد منه فوصف له بعض اهل التجربة الطريق الآتية

(١) تؤخذ ١٠٠ جزء من الزيت ويضاف إليها ١٥٠ جزءاً من الماء على ٣٠ مذاباً فيه مقدار من الملح على نسبة ١٢ او ١٣٪ ويجرى المزيج حتى يتخلل الماء جميع أجزاء الزيت ويعاد العمل إلى ست مرات فيعود الزيت نقياً خالصاً

(٢) يضاف إلى الزيت ١٠٪ من الكحل ويجرى تحريراً متواصلاً مدة ساعات يترك بينها فترات قليلة ثم يصفى ويعاد العمل ثلاثة مرات . أما الكحل الذي يبقى بعد ذلك فيمكن ابقاءه صالحاً للاستعمال بان يصفى كل مرة على البوتاسي

(٣) يستعمل في ذلك مكبس المغنيسيا بان يؤخذ منه ٥ أجزاء تجعل في ٨٠ جزءاً من الزيت ويجرى خمس أو ست مرات في اليوم مدة ١٥ دقيقة وبعد خمسة أو ستة أيام يصفى

صفة ملغم لتفشية الجبس — يؤخذ ثلاثة مقادير متعادلة من القصدير والبزموت والرثيق ويذاب البزموت والقصدير معاً ومتى تم ذوبانهما يضاف اليهما الرثيق مع التحريك . وعند ارادة الاستعمال يسحق الملمг بشيء من آح البيض (الزلال) ثم يمدد كأتمدة الألوان

صفة حبر ختم — يوزن ٧٥ جزءاً من الماء و ٧ من الغليسرين و ٣ من شراب السكر و ١٥ من الانيلين ثم يجعل الماء والشراب والغليسرين على النار ومتى بدأ الغليان يضاف الانيلين ويجرى إلى ان يذوب تماماً