

باب الصناعة

الطلي الكهربائي

النسبة الثالثة

ان المعادن التي يُطلى بها غالباً هي النحاس والفضة والذهب والنكل . والان منحصر كلانا في النحاس فنقول : اذا اريد ان يكون النحاس ثابتاً ومن كثافة واحدة وجب ان يكون المجرى الكهربائي متعلقاً غير منقطع وان لا يكون شديد القوة واللم يكن النحاس الراسب من كثافة واحدة ولا كان الصافى بالمعدن الذي يُطلى به شديداً فيسحق عنه بسهولة وينتفت . فاذا كانت الاجسام التي يراد طليها صغيرة فأت باناء زجاجي او خزفي مدمون بصب نحو ثلاث اقات من الماء وضع فيه اناه آخر من الخرف المسامي اعلى منه قليلاً وقطره نحو ثلاثة قراريط وضع في هذا الاناء المسامي قضيباً من التوتيا . وضع في الاناء الخارجي مذوّب كبريتات النحاس وعلق فيه الاجسام التي تريد طليها بالنحاس وضع في الاناء الداخلي ماء ملحاً ثم اوصل قضيب التوتيا بالاجسام المعلقة التي تريد طليها فيجري مجرى كهربائي من التوتيا الى كبريتات النحاس ويجعل فيرسب النحاس على الاجسام المذكورة . ويجب ان يضاف الى مذوّب كبريتات النحاس عشرة دراهم او اكثر قليلاً من الحامض الكبريتيك النوي

وحده الطريقة بطيئة النمل ولا تطلى بها الا الادوات الصغيرة فاذا اردت طلي الادوات الكبيرة فلا بد من استخدام البطرية المتصلة عن المغناطيس . والبطريات كثيرة مختلفة الانواع اشهرها بطرية دانيال وسي وبصن وكروف . والتدين مارسلو الطلي زماناً طويلاً يقولون ان بطرية دانيال اسهلها مرآة واطولها فعلاً واقلمها تغيراً . نعم ان مناومتها للجري الكهربائي شديدة ولكن يمكن اصلاح ذلك بتكبير صنائعها . ويجب ان تنظف من وقت الى آخر وتمح اجزاؤها بمحرقه صرف مبللة لازالة ما يرسب عليها من البلورات وان تنظف التوتيا التي فيها ما يرسب عليها من النحاس . ويجب ان ينزع بعض السائل الذي في قودعة التوتيا من وقت الى آخر ويعرض عنه بالماء وان يكون في مذوّب كبريتات النحاس قطع من الكبريتات غير خائبة . وحظنان من هذه البطرية تسع كل منها ثلاث اقات من الماء تكفيان لطلي اكثر ما يراد طلي . وتوتيا هذه البطرية قد تكون اسطوانة توضع في اناء خارجي وقد تكون قضيباً يوضع في الاناء

الداخلي ولا فرق في قوة البطارية حينئذ ولو كان سطح التضب اصغر من سطح الاسطوانة ولكن الفرق بينهما ان التضب لا يخدم زماناً طويلاً كالاسطوانة . وحينئذ لا يراد استعمال هذه البطارية تنزع التوتيا من السائل وتوضع فيه قطعة صغيرة من التوتيا لكي يرسب عليها ما يكون قد دخله من النحاس من مسام الاناء . وإذا أريد ترك البطارية زماناً طويلاً بدون استعمال يتزع منها الاناء المسامي ايضاً ويوضع في اناء قير ماء . هذا وسنكتب مقالة مفصلة في وصف البطاريات المختلفة وكيفية عملها وما يقتضيها من التفتتة وموعدينا في ذلك الجزء التالي ولذلك نمود الآن الى شرح التضب

يقصد بالتضميس غاية من ثلاث غايات الاولى جمع النحاس النقي لان النحاس المستعمل عادة غير نقي لا يمكن استخدامه في بعض الاعمال الكيمائية وكشف السرم . وكيفية جمع النحاس النقي ان يوتى باناء واسع ويوضع فيه مذوب كبريتات النحاس وتغطس فيه قطعة من النحاس غير النقي وتوصل بالنظب الايجابي من البطارية ويرصل النظب السلي بالاناء اذا كان موصلاً للكهربائية (اي كان معدناً او مطلياً بمعدن) او بقطعة معدنية توضع في السائل فيعمل النحاس النقي ويرسب على الاناء او على القطعة المتصلة بالنظب السلي

الثانية الطلي بالنحاس وطريقته ان يذاب كبريتات النحاس في اناء ويغطس فيه قطبا البطارية ويعلق بالايجابي منها قطعة نحاس سميكة وبالسلي الجسم الذي يراد طليه بالنحاس . ويجب ان يكون كبريتات النحاس وقطعة النحاس نقيين ما امكن . ولا يذمن تهته الجسم الذي يراد طليه قبل وضعه في المغطس وسأني الكلام على ذلك وعلى الغاية الثالثة وهي سك التوالب والصور النحاسية وما اشبه في الجزء التالي ان شاء الله

التزليل بالكهربائية

ان صناعة تزليل المعادن بعضها في بعض صناعة شرقيّة قديمة يعرفها الافرنج باسم دم سكين نسبة الى دمشق الشام لانهم اخذوها منها على ما يظهر . ويراد بها حفر المعدن الواحد وتزليل معدن آخر فنيوه . وقد وصف احد الرسامين طريقة جديدة لذلك سهلة الاستعمال جداً وهي مبنية على انه اذا وضعت قطعتان من النحاس في مذوب كبريتات النحاس (السب الازرق) واصلت احدهما بالنظب السلي من قطبي بطارية كهربائية والثانية بالنظب الايجابي يتزع بعض النحاس من سطح القطعة المتصلة بالنظب الايجابي ويرسب على القطعة الثانية . ولذلك تطلى صفيحة النحاس التي يراد التزليل فيها بمادة غير موصلة للكهربائية كالشمع او كالزفت وينقش عليها باداة

مرأة تفسدًا يزيل الشح عنها حيث يراد تنزيل النضة أو الذهب فيها ثم توصل بالنظف الايجاي من نظف البطارية في مغطس من مذوب كبريتات النحاس فلا يضي وقت طويل حتى ينحرف النحاس حيث ازيل الشح عنه (وبطرية مؤلفة من كاثودين فقط كاثود لحجر النحاس الى عمق ميليمتر) ثم ترفع هذه القطعة من السائل وتغسل بتليل من الحامض الهيدروكلوريك لازالة اكسيد النحاس من الحجر ثم تغسل بالماء بدون ترع الشح عنها. وتغطس في مغطس النضة أو النكل وتوصل بالنظف السليبي واما النظف الايجاي فيوصل به قطعة بلاتين فلا يضي وقت طويل حتى ترسب النضة أو النكل في الحجر المذكورة كاثودًا نزلت فيها تنزيلاً رجيداً ترفع القطعة من المغطس ويزال الشح عنها وتجلي وتصل

الحجر الصناعي

يصنع حجر جيد بزوج ملاط (سبتو) بورتلند ودقيق الفرانيت وثلث الاكوار والماء الحاوي
سلكات الصودا

دهان للحديد

الجermanيون يدهنون الحديد المعرض للرطوبة بدهان من قرنيش زيت بزر الكمان وبرادة الحديد الناعمة جدًا. ويكن دهن الخشب والمحجر بهذا الدهان ايضاً

دهان يمنع الاشتعال

قيل انه اذا اذيب ثقل الاكوار في الحوامض الغالية يتكون من مادة غروية واذا مزج ١٦ جزءاً من هذه المادة بثمانية اجزاء من السليكا و٢٢ من اكسيد الزنك و٢٤ من سلكات الصودا و٢٠ من ماء الكلس ودهن الخشب بهذا المزيج لم يعد يشتعل بالنار ولا تنتفخ الرطوبة. ولذلك تدهن به جدران البيوت واخشائها حفاظاً لئلا تلامس النار من الرطوبة. ويمكن تلويته بالوان مختلفة كغيره من الادهان

تصفية قرنيش اللك

حاول كثيرون من زمان طويل اصدناع قرنيش صافي من اللك فلم يتم لهم ذلك. وقد قرأنا الآن عن واسطة جديدة تصفى بها قرنيش اللك احسن تصفية فيه برشحاً قانياً وهي ان يصنع القرنيش من اللك والاكحول حسب العادة ثم يضاف اليه قليل من البترول ويهز جيداً فينقسم السائل بعد ثلاثين او اربعين ساعة الى قسمين الاعلى تقي صافي والاسفل عكر فيترع السائل الصافي بالزل او بمص وهو المطلوب