

باب الصناعة

الطلي الكهربائي
التبذة الرابعة

وعدنا في الجزء الماضي ان نسط الكلام في هذا الجزء حتى نصل الصور والنوش بالكهربائية وانجازا لذلك نتول
لفرض ان عندك درهما من النود القديمة وتريد ان تصنع له مثالا نحاسيا بالكهربائية فلك
طرق كثيرة نبي بالمطلوب

الاولى ان توصل سلكا معدنيا بالدرم إما بلحمه أو بولده على دائره لنا محكما. وبما انه بعسر
ترتيب النحاس على وجهي الدرهم في وقت واحد فقط احد وجهيه بالشمع أو بالكوتارخا وهو
يفعل بالشمع شذو بهو في اناه قريب النعر وغط الدرهم في مرتين أو ثلاثا من وجهيه الذي يراد
تغطيته واما تغطيته بالكوتارخا فعسرا قليلا وتم بحفر حفرة صغيرة في قطعة خشب أو كربون ووضع الدرهم
فيها وجعل وجهه الذي يراد تغطيته بالكوتارخا الى اعلى ثم نجي قليلا ونحن قطعة صغيرة من الكوتارخا
وتوضع في وسطه ونمد عليه رويدا رويدا حتى تغطيه ويوضع عليها شيء ثقيل حتى تلتصق بوجهيه
جيدا فيرفع من الحنن ويدهن وجهه الثاني بغبار اليلياجين بنرشاة ناعمة وبتركه بالاصابع حتى
يصل جيدا ثم يغطس في سائل النخوس ويوصل بالنطب السلي. ولا يخفى ان النحاس المرص على
الدرم يكون معاكساة اي ان الاجزاء الثابتة في الدرهم تكون عائرة في النحاس والعائرة في
الدرم تكون ثابتة في النحاس

الثانية ان يدهن الدرهم بقليل من الزيت ويلقى على دائره قطعة من الورق حتى ترتفع على
محيطه كالسور ويحترق قليلا ويذاب الشمع الايض ويصب عليه ويوضع في مكان بارد يضع
ساعات حتى يبرد الشمع جيدا ويحترق يتزع عن الدرهم ويوصل بسلك معدني ويدهن وجهه
الذي كان مباشرا للدرم باليلياجين ويجب ان يتصل اليلياجين بالسلك ايضا ويغطس في
حوض النخوس ويوصل بالنطب السلي. والنحاس المرص هنا هو مثل الدرهم تماما اي ان
الثابت في الدرهم ثابت في النحاس والمنتفض منتفض

الثالثة ان يدهن وجه الدرهم بقليل من الزيت ويلف حوله قطعة ورق كالتبذة ثم يجهل
الحسين الجيد بالماء حتى يصير بقوام الدبس ويدهن به وجه الدرهم ثم يصب عليه حتى يمتلئ الى جافة

الورقة فيجهد الجسيم جالاً ويكون من قالب او طابع صلب وعليه صورة ذلك الوجه واكثه يكون مساباً فيوضع في شعع ذاتي ووجهه الى اعلى حتى يشرب الشع ثم يلف عليه مسلك معدني ويدهن بالبلاجين وبنفطس في مغطس التلميس

الرابعة ان يصنع مزيج من الكوتانبرخا والغراء الجيد على نار خفيفة وتوضع قطعة نحاس على دائرة الدرهم لكي تكون كسوراه ويوضع على وسطه كنة من هذا المزيج ثم عليه رويدا رويدا لكي لا يفتي تحتها واه ثم يوضع عليها ثقل مدة ساعتين. وبعد ذلك نتزع عنه وتدهن بالبلاجين ونفطس في المغطس على ما تقدم

الخامسة ان يصنع مزيج معدني من الامرجة التي تذوب بحرارة قليلة مثل هذا المزيج ثمانية اجزاء وزناً من الترموت وخمسة من الرصاص وثلاثة من القصدير. ثم يذاب ويكب على قطعة من الحجر ويضع سطحه بقائمة ورق ويثلي الدرهم يليه وجنبا يبرد يرفع الدرهم عنه ويدهن وجهه حيث كان الدرهم بالبلاجين وينتج بالفريش لكي لا يرسب النحاس عليه كلوه ويوصل بسلك معدني ويوضع في المغطس

هذه هي اشهر الطرق المستعملة اعمل القالب الذي يرسب النحاس عليه. اما كيفية الترسيب وما يتولد ذلك من التسميك والصلل والتهديب فكما ترى: يؤتى باناء من الخنزف المددودن طولة ١٢ قيراطاً وعرضه ٦ قراريط وعمقه ٦ قراريط وان لم يكن الخنزف مدهوناً يدهن بالباراقين لكي لا يرسخ. وفي التلميس يمكن ان يعوض عن اناء الخنزف باناء من الخشب المدهون بالقراء مراسل التلميس يصنع باذابة ليبرة من كبريتات النحاس في سبع اجرات من الماء ويضاف الى المذوب $\frac{1}{4}$ الليبرة من الحامض الكبريتيك ويجب ان يكون في القالب الاليجامي قائمة سميكة من النحاس سمكها ربع قيراط ومساحة سطحها معادلة لمساحة السطح الذي يراد ترسيب النحاس عليه والاحسن ان تعلق على الحلوب بسمل رفعا وخفضها عند الاقتضاء. ويعلق القالب الذي يراد ترسيب النحاس عليه بسلك من النحاس ويوصل بتربيا البطرية واذا كان من الشع او الكوتانبرخا يلف هذا السلك على قضيب ممكن في المغطس لكي لا يظفر القالب على وجه المسائل

ولا بد من تحريك القالب من وقت الى آخر ليرسب عليه النحاس بالتساوي وتحريك المسائل ايضاً وتسحب قليلاً وايضاً على درجة واحدة من الحرارة. ويجب ان يكون السلكان غليظين قصيرين ما امكن وكل نقط الاتصال نظيفة لامة. وبطرية فيها كاس واحدة كافية للتلميس ولا بأس باستعمال كاسين ولكن لا يجوز استعمال اكثر من كاسين لأن شدة قوة الكهرباء فيخرج النحاس المرسب صلماً قصفاً. ويجب ان توضع قطعة النحاس التي في القالب الاليجامي موازية للقالب

الذي يراد ترسيب النحاس عليه والآن رسب النحاس على الجانب الترسب منه ولم يرسب على الجانب البعيد . فاذا كان في الثالب اجزاء غائرة توصل بالقلب السلي اسلاك دقيقة وتدخل اطرافها السائبة في هذه الاجزاء الغائرة لكي يرسب النحاس عليه بالساوي

اما مدة الترسب فتختلف باختلاف سمك الطبقة المطلوب ترسيبها والغالب انها تنتضي يوماً او يومين . وحينما يتم الترسب تتزع الطبقة الراسبة عن الغالب باداة مرآة ثم تدب بالنار ويصب على ظهرها رصاص لكي تزيد ثباته . وسيأتي تفصيل ذلك في الجزء التالي ان شاء الله

قصر الانسجة بدون الكلور

تضع الانسجة في ماء الصودا اثني عشرة ساعة ويكون في الماء ثلاثة ارطال ونصف من مذوب الصودا الكاوي لكل مئة رطل من الانسجة . ثم تغسل في مذوب بيرمغنات البوتاسيوم الحنف نحو عشرين او ثلاثين دقيقة ثم في مذوب البورق المشبع بالحمض الكبريتيك ويكون فيه رطل من البورق لكل مئة رطل من الماء وتترك في هذا السائل مدة عشرين او ثلاثين دقيقة ايضاً وبعد ذلك تغسل جيداً وتجفف

تنقب الزجاج

يمكن تنقب الزجاج تنقياً بصغيرة نظرها من ريع قيراط فناراً لتنقب اعني ادي او بهرد مكسور الرأس يوضع رأس احداهما على الزجاج ويدور دوراً سريعاً بالآلة التي تدبر المنقب ويسكب على مكان التنقب من مذوب الكافور في روح التربينينا . ولا بد من تمكين الزجاج ورضع قطعة فلين تحت مكان التنقب على الجانب الثاني من الزجاج لكي تضغط عليه جيداً . ويمكن ان يهوض عن المنقب والبهرد بانبيونة من النحاس ويوضع على مكان التنقب حيثلر سناجج وزيت

باب الزراعة

الفاكهة في مصر القاهرة

ان من يتزل هذه المدينة العظيمة آتياً من بر الشام يعجب غاية العجب من قلة الفاكهة فيها وغلاتها وعدم جودها فالعنب وهو سيد الثواكه والذها طبا وانعها آكل لا تباع الاقة منه باقل من ثلاثة غروش مبرية (والغرش الميري يساوي نحو ٥٦ بارة بمعاملة بر الشام) واكثره دميم المنظر في قشره عنقصة تسد طعمه . والعنب في بر الشام لذيد جداً حال من هذه العنقصة