

# باب الصناعة

## المعادن الخليطة

تابع ما قبله

خليط القصدير والالومينيوم \* يصنع هذا الخليط على نسب مختلفة فإذا قلت فيوكية القصدير بالنسبة للالومينيوم كان قصا واذ زادت زاد قابلية للاختناج وامكن استعماله عوضا عن القصدير لانه اقصى وامرن منه فيصنع من ٢ اجزاء من الالومينيوم و ١٠٠ من القصدير خليط قاس فلما يتاثر بالحموض ولنا من ٥ اجزاء من الالومينيوم و ١٠٠ من القصدير خليط كثير الاستعمال خليط الحديد والالومينيوم \* للحديد قابلية شديدة للاختلاط بالالومينيوم ولذلك كانت قضبان الحديد التي تستعمل في استخراج الالومينيوم تكتسي قشرة منه كانتا كانت مأسية به . قال نيسيه انه باضافة ٥ اجزاء من الحديد الى ١٠٠ من الالومينيوم يتكون خليط قاس قصم عصر الصهر بحيث ان المعدن السيط يصهر في الخليط المذكور والخليط لا يتاثر بالحرارة . وقال ديراى من الجهة الاخرى ان ٧ او ٩ اجزاء من الحديد اذا اضيفت لثمة من الالومينيوم فلما تؤثر في خواصه . ويفصل الحديد من الالومينيوم بسهولة بصهر الخليط مع نترات البوتاسيوم التي تؤكد الحديد . وقال روجر ان وجود الالومينيوم في الفولاذ يزيد قساوة ويكسبه خواص الفولاذ المندي (wootz) وإذا كان في الفولاذ  $\frac{1}{100}$  جزء من الالومينيوم وعولج بالحمض الكبريتيك يظهر عليه خطوط متوجة كما في الفولاذ الدمشقي

برونز بلاتيني \* اذا مزج النكل بكمية قليلة من البلاتين يفقد قابليته القليلة للنكس ولا يعود يتاثر بالحمض الخليك وكيفية استخراج البرونز المذكور ان يصهر النكل مع البلاتين وكية معينة من القصدير بدون مساعدة مادة من المواد المسهلة للصهر فلنا من ذلك المعادن الخليطة الآتي يانها

نكل	بلاتين	قصدير	فضة	المعادن الخليطة المحاصلة واستعمالها
٠٠١	١	٠١	"	لصنع السكاكين والشوك
٠٠١	١	٢٠	٢	الاجراس

لصنع الادوات المزخرفة	"	١٥	$\frac{1}{2}$	١٠٠
النظارات المنزّية	"	٢٠	٢٠	١٠٠

خليط لا يتأكسد \* يصنع من ١٢٠ جزءاً من النحاس الاصفر و ٦٠ من النكل و ١٠٠ من البلاطين

معدن ابيض \* اصهر معاً ٧٥٠ جزءاً من النحاس و ١٤٠ من النكل و ٢٠ من اكسيد الكوبلت الاسود و ١٨ من القصدير و ٧٢ من الزنك فلك المعدن المطلوب

معادن خليطة تشبه الفضة \* (١) يصنع من ٢٥ جزءاً من المنغيس و ٥٥ من النحاس و ٢٠ من الزنك (٢) من ٥ من المنغيس و ١٠ من النكل و ٤٥ من النحاس و ٤٠ من الزنك (٣) من ٥ من الحديد و ٢٠ من المنغيس و ٦٥ من النكل و ٥٧ من النحاس

خليط نكلي \* يصنع بصهر ٥٠ جزءاً من النكل و ٥٠ من النحاس وهذا الخليط سهل الانصهار يستعمل على الخصوص في معامل النفضة الجرمانية و اذا جعل فيه ١٥ بالمئة فقط من النكل كان شديد القابلية للانحباب ذا لون ابيض ويمكن تطرية صفائح رقيقة سمك الواحدة  $\frac{1}{16}$  من المليمتر وسحب اسلاكاً دقيقة جداً حسب الاحتياج ويستعمل لصنع جميع انواع المصاغ

لوتيمون او معدن باريس \* يصنع بمخلط ٨٠ جزءاً من النحاس و ١٦٠ من النكل و ٢٠ من القصدير و ١٠ من الكوبلت و ٥ من الحديد و ٥ من الزنك

خليط جديد شديد القابلية للانصهار \* اصهر ٧٩ جزءاً من الحديد مع ١٩٥ من القصدير و ١٥ من الرصاص وهذا الخليط ذو منظر جميل ويملاً البونقة تماماً و لذلك كثير استعماله في اصطناع الادوات الصغيرة و هو قابل للانطراق الى درجة معينة

### المخفر الشمسي ( هليوغرافيا )

يراد بالمخفر الشمسي حفر الصور او رسم صور الطباعة بواسطة الصور الشمسية و كنهية ذلك ان يوقى بصفيحة صفيحة من الزنك و تدهن بدهان فيه ١٠٠ جزء من الماء و ١٠ من الجلادين و ٢٥ من العسل و ٨ من بيكر و مات البوتاسا و تحنف بجمرة شديدة ثم توضع عليها زجاجة سليية ( اي زجاجة عابها صورة فوتوغرافية سليية ) و تتعرض لنور الشمس اربع دقائق او خمس قطع الصورة على صحيفة الزنك و حينئذ تعرض لبخار الماء بوضعها فوق قدر فيها ماء غالي فالاجزاء التي لم تتعرض لنور الشمس تتبل ببخار الماء والتي تعرضت تبقى جافة فاذا زرد عليها السبادج

الناعم بفرشاة من الشعر الناعم لصق بالاجزاء التي ابتأت ولم يلبق بالاجزاء الجافة . ثم يوضع على هذه الصفحة صلحة اخرى من الزنك او معدن الحروف وتضغطان بالمضغ المائي فيلصق السنادج بالصفحة الثانية ويكون عليها رسم الصورة المطلوبة فيدهن بالخبث وتطبع عنه الصور كما تطبع عن صور الخشب او النحاس وعندم طريقة حديثة تسمى الاتموغرافيا *Atmography* وهي ان يؤتى بلوح من الزنك او النحاس ويدهن بمزيج من ٢٢ درهما من الماء و  $\frac{1}{2}$  الدرهم من الاليومين ودرهمين من بي كرومات الليثيوم ويوضع في خزانة التصوير فيمرض للشئ الذي يراد رسمه نحو عشرين ثانية ثم يتزع حالاً من الخزانة ويوضع في الماء البارد ثم في الماء الذي فيه ه ا في المنة من المحامض الكبريتيك ويفصل بعد ذلك ويوضع في اناء فيوم مذوب في كرومات الصودا ثم يرفع منه وينشف ما عليه من الماء بكرة قطن ويغطي بالخبث الليثوغرافي ويذر عليه الزيت ويحمى ثم يغسل في مسكوي كلوريد الحديد في الاكحول فيجف حنراً و يصير كالصور المنورة ويمكن استعماله في المطابع العادية

### تليس الزهور والحشرات معدناً

تعالج الزهور والحشرات التي يراد تليسها بمائل البومبي والمائل المذكور يستحضر بسهولة من بعض انواع الخبزون (البزاق) بعد غسله بماه نقي لتنظيفه ما يكسوه من المواد الترابية والكلسية بنقع في ماء مقطر مدة كافية لافرازه مقداراً كافياً من المادة الاليومينية وترشع السائل المشع بالاليومين وغليه نحو ساعة ومتى برد يضاف اليه مقدار كاف من الماء المقطر ليموض عن الماء الذي فقد بالغلbian ثم يضاف اليه نحو ٢ اجزاء بالمائة من تترات النفضة ويحفظ في زجاجات مسدودة سداً مرمياً محجوباً عن النور .

وكيفية التليس ان يؤخذ من السائل المذكور ٢٠ غراماً تذاب في ١٠٠ غرام من الماء المقطر ثم نفس الزهور والحشرات فيوضع ثواني ثم توضع في حمام من ماء مقطر فيه ٢٠ بالمئة من تترات النفضة وتخفف التترات المتحددة بالنفرة الاليومينية بواسطة غاز الهيدروجين المكثرت وعند ذلك يلبس بالمعدن المتصود بواسطة الكهربائية بالطريقة المعتادة

### تلوين الحديد

يمكن وقاية الحديد من التاكسد بنممو بمائل تنكبة الواناً جميلة وذلك (١) ضع قطعة من الحديد المصقول في مزيج من محلول هيبوكريت الصودا (١٢٠ غرام

في لتر ماء) ومحلول خلاص الرصاص (٢٥ غرام) واحو للفلان فتكسب القطعة المذكورة لوناً أزرق جميلاً

(٢) امزج ٢ اجزاء من كبريتيد الصوديوم وجزءاً من خلاص الرصاص وضع المزيج على صفيحة مصفولة من الحديد فتحدث حرارة وتولد كبريتيد الحديد يتد على الصفيحة على هيئة قشرة رقيقة تشف عن الزان مختلفة جميلة

(٣) اغمس قطعاً صغيرة من الحديد المحي في كبريت مصهور وفيه قليل من السناج يكسب سطحها قشرة من كبريتيد الحديد ويظهر مصقولاً لامعاً جميلاً

### النقش بالفضة على النحاس

تغشى الصفيحة النحاسية التي يراد النقش عليها بطبقة رقيقة من الشمع الابيض ثم يحرق فيه الرسم الذي يراد نقشه برأس سداد بحيث يتكثف النحاس ويجب الاعتناء الكلي لكيلا يترك شيء من اثر الشمع على النحاس الذي كُثِف ثم توصل الصفيحة المذكورة بالنقط الابحائي لبطارية قطبها السلي متصل بصفيحة أخرى من النحاس ثم تقسم الاثنان معاً في مذوب الزجاج الابيض فالجهد الكهربي ينفذ على الصفيحة المدببة بالشمع أكثر مما يفعل على الأخرى فينخر عليها الخطوط التي هي عارية من الشمع . ومتى صار عمق الخطوط المذكورة نحو مليمتر ترفع الصفيحة وينتظ عليها نقط قليلة من الحمض الهيدروكلوريك لتنظيفها من اثر الزجاج ثم تغسل جيداً ومتى حفرت الصفيحة على هذه الكيفية يمكن املاء المكان المحفور بالفضة او النكل او غيرها بواسطة مغطس كهربائي اعنيادي واخيراً تنظف من الشمع وتصل

### كيفية تنظيف القنود والنياشين الفضية والنحاسية

تنظيف الفضية منها \* يستحضر مغطس مؤلف من تسعة اجزاء من ماء المطر وجزء من الحمض الكبريتيك تغطس فيه القطع المراد تنظيفها مدة كافية لتذويب الكبريتيد الاسود الذي يكسوها ويكفي لذلك اعنيادياً ٥ او ١٠ دقائق ثم ترفع وتغطس في ماء نقي ثم تغسل بصابون ( ويفضل صابون الصاغة ) بفرشاة ناعمة جداً ومتى صفا لونها تغطس ثانية في الماء النقي وتنشف بخرقة ناعمة واخيراً تشف بلطف بجلد الأروى (ohamois) المجدد المستحضر لهذه الغاية  
تنظيف النحاسية \* وهذه اذا كانت غير مفضاة بالبروتز تنظف بالطريقة التي تكلم ذكرها عن الفضة اما اذا كانت مفضاة فيلزم الانتباه ان لا تقرب من السائل الحمض لانها حالماً تلامسه

تكتشف ثغورها . فاذا كان البشان وخبثاً يوضع في مقطن من البترين ثم يغسل بالصابون  
بفرشاة ناعمة وهكذا كما تقدم في غسل القطع النضبة اما اذا كان وخبثه حاصلًا من مجرد المس  
باليد بدون اعتناء (لانه يجب ان يمك عند الاقتضاء بملنط) فالأفضل ان يمك بطرف  
الانامل ويُنظف بمحو بجلد الأروى

اما اذا كان الثماس مكثوفاً لكثرة الاستعمال كما هو الاغلب ينظف بفرشاة قاسية بلوث  
شعرها بشع اصفر ثم يمزج من محروق التراب الحديدي الناعم والبومباجين وبفرك بها البشان  
فيكموة غشاة من البرونز

### تنظيف الحجارة الكريمة

رطب راسب الكبريت بروح الخمر وامسحه بفرشاة ناعمة جداً اما الذهب فينظف بمجرد  
محو بالجلد الباريصي الاحمر الناعم بدون مادة من المواد

## باب الزراعة

### مبادئ الزراعة

#### النبذة الخامسة

أبنا في ما تقدم طبائع الارض ونسبتها الى الهواء والماء والحمر والبرد وما فيها من مواد الغذاء  
للنبات وقد بقيت امور كثيرة يجب النظر اليها كتطهير الارض من فضول النبات وحرثها  
وتسهيدها اعداداً لما يزرع فيها . ومن اول هذه الامور تنقيتها من كل نبات غريب حتى لا يبقى  
فيها الا النبات الذي يزرع ليستقل واهل الزراعة يسمون هذه النباتات الغريبة عشباً ويقولون  
عشب الارض اي استاصل عشبها الذي ينبت من نفسه ولا فائدة منه

والعشب على ثلاثة انواع نوع ينبت ويثمر في سنة واحدة ونوع ينبت في سنة ويثمر في السنة  
الثالثة ونوع يبقى في الارض دائماً ويسمى الاول سنوياً والثاني محولاً والثالث معمرًا والعشب عند  
اهل الزراعة يعم النباتات الصغيرة كالقراص والمحاض والنجيل . والاشجار كالبلدن والطوبون  
والعوج . والاشجار التي لا فائدة منها في الاراضي الزراعية كالعلم والسندان . وقد حدد بعضهم  
العشب بقوله هو كل نبات نام لا حاجة الى نموه