

الفصل الثاني

عمليات الامتاز

- الامتاز (الانصاص)
- الامتاز على سطوح المحاليل
- انتشار السوائل
- معامل الانتشار ودلاته
- الطبقات الممتزة والمكونة من مواد غير ذاتية على سطوح السوائل
- امتراز الغازات على الجوامد
- أولاً: الامتراز الفيزيائى
- خصائص الامتراز الفيزيائى
- ثانياً: الامتراز الكيميائى
- خصائص الامتراز الكيميائى
- طرق قياس كمية الامتراز
 - 1- الطريقة الحجمية
 - 2- الطريقة الوزنية
 - 3- الطريقة الفيزيائية
- العوامل المؤثرة على عملية الامتراز
 - 1- طبيعة ومساحة السطح الماء
 - 2- طبيعة الغاز الممترز
 - 3- ضغط الغاز الممترز
 - 4- درجة الحرارة
- حرارة الامتراز
- أسئلة وسائل عامة

obeikandi.com

الامتزاز (الإدماص)

في حالات معينة، يكون من الصعب التمييز بين الامتزاز والامتصاص، فغالباً ما يحدث تداخل بينهما بحيث يصعب معه الفصل بينهما. ولذلك، وفي تلك الحالات فقط، يستخدم اللفظ "sorption"، وهو يعني الامتزاز والامتصاص معاً.

وتعرف عملية "الامتصاص" بأنها: "العملية التي يحدث فيها اختراق الجزيئات أو الذرات أو الأيونات للمادة الممتصة داخل الجسم الماcus بطريقة المنتظمة". وكما هو واضح من التعريف، فإنه لا يحدث تركيز للجزيئات في أحد أجزاء الجسم الماcus للجزيئات الممتصة، بل يكون توزيعها بانتظام.

وتعرف عملية "الامتزاز" بأنها: "العملية التي يحدث فيها التصاق لجزيئات أو ذرات أو أيونات المادة الممتزة على سطح الجسم الماcus، حيث تكون طبقة جزيئية رقيقة على السطح الماcus (في حالة الامتزاز أحادى الجزيئية)، أو تكون طبقة بسمك عدة جزيئات على السطح الماcus، (وتسمى العملية عند الامتزاز متعدد الجزيئات).

وفي ضوء تعريف عملية الامتزاز (adsorption)، فإن المادة التي يحدث لها امتزاز تسمى "المادة الممتزة" (adsorbate)، بينما يسمى السطح الذي تحدث عليه عملية الامتزاز بـ "السطح الماcus" (adsorbent). فعند سطح السائل تكون القوى الجزيئية في حالة عدم توازن أو في حالة عدم تشبّع. ويكون الشئ نفسه بالنسبة لسطح الصلب، حيث تكون قوى الجزيئات أو الذرات الموجودة على سطح الصلب غير مكتملة (تشتمل تلك القوى على التكافؤ والقوى التجاذبية الأخرى)، كما هو الحال في بطن السائل أو الصلب.

ونتيجة لعدم التشبّع هذا، فإن سطوح الصلب أو السائل تميل إلى استكمال هذه القوى غير الكاملة باكتساب مواد أخرى على سطحها تبقى عليها. وتسمى عملية تركيز بعض المواد على سطوح الصلب أو السائل بالامتزاز.

الامتزاز على سطوح المحاليل

نتيجة لميل طاقة السطح الحرء إلى النقصان، فإن تركيز المذاب على السطح يختلف عنه في بطن السائل. وعلى العموم، إذا كان المذاب يقلل الشد السطحي للسائل (المذيب)، فإنه يميل إلى التجمع في الطبقات السطحية للمذيب. ويطلق على المذاب في هذه الحالة أسم "عوامل منشطة للسطح"، مثل: الصابون وبعض الأحماض السلفونية.

وعلى العكس، إذا كان المذاب يزيد من الشد السطحي للمذيب، فإن المذاب يتجمع في باطن السائل، ويقال عنها أنها تمتلك خاصية السالبية في تشويط السطوح. وهذا الاختلاف في التركيز يعتبر حالات خاصة في الامتزاز، وهي موجبة في الحالة الأولى، سالبة في الحالة الثانية.

فمن وجهة النظر الترموديناميكية، أوضح جيبس أنه : إذا احتوت وحدة المساحات من سطح السائل على (S) مول من المذاب زيادة عما هو موجود داخل السائل، فإن قيمة (S) في حالة المحاليل المخففة، يعبر عنها كما يلى:

$$S = - \frac{C}{RT} \cdot \frac{dy}{dC} \longrightarrow (\text{Gibbs equation})$$

حيث C : هي تركيز المحلول

dy/dC : هي نسبة التغير في الشد السطحي بالتغير في تركيز المحلول.

فعندما تكون dy/dC موجبة، حيث يزداد الشد السطحي بزيادة التركيز، فإن " S " تكون قيمتها سالبة، ويحتوى المحلول في داخله على تركيز أعلى من المذاب على السطح.

أما إذا كانت النسبة dy/dC سالبة، فإن (S) تكون موجبة، ويحتوى السطح على تركيز أعلى من المذاب عن داخل المحلول.

وأوضح لانجمابر أن الطبقة المميزة من مادة عضوية على سطح المحلول المائي، تكون سماكها في الغالب جزئ واحد، حيث تتحرك الجزيئات حرفة حرفة فيها. وهذه الطبقات وجد أنها تطبع معادلة الحالة في صورتها التالية:

$$(\gamma_0 - \gamma) A = KT$$

أو

$$\pi_s \cdot A = KT$$

حيث π : تمثل الفرق في التوتر السطحي للماء النقى والمحلول، ويسمى π ضغط السطح:

$$\pi_s = \gamma_0 - \gamma$$

A : هي المساحة لكل جزء وذلك بالانجستروم المربع.

K : ثابت بولتزمان

حيث

$$K = \frac{R}{N}$$

R : الثابت العام للغازات.

T : درجة الحرارة المطلقة.

N : عدد أفراد جادرو.


ونظراً للتشابه بين هذه المعادلة ذات البعدين والمعادلة ثلاثية الأبعاد للحالة في الغازات، فإن هذه الطبقات المميزة تسمى "طبقات الغازية".

وقد أوضح "تروب"، أن النقصان في الشد السطحي ($\gamma_0 - \gamma$) يزداد في السلسلة الواحدة، مثل: الكحولات أو الأحماض الدهنية، بزيادة طول السلسلة من الكربون، والتي تتكون منه المادة العضوية المميزة على السطح.

وقد أوضح لانجماري ثرموديناميكيًا أن النقص في الشد السطحي أو الطاقة الحرية للسطح لمحلول مائى يزداد بما قيمته (640) سعر/مول لكل زيادة في الجزيئ قدرها مجموعة ميثيلين واحدة (CH_2)، بغض النظر عن طول السلسلة. وعليه، فكل مجموعة من (CH_2) في الجزيئات المميزة تكون على العلاقة نفسها بالسطح ككل (CH_2) أخرى.

انتشار السوائل

عند وضع نقطة من سائل هيدروكربونى على سطح الماء، فإنها تطفو على هيئة كرة منبسطة. فإذا كانت المادة الممترأة محتوية على مجموعة قطبية، مثل: حمض الأوليك، فأى نقطة يمكن أن تتسشر بسرعة على سطح كبير من الماء، ويمكن لكمية قليلة أن تغطى السطح تغطية كاملة، كما هو موضح بالشكل (1-2).

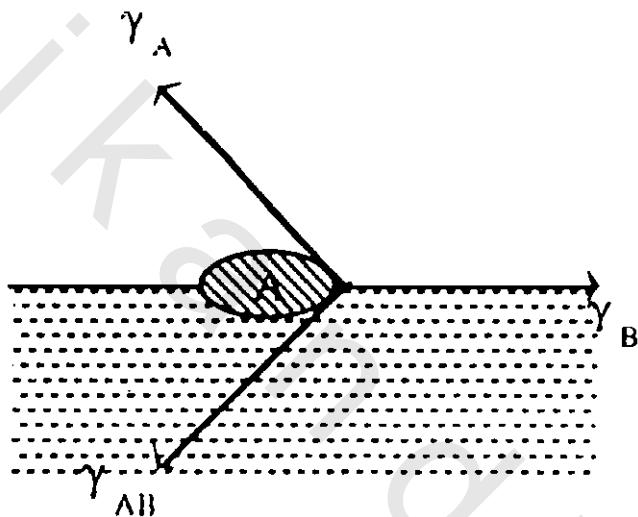

شكل (1-2): انتشار السوائل على بعضها

وتسمى هذه الظاهرة "الانتشار". وبالمقارنة بعدم الانتشار للهيدروكربون، فالسائل A سوف ينتشر على السائل B الذي لاينترب فيه. فعندما تكون قيمة γ_B أكبر من مجموع المركبتين الممثلتين بالقيمة γ_A و γ_{AB} ، في الاتجاه الأفقي، لأن ذلك يكون في اتجاه النقص في الطاقة الحرية للسطح، ويكون الفرق:

$$\gamma_B - (\gamma_A + \gamma_{AB}) = \gamma_B - \gamma_A - \gamma_{AB}$$

ويسمى هذا المقدار "معامل الانتشار"، ومعامل الانتشار يساوى الفرق بين شغل التلاصق W_{AB} بين السائلين A و B، وشغل التماسك W_A للسائل A، كما هو موضح:

$$W_{AB} = \gamma_A + \gamma_B - \gamma_{AB}$$

$$W_A = 2\gamma_A$$

$$\text{معامل الانتشار} = W_{AB} - W_A = \gamma_A + \gamma_B - \gamma_{AB} - 2\gamma_A$$

$$\gamma = \gamma_B - \gamma_{AB} - \gamma_A$$

معامل الانتشار ودلالته

السوائل ذات معاملات الانتشار الموجبة، تنتشر على سطح السوائل، بينما تلك التي لها معامل انتشار سالب القيمة، لا تنتشر على سطح السائل، ولكنها تتجمّع على شكل كرات على سطح السائل الآخر.

فعلى سبيل المثال، يننشر البنزين على سطح الماء بدرجة محدودة. وبمعلومية القيم التالية المعطاة، يمكن حساب معامل الانتشار للبنزين على سطح الماء:

$$\gamma_{H_2O} = 72.9 \text{ dynes/cm} = \gamma_B$$

$$\gamma_{C_6H_6} = 2.9 \text{ dynes/cm} = \gamma_A$$

$$\gamma_{H_2O, C_6H_6} = 37.7 \text{ dynes/cm} = \gamma_{AB}$$

وبالتبعيـض عن القيم السابقة في معادلة معامل الانتشار:

$$\gamma = \gamma_B - \gamma_A - \gamma_{AB}$$

$$72.9 - 29.0 - 37.7$$

$$72.9 - 46.7$$

$$6.2 \text{ dynes/cm.}$$

أما حمض الألوكال الذي ينـشر بـدرجـة كبيرة، فيـكون معـامل الـانتـشار لـه قـيمـته أـكـبر مـنـها فـي حالـة البنـزـين، فـمعـامل الـانتـشار لـه يـساـوى (24.6) دـاـين/سـم.


أما في حالة السوائل التي لا تنتشر، مثل: ثاني كبريتيد الكربون، فإن قيمة معامل الانتشار له هي (7.26 dynes/cm⁻²)، وهي قيمة سالبة. ووجد العالم "هاركنز" أن المواد التي لها مجموعات قطبية من النوع: -COOH أو CN- أو NH₂- أو OH-، فيمكن لها أن تنتشر على سطح الماء بينما لا تنتشر الهيدروكربونات ومشتقات الهايوجينات.

الطبقات الممتازة والمكونة من مواد غير ذاتية على سطوح السوائل
 يتركز معظم الشغل المبذول على خواص الطبقات التي تتكون بانتشار المادة على سطح سائل الماء. وفي كل الدراسات، ستتوقف الدراسة على نوع المواد الممتازة على سطح الماء، والتي غالباً ما تكون مواد غير ذاتية.
 وقد أوضح لانجمايير (Langmuir) أن الفرق بين الشد السطحي للماء (γ_0)، والشد السطحي للماء الذي يحمل طبقة من المذاب (γ)، يساوى ضغط السطح (π) للغشاء.

$$\pi = \gamma_0 - \gamma$$

فلو اعتبرنا طبقة من المذاب (A) تطفو، وهي تسحب إلى اليمين على أساس أن الشد السطحي للماء النقي (γ_0)، ثم إلى اليسار حيث الشد السطحي (γ)، وذلك للمساحة المغطاة بالمذاب. وحيث أن (γ) أكبر من (γ_0)، وبذلك يحدث الغشاء من المذاب ضغطاً (π)، والذي يعطي بالمعادلة السابقة.

ولكثير من المواد، فإنه كلما زادت مساحة السطح من السائل المغطى بالمادة (المذاب)، فإن ضغط السطح يقل بطريقة تشبه النقص في الضغط عندما يتمدد الغاز، كما هو موضح بالشكل (2-2).

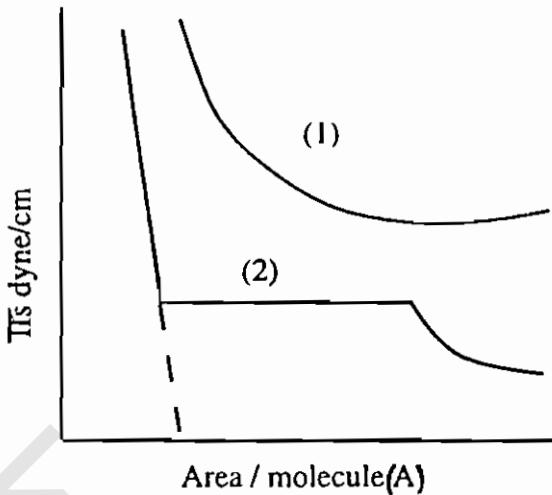

شكل (2-2): العلاقة بين π_s & A عند درجات حرارة مختلفة.

وقد اتضح أنه بزيادة المساحة عند ضغط منخفض، يمكن تمثيل هذه العلاقة

كما يلى:

$$\pi_s A = KT$$

فالجزيئات المتواجدة تكون منبسطة على سطح السائل في الغشاء الغازى غير الذائب، كما يحدث في طبقات المواد الذائبة الممتزرة على سطح السائل. وبرسم العلاقة بين π_s و A (المساحة لكل جزئ)، نحصل على المنحنى رقم (1) في الشكل (2-2)، الذي يشبه العلاقة بين الضغط والحجم للغاز المثالى.

وفي حالات أخرى، تكون المنحنىات التي نحصل عليها عند درجات حرارة أقل من الدرجة الحرجة متشابهة في شكلها. فعند مساحات كبيرة يقترب المنحنى من ذلك المنحنى المثالى، ولكن عندما تقل المساحة نصل إلى منطقة متوسطة يحدث عندها نقص كبير في المساحة لكل جزئ، دون أي زيادة في الضغط.


و عند مساحات صغيرة، نجد زيادة سريعة في منحنى ($A - \frac{\pi}{4}$) يشبه انضغاط الصنف المكثف. و حيث أن هذا الجزء من المنحنى يشبه انضغاط السوائل، فإن الغشاء المتكون في هذه المنطقة يسمى "الغشاء المتكثف". و عند هذه الظروف تكون الجزيئات متراكمة على بعضها وبقوة (متراقبة مع بعضها بقوه) في طبقة أحادية الجزيئ. و عند مد الخط على استقامته إلى ضغط يساوى صفرًا (الجزء المائل من الخط)، يعطى مساحة قدرها (20.5) أنجستروم² لكل جزئ. و المساحة نفسها وجدت لعديد من الهيدروكربونات ذات السلسلة المتصلة، والمحتوية على عدد من نرات الكربون تتراوح ما بين (12) إلى (34) ذرة كربون، مثل: الكحولات والأميدات والأحماض الدهنية. و من قياسات الأشعة السينية تكون المساحة (20.5) أنجستروم² لكل جزئ متساوية أو مكافئة للقطاع العرضي لسلسلة الهيدروكربون. و عليه، فإن الجزيئات في الأغشية المتكثفة تكون مرتبة عموديا بحيث أن المجموعات القطبية تتصل أو تذوب في السطح، بينما تكون السلسلة الهيدروكربونية متوجهة إلى أعلى، كما هو موضح بالشكل (3-2).

ولاستكمال الصورة، يمكن حساب المسافة بين ذرتى كربون (C—C) في سلسلة متصلة من الهيدروكربون. فعلى سبيل المثال، يكون حجم الجزئ الواحد لحمض السيتاريك الصلب ($C_{17}H_{35}COOH$) ، يكون الحجم هو (M/dN)، حيث M الوزن الجزيئي، d الكثافة، N عدد أفواجادرو، ويصل الحجم إلى (556) أنجستروم². و حيث أن المساحة لكل جزئ هي (20.5) أنجستروم²، يكون طول الجزئ هو:

$$\text{طول الجزئ} = \frac{\text{الحجم}}{\text{المساحة}} = \frac{556}{20.5} = 27.1 \text{ أنجستروم}$$

أو مايساوى (1.5) أنجستروم للمسافة (C—C)
و هذه النتيجة أمكن الحصول عليها من قياسات الأشعة السينية.

الملاسل الهيدروكربوني

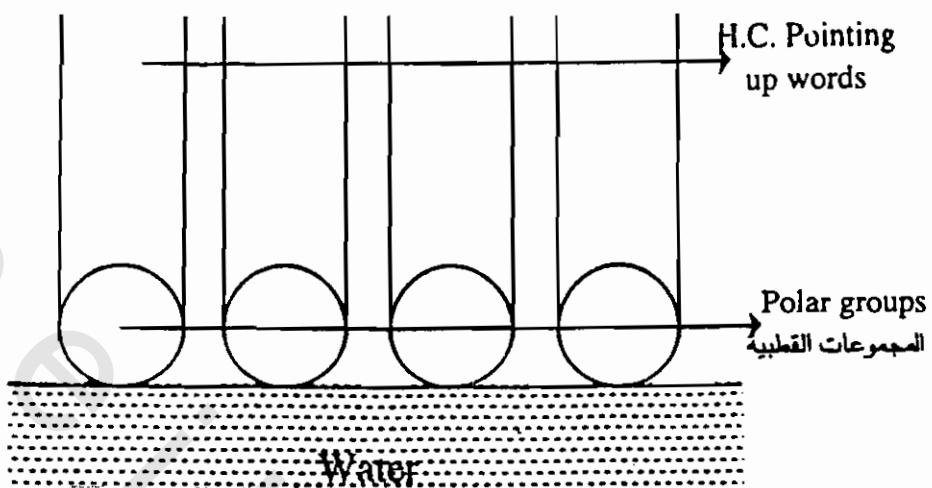

شكل (2-3): جزيئات مركب هيدروكربوني على سطح الماء.

امتراز الغازات على الجوامد

بعد امتراز الغازات على سطح الجوامد (المواد الصلبة) من أكثر أنواع الأметрار أهمية وفائدة. وطبقاً لنوع القوى التي تتماسك أو ترتبط بها جزيئات الغاز مع سطح الصلب، فإنه يمكن تقسيم الامتراز إلى نوعين، وهما: الامتراز الفيزيائي والامتراز الكيميائي.

أولاً: الامتراز الفيزيائي:

عندما تكون الطبقة الممتزرة مرتبطة بسطح الماز بقوى معينة تشبه تلك المسئولة عن إسالة الغازات أو قوى التماسك في السائل (بين جزيئات السائل الواحد)، فإن هذه القوى تعرف بـ "قوى الفيزيائية" أو "قوى فان دارفال". ويسمى الامتراز في هذه الحالة "امتراز فيزيائي".

خصائص الامتراز الفيزيائي

- 1- صغر حرارة الامتراز، حيث تصل إلى حوالي (5000) سعر/مول.
- 2- الامتراز الفيزيائي تعكسي، ويصل إلى الاتزان بسرعة عندما تتغير الحرارة أو الضغط. فالغاز الممترز يمكن أن يترك سطح الماز وذلك بالتفريغ أو التسخين، ولا تتغير جزيئات الغاز التي تركت سطح الماز (كيميائياً أو فيزيائياً).

3- تزداد كمية الغاز الممترزة على السطح الماز، كلما كان الغاز سهل الإسالة، أى تسير في محاذاة درجة الحرارة للغاز.

4- الطبقات الممترزة فيزيائياً يمكن أن يكون سمكها أكثر من جزئ واحد. وتكون الطبقة الأولى مثبتة بقوة أكثر من الطبقات التي تليها. ولكن قوى فان دار فال تكون متواجدة خارج كل طبقة ممترزة، كما هو الحال عند سطح السوائل.

أمثلة على الامتراز الفيزيائي

امتراز غاز النيتروجين، وغاز النوشادر، وغاز ثانى أكسيد الكربون على سطح الفحم النباتي.

ثانياً: الامتراز الكيميائي:

يشتمل الامتراز الكيميائي على تكوين مركب كيميائي على سطح الصلب، يسمى "مركب السطح". ويشتمل على تبادل أو مشاركة إلكترونية بين السطح الماز والجزئ أو الذرة الممترزة. ففي بعض الأحيان يحدث انتقال كامل للإلكترونات (حيث فقد الذرة إلكتروناتها إلى السطح الماز، وتحول إلى أيون موجب ممترز على سطح الصلب).

وفي حالة أخرى، يمكن للسطح الماز أن يفقد إلكتروناً إلى الذرة الممترزة، وبالتالي تحول إلى أيون موجب. فالصوديوم الممترز على سطح التجسيدين يعد مثلاً النوع الأول، في حين يكون غاز الأكسجين الممترز على سطح معظم المعادن مثلاً النوع الثاني. وبين هذين الصنفين، توجد أنظمة تحدث فيها مشاركة بالإلكترونات بين السطح الماز والغاز الممترز. ومن ثم على هذا النوع: امتراز الأكسجين على سطح الكربون.

خصائص الامتراز الكيميائي

1- حرارة الامتراز تكون كبيرة نسبياً، حيث تصل ما بين (100.000-10.000) سعر/مول.

- 2- الامتراز الكيميائي غير انعكاسي، بمعنى أن الطبقة الممترزة كيميائياً يصعب إزالتها بالطرق العادلة وتحتاج إلى معالجة كيميائية. غالباً ما يكون الغاز الذي يترك السطح الصلب مختلفاً في تركيبة الكيميائي عن الغاز الممترز. فعلى سبيل المثال، نجد أن غاز الأكسجين الممترز على سطح الفحم، يزال بالتسخين ولكنه يترك السطح على هيئة غاز أول أكسيد الكربون (CO).
- 3- لا توجد علاقة بين عملية الامتراز وسهولة إسالة الغاز الممترز. ولكن لها علاقة بقابلية الغاز للاتحاد مع الصلب.
- 4- يتم الامتراز الكيميائي عندما يتغطى سطح الصلب بطبقة واحدة من الغاز الممترز. ولكن وجد أنه يتم امتراز فيزيائي فوق هذه الطبقة.
- 5- الغاز الممترز - في الغالب - يكون أكثر نشاطاً من الغاز الحر. ويكون هذا الغاز الممترز مسؤولاً عن العمليات حفظية مختلفة.

طرق قياس كمية الامتراز

هناك عدة طرق يمكن استخدامها لقياس وتعيين كمية الامتراز الحادة، ومن أهم هذه الطرق:

١- الطريقة الحجمية

تعتمد هذه الطريقة على إحدى هذه الوسائل:

- أ- قياس تناقص ضغط الغاز نتيجة للامتراز الحادث.
- ب- قياس تزايد ضغط الغاز عقب الابتزاز (التحرر) من السطح المغطى بالغاز الممترز.
- جـ- تغير الضغط في أنظمة الانسياب (Flow systems).

٢- الطريقة الوزنية

ويتم فيها قياس التغير في وزن السطح عقب الابتزاز (التحرر)، وذلك باستخدام أجهزة تفريغ تتضمن على موازين تتأثر بالوزن القليل جداً جداً (10^{-18}) جم من المادة الممترزة.

٣- الطرق الفيزيائية

ويتم فيها قياس تغيرات الخواص الفيزيائية لسطح الامترار مع كمية الامترار التي تحدث (نتم) عليه.

ومن أهم الطرق الفيزيائية المستخدمة:

- طريقة قياس التوصيل الكهربائي.
- طريقة قياس القدرة الكهروحرارية.
- طريقة قياس القدرة على التمغفنط.

العوامل المؤثرة على عملية الامترار

تعتمد عملية الامترار على عدة عوامل، أهمها:

- ١- طبيعة ومساحة السطح الماز.
- ٢- طبيعة الغاز الممتر.
- ٣- ضغط الغاز الممتر.
- ٤- درجة الحرارة التي تحدث عندها عملية الامترار.

وسوف نتناول هذه العوامل بشئ من التفصيل:

١- طبيعة ومساحة السطح الماز

حيث إن عملية الامترار هي ظاهرة من الظواهر السطحية، فإنها تعتمد أساساً على مساحة السطح المعرض للامترار، وتكون ذات فعالية كبيرة إذا كانت مساحة السطح الماز كبيرة. ولهذا السبب، فإن الفحم النباتي والسيليكا جل تعتبر سطوحها مازة جيدة لأنها ذات تركيب مسامي، ويمكن أن تأخذ على سطوحها حجوماً كبيرة من الغازات المختلفة.

ومن الجدير بالذكر، أن مساحة سطح الجسم الماز يصعب تعبيتها. وقد اصطلاح على اعتبار أن كثافة الماز هي مقياس ل المساحة المترادفة.

2- طبيعة الغاز الممترز:

تعد طبيعة الغاز الممترز من العوامل المهمة والمؤثرة على عملية الامتزاز . وبمقارنة للجوم النسبية لمختلف الغازات، وذلك بالنسبة لسطح صلب معين، ثبت أن هذه الجوم تزداد بزيادة قابلية تلك الغازات للإسالة. ويوضح الجدول (2-1) الكميات الممترزة لبعض الغازات بواسطة جرام واحد من الفحم النباتي عند ضغط واحد جوى، ودرجة حرارة (25) درجة مئوية.

جدول (2-1): الكميات الممترزة لبعض الغازات بواسطة الفحم النباتى (جرام واحد)

عند $t = 25^{\circ}\text{C}$ & $P = (\text{atm})$

الغاز	الرمز الكيميائى	سهولة إسالته	الدرجة الحرجة ($^{\circ}\text{C}$)	الكمية الممترزة من الغاز (gm)
النوشادر	NH_3	سهل	130	136
ثانى أكسيد الكربون	CO_2	متوسط	31	60
النيتروجين	N_2	متوسط	-146	11
الميدروجين	H_2	صعب	-239	1.8

ومن الجدول السابق، يتضح مدى التوازى بين كمية الغاز الممترز ودرجة الحرارة الحرجة للغاز . وهذا يؤكد أن الغازات سهلة الإسالة تكون أكثر قابلية للامتزاز .


3- ضغط الغاز الممترز

يؤثر ضغط الغاز الممترز تأثيراً واضحاً على عملية الامتزاز . فقد وجد أن عملية الامتزاز تزداد بزيادة ضغط الغاز (تركيز الغاز الممترز). ويكون معدل الزيادة سريعاً في بداية الأمر، ثم يحدث بطء تدريجي، كلما تغطى السطح بجزيئات الغاز .

ويوضح الشكل (2-4)، أنه عند ثبوت درجة الحرارة ، كلما زاد ضغط الغاز الممترز زادت كمية الغاز الممترزة بدرجة كبيرة أولاً، ثم تكون الزيادة في كمية الغاز الممترز قليلة نسبياً، ثم تكون الزيادة في كمية الغاز الممترز قليلة نسبياً، حتى تصل إلى درجة الثبات، عند ضغط معين .

4- درجة الحرارة

مثل أي اتزان، فإن عملية الامترار تتأثر كثيراً بدرجة الحرارة. وقد وجد أن كمية الغاز الممترز تقل برقع درجة الحرارة. وهذا ينماشى تماماً مع قاعدة لوتشاتيليه، حيث إن عملية امترار الغاز هي عملية طاردة للحرارة، وتكون مصحوبة بانطلاق طاقة حرارية، تسمى حرارة الامترار.

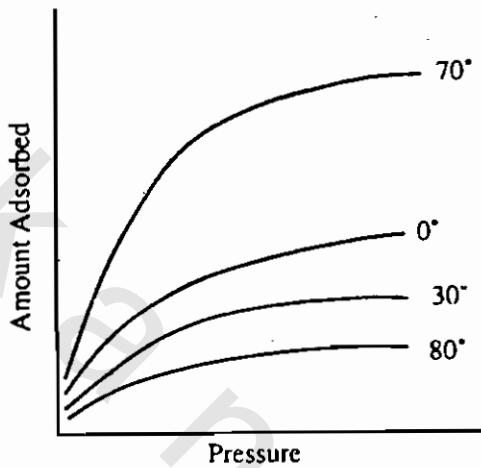

شكل (4-2): تأثير ضغط الغاز الممترز على كمية الغاز الممترزة (ايزوثيرم الامترار). (دراسة امترار غاز النيتروجين على سطح الفحم النباتي)

حرارة الامترار

تفيد حرارة الامترار في معرفة قوة الرابطة المتكونة في عملية الامترار. ويمكن إيجاد حرارة الامترار من حساب اعتماد ضغط الاتزان في عملية الامترار على درجة الحرارة.


ويمكن كذلك قياس حرارة الامترار عملياً باستعمال المسعر (Calorimeter)، حيث تستعمل أنواع مختلفة من (المسعر) في قياس حرارة الامترار.

ومن المعروف أن كمية الحرارة المتبادلة في نظام معين مع môiت الطارجي تتوقف على الظروف التي يتم عندها التبادل الحراري، كما إنها تعتمد على الطريقة

التي يتم بها قياس التبادل الحراري، لأن الحرارة وكما هو معروف من دراسة علم الديناميكا الحرارية – ليست دالة حالة.

ونقياس حرارة الامتراز بالكيلو جول للمول الواحد، وهي تتناسب مع كمية الامتراز.

في جميع العمليات التي يحدث فيها امتراز، تتطابق كمية من الحرارة، وتكون للعملية ذات قيمة سالبة (ΔH):

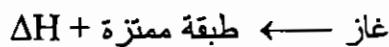

وعلى الرغم من ذلك، فإن حرارات الامتراز تكون دائماً مدرجة بدون إشارة. وكون أن (ΔH) لها قيمة سالبة؛ وهي تختلف في ذلك عن التفاعلات الكيميائية، ينشأ من أن أنتروبي (ΔS) الطبقة الممتزة المرتبة والمقيدة يكون دائماً أصغر من أنتروبي الغاز. أي إنه بالنسبة للتفاعل السابق، فإن (ΔS) يكون لها قيمة سالبة بلا تغير.

وبناءً على ذلك ، أنه لكي يحدث التفاعل السابق تلقائياً، يجب أن تكون (ΔG) ذات قيمة سالبة. وبالتالي، لابد وأن تكون ΔH لها قيمة سالبة، وأن تكون أكبر من $T\Delta S$ حيث إن:


$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

أمل بالنسبة للامتراز الفيزيائي، تكون الحرارة الصاعدة عند الامتراز من رتبة حرارات التبخير، أي إنها بصفة عامة أقل من (40) كيلو جول / مول. واعتماداً على أن الامتراز الفيزيائي قد يؤدي إلى تكون طبقات عديدة، فإن ذلك يتطلب أن تكون حرارات الامتراز معتمدة على طبيعة الغاز أكثر من اعتمادها على الطبيعة الخاصة للسطح الصلب (الجامد) الماز.

ومن ناحية أخرى، فإنه في حالة الامتراز المصنف على أنه امتراز كيميائي، فإن حرارة الامتراز تكون مقارنة مع حرارة التفاعلات الكيميائية العاديّة. وبعبارة أخرى لها حرارات امتراز، أي قيمة حتى حوالي (630) كيلو جول / مول.

والقيم التجريبية التي ذكرت للامترازات الفيزيائية والكيميائية لم يقصد بها أنها تتضمن ثبات هذه القيم الحرارية كدالة لكمية الغاز الممترز. ويوضح الشكل (5-2) بعض الاختلافات في الحرارات التقاضلية للامتراز في منطقة الامتراز الكيميائي. فالمنحنى المشاهد كثيراً على مدى منطقة الامتراز في المدى من تغطيات منخفضة إلى تكوين عدة طبقات يكون لها حرارة امتراز ابتدائية عالية تنخفض عند الكميات الكبيرة الممترزة. ويرجع هذا السلوك للدلالة على حدوث امتراز كيميائي في الابتداء لتكوين طبقة أحانية الجزء، يتبعها تكوين طبقات عديدة، والتي ترتبط بقوى فيزيائية.

ومع ذلك ، وحتى في مدى يناسب للامتراز الكيميائي ، فقد وجد لمدة أن حرارة الامتراز تكون دالة لكمية الممترزة. وقد فرضت عدة تفسيرات جزئية بالنسبة لهذا الاختلاف. ويمكن فرض وجود مراكز أو موقع فعالة على السطح الجامد (الماز). وعندما تمتلك هذه المراكز الفعالة الأولية بالإضافة إلى الابتدائية من الغاز ، فإن ربط الإضافات الأخرى من الغاز يجب أن يحدث على مراكز أقل فعالية ، ولذلك تكون شدة الربط أقل.

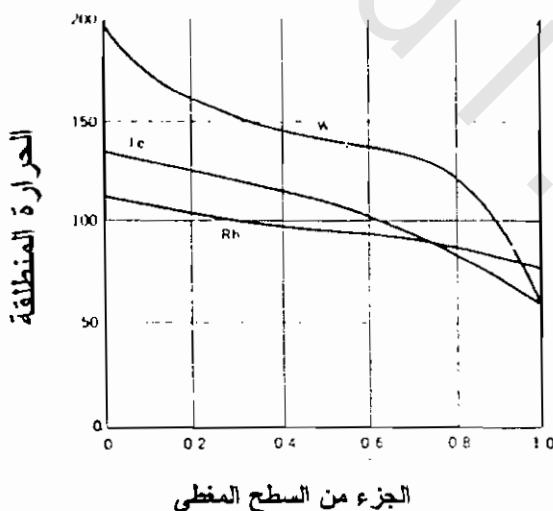

شكل (5-2): حرارة الامتراز بالنسبة (H_2) على سطح فلزية نظيفة.

ويمكن تفسير ذلك بطريقة أخرى، بأنه يمكن أن يحدث ربط بعض جزيئات الغاز مع الجامد (الصلب) بـإلكترونات تكون قد أعطيت للصلب بواسطة الجزيئات الممتزة، أو بـإلكترونات تكون قد سُجّلت من الصليب. وباستمرارية حدوث مثل هذه العمليات، يصبح الجامد أكثر وأكثر مقاومة لكساد أو فقد إلكترونات أكثر.

وهذا التفسير يكون مناسباً، وبصفة خاصة، في حالة الجوامد المازدة الموصولة وشبكة الموصلة.

كما أن هناك عامل مهم يجب أخذة في الاعتبار، وهو أن قوى التناول المتبادلة بين الجزيئات الممتزة؛ وخاصة إذا اكتسبت الجزيئات شحنات نهائية عندما تتمزّ، فإنها تعمل على مقاومة إضافة جزيئات أكثر.

أسئلة ومسائل عامة

- 1- ما المقصود بعملية الامتزاز.
- 2- عرف: السطح الماز - المادة الممتازة.
- 3- تكلم عن عملية انتشار السوائل.
- 4- وضح ما المقصود بمعامل الانتشار، وماهى دلالته.
- 5- أكتب نبذة عن الامتزاز الفيزيائى وخصائصه.
- 6- أكتب نبذة عن الامتزاز الكيميائى وخصائصه.
- 7- قارن بين الامتزاز الفيزيائى والامتزاز الكيميائى.
- 8- اشرح العوامل المؤثرة على عملية الامتزاز.